

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Upute za upotrebu VLT® HVAC Drive FC 102

1,1 – 90 kW



www.danfoss.com/drives

VLT®
THE REAL DRIVE

Danfoss A/S

6430 Nordborg

Denmark

CVR nr.: 20 16 57 15

Telephone: +45 7488 2222

Fax: +45 7449 0949

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Danfoss A/S

Danfoss Drives A/S

declares under our sole responsibility that the

Product category: Frequency Converter

Type designation(s): FC-102XYYYZZ*****

Character X: N or P

Character YYY: K37, K75, 1K1, 1K5, 2K2, 3K0, 3K7, 4K0, 5K5, 7K5, 11K, 15K, 18K, 22K, 30K, 37K, 45K, 55K, 75K, 90K, 110, 132, 150, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1M0, 1M2, 1M4

Character ZZ: T2, T4, T6, T7

* may be any number or letter indicating drive options which do not impact this DoC.

The meaning of the 39 characters in the type code string can be found in appendix 00729776.

Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the product is used in accordance with our instructions.

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EN61800-5-1:2007 + A1:2017

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1:
Safety requirements – Electrical, thermal and energy.

EMC Directive 2014/30/EU

EN61800-3:2004 + A1:2012

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC requirements and specific test methods.

RoHS Directive 2011/65/EU including amendment 2015/863.

EN63000:2018

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Date: 2020.09.02 Place of issue: Graasten, DK	Issued by Signature: Name: Gert Kjær Title: Senior Director, GDE	Date: 2020.09.02 Place of issue: Graasten, DK	Approved by Signature: Name: Michael Termansen Title: VP, PD Center Denmark
---	---	---	--

Danfoss only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation

For products including available Safe Torque Off (STO) function according to unit typecode on the nameplate: **T or U at character 18 of the typecode.**

Machine Directive 2006/42/EC

EN/IEC 61800-5-2:2007

(Safe Stop function conforms with STO – Safe Torque Off, SIL 2 Capability)

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional

Other standards considered:

EN ISO 13849-1:2015

(Safe Stop function, PL d

(MTTFd=14000 years, DC=90%, Category 3)

EN/IEC 61508-1:2011, EN/IEC 61508-2:2011

(Safe Stop function, SIL 2 (PFH = 1E-10/h, 1E-8/h for specific variants, PFD = 1E-10, 1E-4 for specific variants, SFF>99%, HFT=0))

EN/IEC 62061:2005 + A1:2013

(Safe Stop function, SILCL 2)

EN/IEC 60204-1:2006 + A1:2009

(Stop Category 0)

Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design

Functional safety of electrical/electronic/ programmable electronic safety-related systems Part 1: General requirements

Part 2: Requirements for electrical/ electronic / programmable electronic safety-related systems Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

For products including ATEX option, it requires STO function in the products. The products can have the VLT PTC Thermistor Card MCB112 installed from factory (**2 at character 32 in the typecode**), or it can be separately installed as an additional part.

2014/34/EU - Equipment for explosive atmospheres (ATEX)

Based on EU harmonized standard:

EN 50495: 2010

Safety devices required for safe functioning of equipment with respect to explosion risks.



Notified Body:

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig,
has assessed the conformity of the "ATEX certified motor thermal protection systems" of Danfoss FC VLT Drives with Safe Torque Off function and has issued the certificate PTB 14 ATEX 3009.

Sadržaj

1 Uvod	3
1.1 Svrha priručnika	3
1.2 Dodatni izvori	3
1.3 Dokument i inačica softvera	3
1.4 Pregled proizvoda	3
1.5 Odobrenja i certifikati	6
1.6 Zbrinjavanje	6
2 Sigurnost	7
2.1 Sigurnosti simboli	7
2.2 Kvalificirano osoblje	7
2.3 Sigurnosne mjere opreza	7
3 Mehanička instalacija	9
3.1 Raspakiravanje	9
3.2 Okruženja instalacije	9
3.3 Ugradnja	10
4 Električna instalacija	11
4.1 Sigurnosne upute	11
4.2 Instalacija u skladu s EMC zahtjevima	11
4.3 Uzemljenje	11
4.4 Ožičenje shematski	12
4.5 Pristup	14
4.6 Priključivanje motora	14
4.7 Izmjenično priključenje mreže	16
4.8 Kontrolno ožičenje	16
4.8.1 Tipovi upravljačkih stezaljki	16
4.8.2 Ožičenje na upravljačkim stezaljkama	17
4.8.3 Uključivanje rada motora (stezaljka 27)	18
4.8.4 Odabir ulaza napona/struje (sklopke)	18
4.8.5 Sigurnosni moment isključen (STO)	19
4.8.6 RS-485 serijska komunikacija	19
4.9 Kontrolni popis za instalaciju	20
5 Puštanje u pogon	21
5.1 Sigurnosne upute	21
5.2 Primjena snage	21
5.3 Rad lokalnog upravljačkog panela	22
5.4 Osnovno programiranje	25

5.4.1 Puštanje u pogon pomoću opcije SmartStart	25
5.4.2 Puštanje u pogon putem tipke [Main Menu] (Glavni izbornik)	25
5.4.3 Postavljanje asinkronog elektromotora	26
5.4.4 Postavljanje trajnog magnetskog motora	26
5.4.5 Automatska optimizacija potrošnje energije (AEO)	27
5.4.6 Automatsko prilagođavanje motoru (AMA)	27
5.5 Provjera vrtnje motora	28
5.6 Test lokalnog upravljanja	28
5.7 Pokretanje sustava	28
6 Primjeri postavljanja primjene	29
7 Dijagnostika i uklanjanje kvarova	34
7.1 Održavanje i servis	34
7.2 Poruke o statusu	34
7.3 Vrste upozorenja i alarma	36
7.4 Popis upozorenja i alarma	37
7.5 Uklanjanje kvarova	44
8 Specifikacije	47
8.1 Električni podaci	47
8.1.1 Mrežno napajanje 3x200 – 240 V AC	47
8.1.2 Mrežno napajanje 3 x 380 – 480 V AC	49
8.1.3 Mrežno napajanje 3 x 525 – 600 V AC	51
8.1.4 Mrežno napajanje 3 x 525 – 690 V AC	53
8.2 Glavno napajanje	56
8.3 Izlaz motora i podaci o motoru	56
8.4 Uvjeti okoline	57
8.5 Specifikacije kabela	57
8.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci	57
8.7 Momenti pritezanja priključka	61
8.8 Osigurači i prekidači strujnog kruga	61
8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije	69
9 Dodatak	70
9.1 Simboli, kratice i konvencije	70
9.2 Struktura izbornika parametra	70
	75

1 Uvod

1.1 Svrha priručnika

Ove upute za upotrebu pružaju informacije o sigurnoj instalaciji i puštanju u pogon frekveničkog pretvarača.

Upute za upotrebu namijenjene su kvalificiranom osoblju. Pročitajte i slijedite upute za upotrebu kako biste frekvenički pretvarač upotrebljavali sigurno i profesionalno te posebnu pažnju obratite na sigurnosne upute i općenita upozorenja. Neka vam ove upute za upotrebu uvijek budu dostupne uz frekvenički pretvarač.

VLT® je registrirani zaštitni znak.

1.2 Dodatni izvori

Dostupni su drugi izvori za razumijevanje naprednih funkcija i programiranja frekveničkog pretvarača.

- *Vodič za programiranje uređaja VLT®* sadrži više pojedinosti o radu s parametrima i mnogo primjera primjene.
- *Vodič za projektiranje uređaja VLT®* pruža detaljne informacije o mogućnostima i funkcionalnostima u projektiranju upravljačkih sustava motora.
- Upute za rad s dodatnom opremom.

Dodatna izdanja i priručnici dostupni su kod tvrtke Danfoss. Pogledajte www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/VLT+Technical+Documentation.htm za popis.

1.3 Dokument i inačica softvera

Ovaj priručnik redovito se pregledava i ažurira. Svi su prijedlozi za poboljšanje dobrodošli. *Tablica 1.1* prikazuje inačicu dokumenta i odgovarajuću inačicu softvera.

Izdanje	Primjedbe	Softverska inačica
MG11AKxx	Zamjenjuje MG11AJxx	3.92

Tablica 1.1 Inačica dokumenta i softvera

1.4 Pregled proizvoda

1.4.1 Namjena

Frekvenički pretvarač elektronički je kontroler motora namijenjen:

- regulaciji brzine motora u odnosu na povratnu vezu sustava ili daljinske naredbe s vanjskih kontrolera. Energetski sustav frekveničkog pretvarača sastoji se od frekveničkog pretvarača, motora i opreme koju pokreće motor.
- nadzor sustava i statusa motora.

Frekvenički pretvarač može se upotrijebiti i za zaštitu motora.

Ovisno o konfiguraciji, frekvenički pretvarač može se upotrijebiti samostalno, a može biti i dio većeg uređaja ili instalacije.

Dopuštena je upotreba frekveničkog pretvarača u stambenim, industrijskim i komercijalnim okruženjima u skladu s lokalnim propisima i standardima.


NAPOMENA!

U stambenom okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje, a u tom slučaju mogu biti potrebne dodatne mjere ublažavanja.

Predvidiva zloupotreba


Nemojte upotrebljavati frekvenički pretvarač u svrhe koje nisu u skladu s navedenim radnim uvjetima i okruženjima. Osigurajte usklađenost s uvjetima navedenima pod poglavljje 8 Specifikacije.

1.4.2 Proširenji prikazi

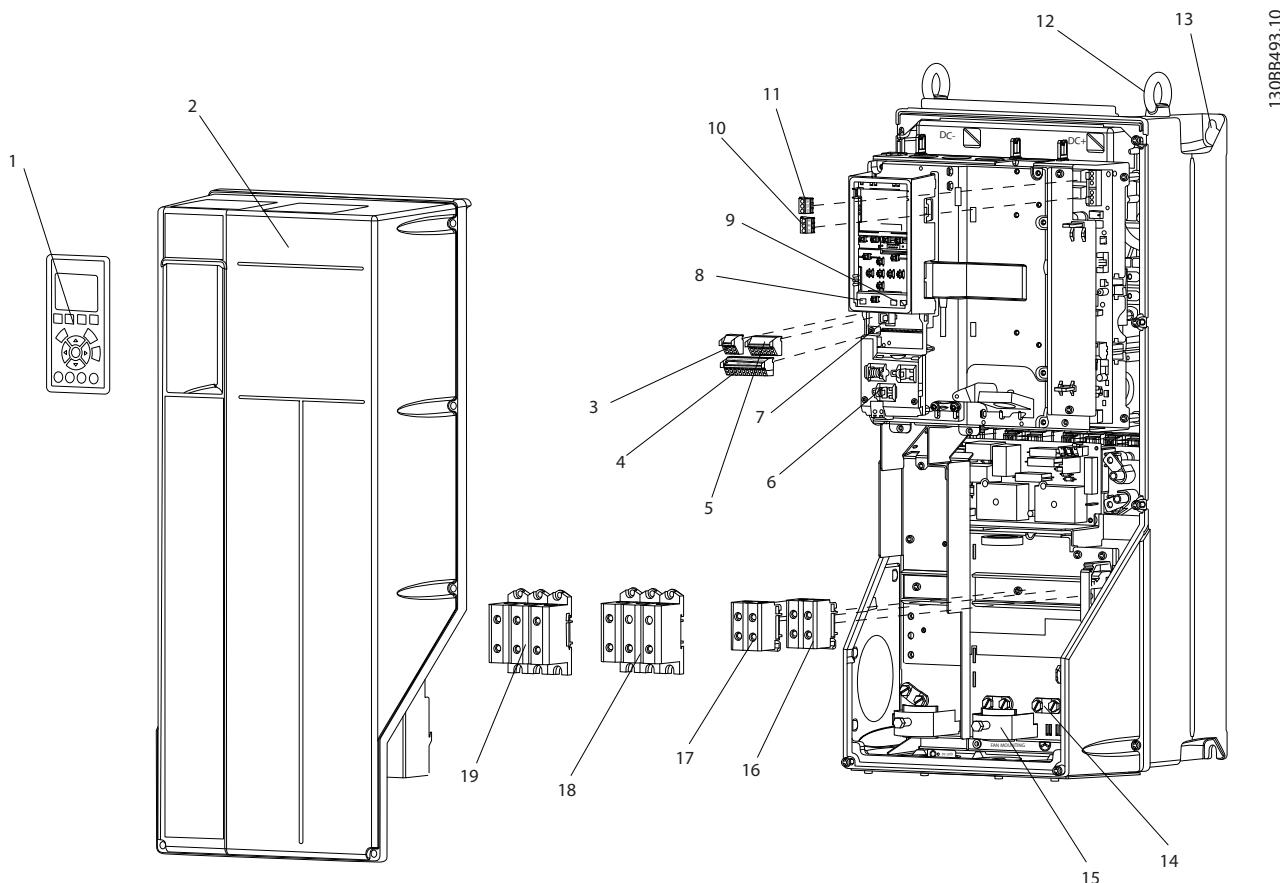

1	Lokalni upravljački panel (LCP)	11	Relej 2 (04, 05, 06)
2	Poklopac	12	Prsten za podizanje
3	Priključak serijske sabirnice RS-485	13	Utor za ugradnju
4	Digitalni I/O i 24 V napajanje	14	Obujmica za uzemljenje (PE)
5	Analogni I/O priključak	15	Priključak oklopljenog kabela
6	Priključak oklopljenog kabela	16	Stezaljka kočnice (-81, +82)
7	USB priključak	17	Stezaljka dijeljenja opterećenja (sabirnica istosmjerne struje) (-88, +89)
8	Sklopka stezaljke serijske sabirnice	18	Izlazne stezaljke motora 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	Analogne sklopke (A53), (A54)	19	Ulazne stezaljke mrežnog napajanja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	Relej 1 (01, 02, 03)		

Slika 1.1 Prošireni prikaz tipova kućišta B i C, IP55 i IP66

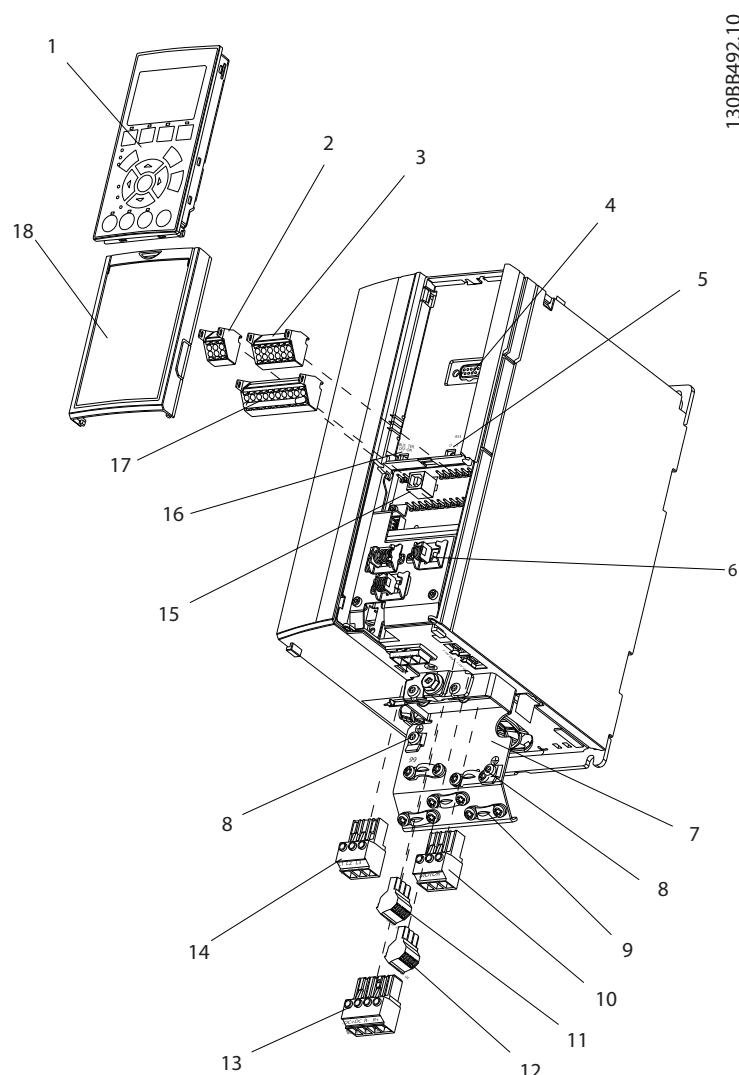


130BB492.10

1	Lokalni upravljački panel (LCP)	10	Izlazne stezaljke motora 96 (U), 97 (V), 98 (W)
2	Priklučak serijske sabirnice RS-485 (+68, -69)	11	Relej 2 (01, 02, 03)
3	Analogni I/O priključak	12	Relej 1 (04, 05, 06)
4	Ulazni utikač LCP-a	13	Stezaljke kočnice (-81, +82) i dijeljenja opterećenja (-88, +89)
5	Analogne sklopke (A53), (A54)	14	Ulazne stezaljke mrežnog napajanja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
6	Priklučak oklopljenog kabela	15	USB priključak
7	Nosač za rasterećenje kabela	16	Sklopka stezaljke serijske sabirnice
8	Obujmica za uzemljenje (PE)	17	Digitalni I/O i 24 V napajanje
9	Oklopljeni kabel obujmica za uzemljenje i kabelska uvodnica	18	Poklopac

Slika 1.2 Prošireni prikaz kućišta tipa A, IP20

1.4.3 Dijagram toka frekvencijskog pretvarača

Slika 1.3 je dijagram toka unutarnjih komponenti frekvencijskog pretvarača. Pogledajte Tablica 1.2 za njihove funkcije.

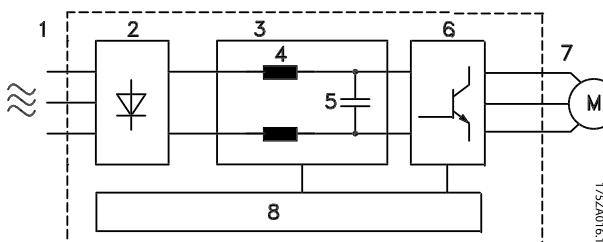

Slika 1.3 Dijagram toka frekvencijskog pretvarača


Područje	Naslov	Funkcije
8	Nadzorni sklop	<ul style="list-style-type: none"> Prati se ulazno napajanje, unutarnja obrada, izlaz i struja motora radi pružanja učinkovitog rada i upravljanja Prate se i izvršavaju radnje vanjskih komandi i korisničkog sučelja Moguće je izlaz statusa i upravljanje

Tablica 1.2 Legenda za Slika 1.3

1.4.4 Tipovi kućišta i nazivne snage

Tipove kućišta i nazivne snage frekvencijskih pretvarača potražite pod poglavljem 8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije.

1.5 Odobrenja i certifikati

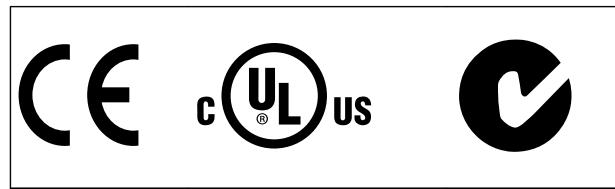

Tablica 1.3 Odobrenja i certifikati

Dostupno je više odobrenja i certifikata. Obratite se lokalnom Danfoss partneru. Frekvencijski pretvarači s tipom kućišta T7 (525-690 V) nisu certificirani za UL.

Frekvencijski pretvarač zadovoljava UL508C zahtjeve o zadržavanju toplinske memorije. Za dodatne informacije pogledajte odjeljak Temperaturna zaštita motora u Vodiču za projektiranje.

Za sukladnost s Europskim sporazumom u vezi s Međunarodnim prijenosom opasnih tvari tvrtke Inland Waterways (ADN) pogledajte Instalacija sukladna s ADN u Vodiču za projektiranje.

1.6 Zbrinjavanje

	<p>Opremu koja sadrži električne komponente ne odlažite zajedno s komunalnim otpadom. Prikupljajte odvojeno u skladu s lokalnim i trenutačno valjanim propisima.</p>
--	--

2 Sigurnost

2.1 Sigurnosti simboli

U ovom dokumentu upotrebljavaju se sljedeći simboli:

AUPOZORENJE

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške ozljede.

AOPREZ

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede. Također se može upotrijebiti za upozorenje na postupke koji nisu sigurni.

NAPOMENA!

Označava važne informacije, uključujući situacije koje mogu uzrokovati oštećenja opreme ili imovine.

2.2 Kvalificirano osoblje

Ispravan i pouzdan transport, pohrana, instalacija, rad i održavanje potrebni su za nesmetan i siguran rad frekvencijskog pretvarača. Samo je kvalificiranom osoblju dopuštena ugradnja ili rad s ovom opremom.

Kvalificirano osoblje definira se kao obučeno osoblje koje je ovlašteno za ugradnju, puštanje u pogon i održavanje opreme, sustava i krugova u skladu s relevantnim zakonima i propisima. Osim toga, osoblje mora biti upoznato s uputama i sigurnosnim mjerama opisanim u ovom dokumentu.

2.3 Sigurnosne mjere opreza

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, istosmerno napajanje ili dijeljenje opterećenja. Ako instalaciju, pokretanje i održavanje ne provede kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljne ozljede.

- Instalaciju, pokretanje i održavanje smje obavljati samo kvalificirano osoblje.

AUPOZORENJE

NEKONTROLIRANI START

Kada je frekvencijski pretvarač spojen na izmjenično mrežno napajanje, motor se može pokrenuti u bilo koje vrijeme, što predstavlja rizik od smrti, ozbiljne ozljede, oštećenja opreme ili imovine. Motor se može pokrenuti putem vanjske sklopke, naredbe serijske sabirnice, referentnog ulaznog signala s LCP-a ili nakon uklonjenog stanja kvara.

- Isključite frekvencijski pretvarač s mrežnog napajanja u slučajevima kad je zbog osobne sigurnosti potrebno izbjegavati nekontrolirano pokretanje motora.
- Pritisnite [Off] (Isključeno) na LCP-u prije programiranja parametara.
- Frekvencijski pretvarač, motor i oprema koja se pokreće moraju biti spremni za rad kada se frekvencijski pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje.

AUPOZORENJE**VRIJEME PRAŽNjenja**

Frekvenčni pretvarač sadrži kondenzatore u istosmernom međukrugu koji mogu ostati napunjeni čak i kad je izmjenično mrežno napajanje isključeno. Ako prije provođenja servisa ili popravka ne pričekate navedeno vrijeme nakon isključenja napajanja, to može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

1. Zaustavite motor.
2. Odvojite izmjenično mrežno napajanje, motore s trajnim magnetima i udaljena napajanja istosmernog međukruga, uključujući rezervna baterijska napajanja, priključke za UPS i istosmerni međukrug drugih frekvenčnih pretvarača.
3. Pričekajte dok se kondenzatori u potpunosti ne isprazne prije provođenja servisa ili popravka. Trajanje čekanja navedeno je u tablici *Tablica 2.1*.

Napon [V]	Minimalno vrijeme čekanja (minute)		
	4	7	15
200-240	1,1 – 3,7 kW		5,5 – 45 kW
380-480	1,1 – 7,5 kW		11 – 90 kW
525-600	1,1 – 7,5 kW		11 – 90 kW
525-690		1,1 – 7,5 kW	11 – 90 kW

Visoki napon može biti prisutan čak i kad su LED svjetla upozorenja isključena.

Tablica 2.1 Vrijeme pražnjenja

AUPOZORENJE**OPASNOST OD KAPACITIVNE STRUJE**

Kapacitivne struje više su od 3,5 mA. Ako se frekvenčni pretvarač pravilno ne uzemlji, može doći do smrti ili teških ozljeda.

- Ovlašteni električar mora osigurati pravilno uzemljenje opreme.

AUPOZORENJE**OPASNOST OD OPREME**

Dodirivanje rotirajućih osovina i električne opreme može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

- Osigurajte da instalaciju, pokretanje i održavanje provodi isključivo sposobljeno i kvalificirano osoblje.
- Osigurajte da svi električni radovi budu u skladu s nacionalnim i lokalnim električnim propisima.
- Slijedite postupak iz ovog priručnika.

OPREZ**NEŽELJENA VRTNJA MOTORA****BOČNA ROTACIJA**

Neželjena vrtњa trajnih magnetskih motora može rezultirati teškim ozljedama ili oštećenjem opreme.

- Osigurajte da su trajni magnetski motor blokirani da biste spriječili neželjenu vrtnju.

OPREZ**OPASNOST OD UNUTARNJEG KVARA**

Unutarnji kvar u frekvenčnom pretvaraču može uzrokovati teške ozljede kada je frekvenčni pretvarač neispravno zatvoren.

- Prije uključivanja napajanja osigurajte da su svi sigurnosni poklopci na mjestu i čvrsto zategnuti.


3 Mehanička instalacija

3.1 Raspakiravanje

3.1.1 Priložene stavke

Priložene stavke mogu se razlikovati s obzirom na konfiguraciju proizvoda.

- Provjerite odgovaraju li priložene stavke i informacije na nazivnoj pločici potvrdi narudžbe.
- Vizualno provjerite imaju li pakiranje i frekvencijski pretvarač oštećenja uzrokovana neprikladnim rukovanjem tijekom isporuke. Prijavite oštećenje kod dobavljača. Zadržite oštećene dijelove zbog objašnjenja.

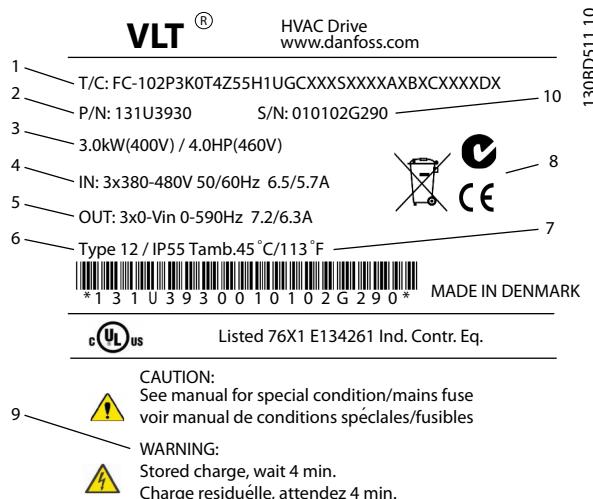

1	Oznaka tipa
2	Broj narudžbe
3	Nazivna snaga
4	Ulazni napon, frekvencija i struja (pri niskim/visokim naponima)
5	Izlazni napon, frekvencija i struja (pri niskim/visokim naponima)
6	Tip kućišta i IP nazivni podaci
7	Maksimalna temperatura okoline
8	Certifikati
9	Vrijeme pražnjenja (upozorenje)
10	Serijski broj

Slika 3.1 Nazivna pločica proizvoda (primjer)

3.1.2 Pohrana

Provjerite jesu li zadovoljeni svi uvjeti za pohranu. Pogledajte poglavje 8.4 *Uvjeti okoline* za pojedinosti.

3.2 Okruženja instalacije

NAPOMENA!

U okruženjima sa zrakom prenosivim tekućinama, česticama ili korozivnim plinovima osigurajte da su IP/nazivni podaci tipa opreme usklađeni s okruženjem instalacije. Neispunjavanje zahtjeva za okolne uvjete može smanjiti vijek trajanja frekvencijskog pretvarača. Osigurajte ispunjavanje zahtjeva za vlažnost zraka, temperaturu i visinu.

Vibracije i udar

Frekvencijski pretvarač sukladan je sa zahtjevima za jedinice montirane na zidove i podove proizvodnih prostora, kao i na panele pričvršćene na zidove ili podove.

Za detaljne specifikacije o uvjetima okoline pogledajte poglavje 8.4 *Uvjeti okoline*.

NAPOMENA!

Nemojte uklanjati nazivnu pločicu s frekvencijskog pretvarača (gubitak jamstva).


3.3 Ugradnja

NAPOMENA!

Neispravna ugradnja može rezultirati pregrijavanjem i smanjenom izvedbom.

Hlađenje

- Osigurajte slobodan prostor za hlađenje zrakom na vrhu i pri dnu. Pogledajte *Slika 3.2* za potreban slobodni prostor.

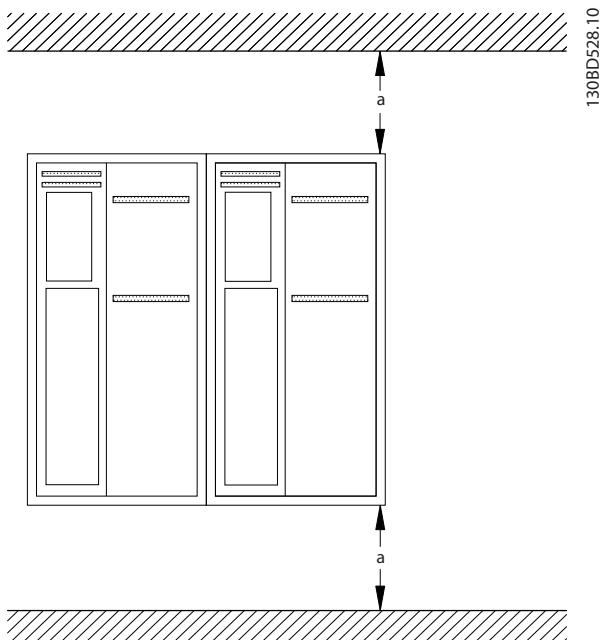

Slika 3.2 Slobodan prostor za hlađenje na vrhu i pri dnu

Kućište	A2-A5	B1-B4	C1, C3	C2, C4
a [mm]	100	200	200	225

Tablica 3.1 Minimalni zahtjevi za slobodan prostor za protok zraka


Podizanje

- Kako biste utvrdili siguran način podizanja, provjerite težinu jedinice, pogledajte poglavje 8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije.
- Provjerite je li uređaj za podizanje prikladan za taj zadatak.
- Ako je potrebno, nabavite podizač, dizalicu ili viličar odgovarajućih nazivnih podataka za pomicanje jedinice.
- Za podizanje upotrijebite prstene za podizanje na jedinici, ako su dostupni.

Ugradnja

- Provjerite može li jačina lokacije za montiranje podnijeti težinu jedinice. Frekvencijski pretvarač omogućuje paralelnu instalaciju.
- Smjestite jedinicu što je moguće bliže motoru. Motorni kabeli neka budu što kraći.
- Ugradite uređaj okomito na čvrstu ravnu površinu ili na dodatnu stražnju ploču kako biste omogućili protok zraka hlađenje.
- Za ugradnju na zid upotrijebite utore za montažu koji se nalaze na jedinici, ako su dostupni.

Ugradnja pomoću stražnje ploče i vodilica

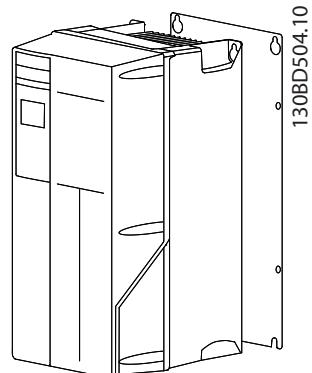

Slika 3.3 Ispravna ugradnja pomoću stražnje ploče

NAPOMENA!

Stražnja ploča potrebna je kada se montira na vodilice.

NAPOMENA!

Sva A, B i C kućišta omogućuju paralelnu instalaciju. Iznimka: ako se koristi komplet IP21, potreban je razmak između kućišta:

- Za kućišta A2, A3, A4, B3, B4 i C3 minimalni razmak je 50 mm.
- Za kućište C4 minimalni razmak je 75 mm.

4 Električna instalacija

4.1 Sigurnosne upute

Pogledajte poglavje 2 Sigurnost za općenite sigurnosne upute.

AUPOZORENJE

INDUCIRANI NAPON

Zajedno provedeni inducirani napon iz izlaznih motornih kabela može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana. Ako se izlazni motorni kabeli ne provode odvojeno ili se ne upotrebljavaju oklopljeni kabeli, moguće su ozbiljne ozljede ili smrt.

- Odvojeno provedite izlazne motorne kable ili
- upotrijebite oklopljene kable

AOPREZ

OPASNOST OD UDARA

Frekvencijski pretvarač može uzrokovati istosmjernu struju u PE vodiču. Nepridržavanje preporuke u nastavku znači da RCD možda neće pružiti potrebnu zaštitu.

- Kada se upotrebljava zaštitni uređaj s diferencijalnom strujom (RCD) za zaštitu od električnog udara, na strani napajanja dopušten je samo RCD tipa B.

Zaštita od prekostruje

- Dodatna zaštitna oprema poput kratkospojne zaštite ili temperaturne zaštite motora između frekvencijskog pretvarača i motora potrebna je za primjene s više motora.
- Ulazni osigurači potrebni su za pružanje kratkospojne i prekostrujne zaštite. Ako se tvornički ne isporučuju, osigurače mora dati instalater. Pogledajte nazivni maksimum osigurača u poglavje 8.8 Osigurači i prekidači strujnog kruga.

Vrsta žice i nazivni podaci

- Sva ožičenja moraju biti u skladu s lokalnim i državnim propisima o presjecima kabela i temperaturi okoline.
- Preporuka za žicu za električno spajanje: Bakrena žica od minimalno 75 °C.

Pogledajte poglavje 8.1 Električni podaci i poglavje 8.5 Specifikacije kabela za preporučene veličine i tipove žica.

4.2 Instalacija u skladu s EMC zahtjevima

Za postizanje instalacije u skladu s EMC zahtjevima, slijedite upute navedene u poglavje 4.3 Uzemljenje, poglavje 4.4 Ožičenje shematski, poglavje 4.6 Priklučivanje motora i poglavje 4.8 Kontrolno ožičenje.

4

4.3 Uzemljenje

AUPOZORENJE

OPASNOST OD KAPACITIVNE STRUJE

Kapacitivne struje više su od 3,5 mA. Ako se frekvencijski pretvarač pravilno ne uzemlji, može doći do smrti ili teških ozljeda.

- Ovlašteni električar mora osigurati pravilno uzemljenje opreme.

Za električnu sigurnost

- Uzemljite frekvencijski pretvarač u skladu s primjenjivim standardima i direktivama.
- Upotrijebite posebnu žicu za uzemljenje ulaznog napajanja, napajanja motora i kontrolnog ožičenja.
- Nemojte uzemljiti jedan frekvencijski pretvarač na drugi na način „lančanog povezivanja“.
- Neka žice za spajanje uzemljenja budu što kraće.
- Pridržavajte se uputa za ožičenje proizvođača motora.
- Minimalni presjek kabela: 10 mm² (ili 2 nazivne žice uzemljenja priključene odvojeno).

Za instalaciju u skladu s EMC zahtjevima


- Uspostavite električni kontakt između oklopa kabela i kućišta frekvencijskog pretvarača pomoću metalnih kabelskih navoja ili obujmica priloženih uz opremu (pogledajte poglavje 4.6 Priklučivanje motora).
- Upotrijebite nategnutu žicu za smanjenje električne interferencije.
- Nemojte upotrebljavati svinjske repice/spojnike.

NAPOMENA:

IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

Postoji rizik od električne interferencije kada se potencijal uzemljenja između frekvencijskog pretvarača i sustava razlikuju. Postavite kable za izjednačenje između komponenti sustava. Preporučeni presjek kabela: 16 mm².

4.4 Ožičenje shematski

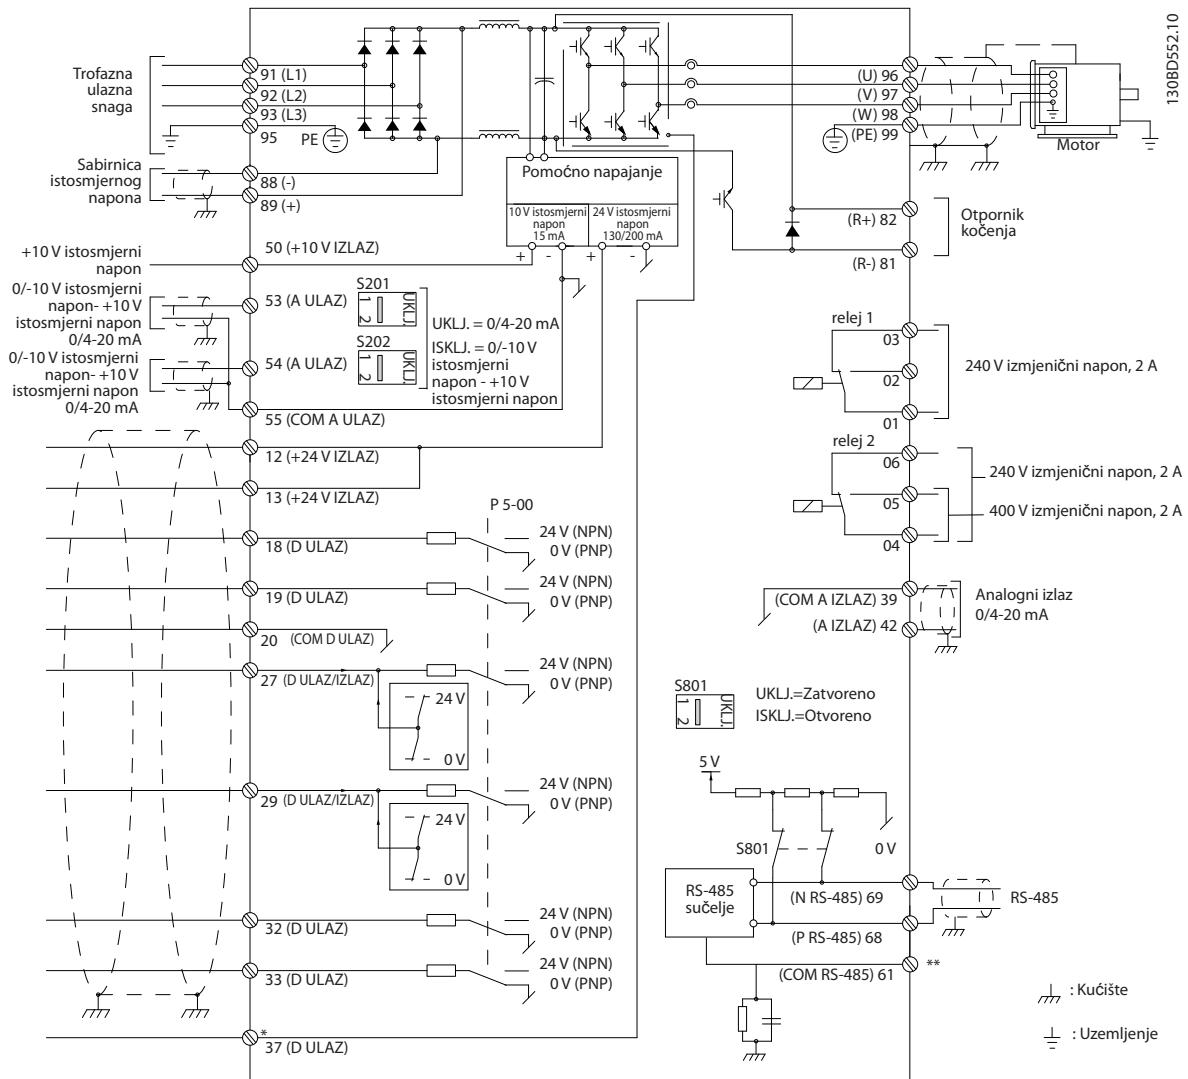


Slika 4.1 Shematski prikaz osnovnog ožičenja

A = analogni, D = digitalni

*Stezaljka 37 (dodatačno) upotrebljava se za sigurnosno isključivanje momenta. Upute za sigurnosno isključivanje momenta potražite u *Uputama za sigurnosno isključivanje momenta za Danfoss VLT® frekvencijske pretvarače*.

**Ne spajajte oklop kabela.

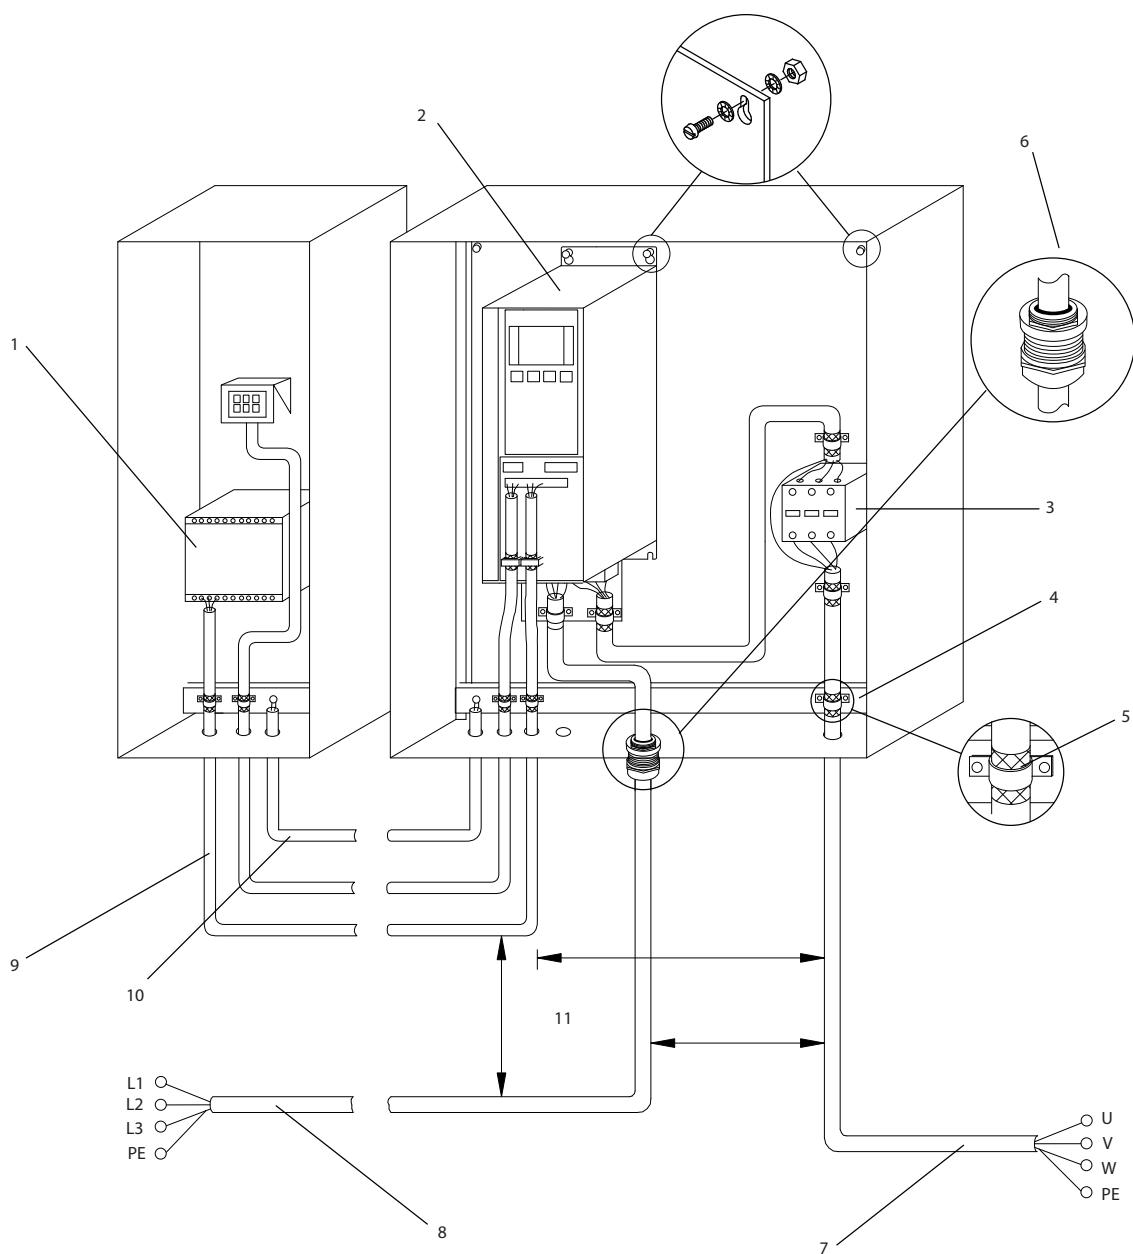

1	PLC	6	Kabelski navoj
2	Frekvencijski pretvarač	7	Motor, 3-fazni i PE
3	Sklopnik izlaza	8	Mrežno napajanje, 3-fazno i ojačani PE
4	Vod uzemljenja (PE)	9	Kontrolno ožičenje
5	Izolacija kabela (ogoljen)	10	Izjednačenje min. 16 mm ² (0,025 in)


Slika 4.2 Električni priključak u skladu s EMC zahtjevima

NAPOMENA!**EMC INTERFERENCIJA**


Upotrijebite oklopljene kabele za motor i kontrolno ožičenje i zasebne kabele za ulazno napajanje, ožičenje motora i kontrolno ožičenje. Neizoliranje napajanja, motora i upravljačkih kabela može rezultirati nepredvidljivim ponašanjem ili smanjenim performansama. Potrebno je ostaviti slobodan prostor od minimalno 200 mm (7,9 in) između napajanja, motora i upravljačkih kabela.

4.5 Pristup

- Uklonite poklopac pomoću odvijača (pogledajte *Slika 4.3*) ili otpuštanjem pričvršćenih vijaka (pogledajte *Slika 4.4*).

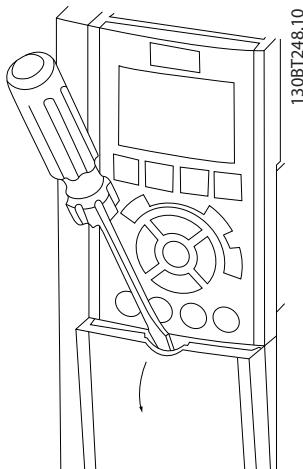

Slika 4.3 Pristup ožičenju za IP20 i IP21 kućišta

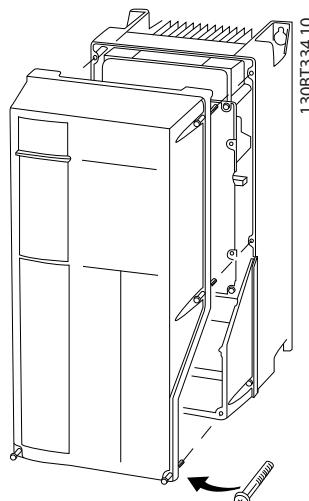

Slika 4.4 Pristup ožičenju za IP55 i IP66 kućišta

4.6 Priključivanje motora

AUPOZORENJE

INDUCIRANI NAPON!

Zajedno provedeni inducirani napon iz izlaznih motornih kabela može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana. Ako se izlazni motorni kabeli ne provode odvojeno ili se ne upotrebljavaju oklopljeni kabeli, moguće su ozbiljne ozljede ili smrt.

- Kada se radi o veličinama kabela, pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa o električnoj struci. Maksimalnu veličinu žice pogledajte pod poglavljje 8.1 Električni podaci.
- Pridržavajte se uputa za ožičenje proizvođača motora.
- Otvor za ožičenje motora ili pristupni paneli nalaze se na dnu IP21 (NEMA1/12) i većim jedinicama.
- Nemojte ožičavati početni uređaj ili uređaj koji mijenja polaritet (npr. Dahlander motor ili induksijski motor s kliznim prstenom) između frekvencijskog pretvarača i motora.


Postupak

1. Skinite dio vanjske izolacije kabela.
2. Postavite ogoljenu žicu ispod kabelske obujmice da biste uspostavili mehaničko učvršćenje i električni kontakt između oklopa kabela i uzemljenja.
3. Spojite žicu uzemljenja u najbližu stezaljku uzemljenja u skladu s uputama za uzemljenje navedenima pod poglavljje 4.3 Uzemljenje, pogledajte *Slika 4.5*.
4. Spojite trofazno ožičenje motora na stezaljke 96 (U), 97 (V) i 98 (W), pogledajte *Slika 4.5*.
5. Zategnite stezaljke u skladu s informacijama navedenima u odjeljku poglavljje 8.7 Momenti pritezanja priključka.


Pogledajte *Tablica 4.1* prije učvršćivanja poklopaca.

Kućište	IP55	IP66
A4/A5	2	2
B1/B2	2,2	2,2
C1/C2	2,2	2,2
Nema vijaka za pričvršćivanje za A2/A3/B3/B4/C3/C4		

Tablica 4.1 Zatezni momenti za poklopce [Nm]

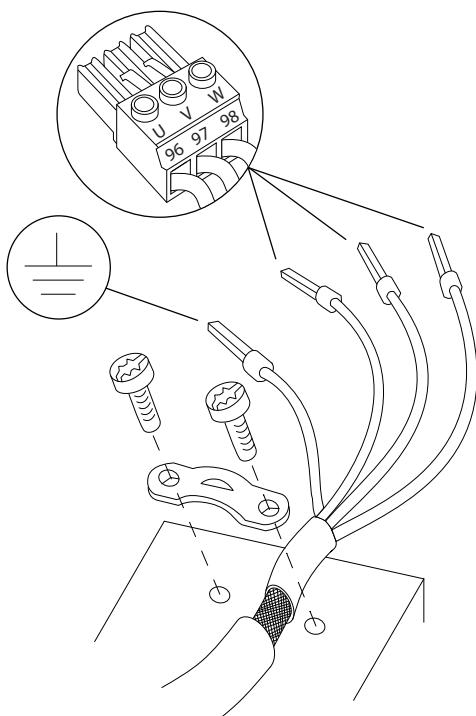

130BD531.10

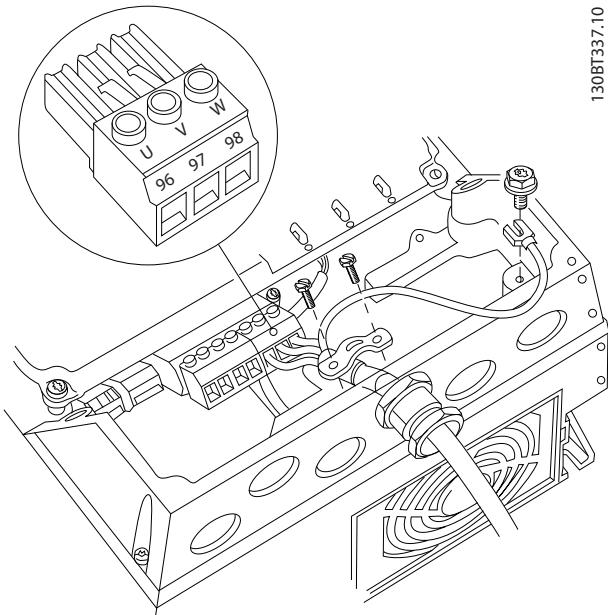


130BT337.10


4

Slika 4.5 Priključivanje motora

Slika 4.6, Slika 4.7 i Slika 4.8 predstavljaju ulaz mrežnog napajanja, motor i uzemljenje za osnovne frekvencijske pretvarače. Stvarna konfiguracija varira ovisno o tipu jedinice i dodatnoj opremi.

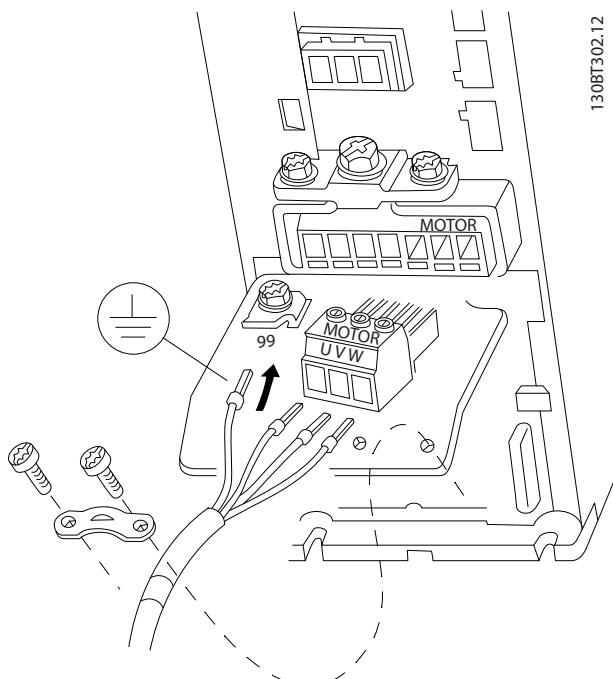

130BT302.12

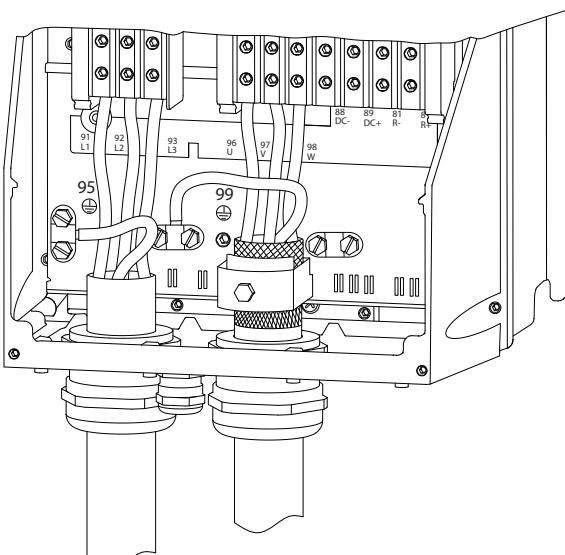

130BA390.11

Slika 4.8 Motor, mrežno napajanje i ožičenje uzemljenja za tipove kućišta B i C pomoću oklopljenog kabela


Slika 4.6 Priključivanje motora za tip kućišta A2 i A3

4.7 Izmjenično priključenje mreže

- Veličina ožičenja temelji se na ulaznoj struji frekvencijskog pretvarača. Za maksimalnu veličinu žica pogledajte poglavje 8.1 Električni podaci.
- Kada se radi o veličinama kabela, pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa o električnoj struji.

Postupak

1. Spojite ožičenje ulaznog trofaznog izmjeničnog napajanja na stezaljke L1, L2 i L3 (pogledajte Slika 4.9).
2. Ovisno o konfiguraciji opreme, ulazno napajanje bit će spojeno na ulazne stezaljke mrežnog napajanja ili isključenje ulaza.
3. Uzemljite kabel u skladu s uputama o uzemljenju navedenima pod poglavje 4.3 Uzemljenje.
4. Kod napajanja preko izoliranog izvora napajanja (IT mreža ili neuzemljena delta) ili TT/TN-S mreže s uzemljenjem (uzemljena delta), pazite da je 14-50 Filtar RFI postavljen na OFF (isklj.) kako bi se izbjeglo oštećenje međukruga i smanjile kapacitivne struje u skladu s normom IEC 61800-3.

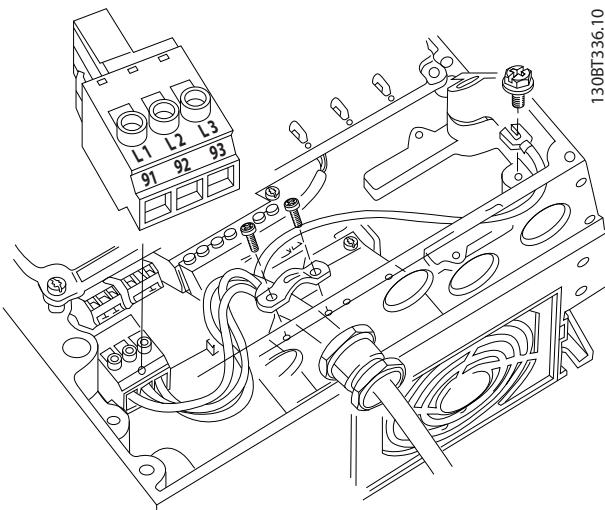


Slika 4.9 Priključivanje na izmjenično mrežno napajanje

4.8 Kontrolno ožičenje


- Izolirajte kontrolno ožičenje s komponente s većom snagom u frekvencijskom pretvaraču.
- Ako je frekvencijski pretvarač spojen na termistor, osigurajte da je kontrolno ožičenje termistora oklopljeno i ojačano/dvostruko izolirano. Preporučuje se napon istosmjernog napajanja od 24 V.

4.8.1 Tipovi upravljačkih stezaljki

Slika 4.10 i Slika 4.11 prikazuju priključke frekvencijskog pretvarača koji se mogu ukloniti. Funkcije stezaljke i tvorničke postavke sažete su pod Tablica 4.2.

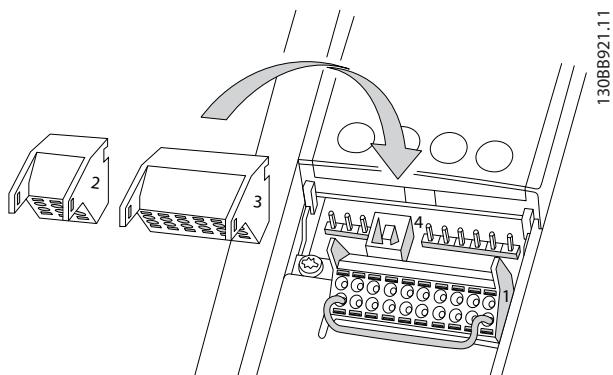

Slika 4.10 Lokacija upravljačkih stezaljki

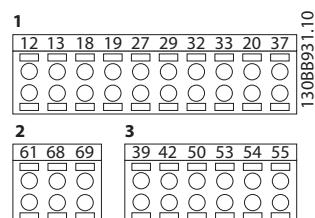

Slika 4.11 Brojevi stezaljke

- **Priklučak 1** ima 4 stezaljke digitalnih ulaza koje se mogu programirati, 2 dodatne digitalne stezaljke koje se mogu programirati kao izlazne ili ulazne, napon napajanja stezaljke od 24 V istosmjerne struje te zajedničku stezaljku za optionalno korisničko 24 V istosmjerno napajanje.
- **Priklučak 2** stezaljke (+) 68 i (-) 69 su za povezivanje RS-485 serijske komunikacije.
- **Priklučak 3** ima 2 analogna ulaza, 1 analogni izlaz, napon istosmjernog napajanja od 10 V i zajednički priključak za ulaz i izlaz.
- **Priklučak 4** je USB ulaz dostupan za upotrebu sa softverom Softver za postavljanje MCT 10.

Opis stezaljke			
Stezaljka	Parametar	Tvornička postavka	Opis
Digitalni ulazi/izlazi			
12, 13	-	+24 V istosmjerno napajanje	Napon istosmjernog napajanja od 24 V za digitalne ulaze i vanjske pretvarače. Maksimalna izlazna struja je 200 mA za sva opterećenja od 24 V.
18	5-10	[8] Start (Pokretanje)	Digitalni ulazi.
19	5-11	[0] No operation (Nema pogona)	
32	5-14	[0] No operation (Nema pogona)	
33	5-15	[0] No operation (Nema pogona)	
27	5-12	[2] Coast inverse (Inverzno slobodno zaustavljanje)	Za digitalni ulaz ili izlaz. Tvornička postavka je ulaz.
29	5-13	[14] JOG (Puzanje)	
20	-		Zajedničko za digitalne ulaze i 0 V potencijal za 24 V napajanje.
37	-	Sigurnosno isključivanje momenta (STO)	Sigurnosni ulaz (izborni). Upotrebljava se za STO.
Analogni ulazi/izlazi			
39	-		Zajedničko za analogni izlaz.
42	6-50	Brzina 0 – gornja granična vrijednost	Programabilni analogni izlaz. 0–20 mA ili 4–20 mA pri najviše 500 Ω.
50	-	+10 V istosmjerno napajanje	Analogni napon napajanja od 10 V za potenciometar ili termistor. 15 mA maksimalno.

Opis stezaljke			
Stezaljka	Parametar	Tvornička postavka	Opis
53	6-1	Referenca	Analogni ulaz. Za napon ili struju. Sklopke A53 i A54 odabiru mA ili V.
54	6-2	Povratna veza	
55	-		Zajednički za analogni ulaz.
Serijska komunikacija			
61	-		Integrirani RC filter za oklop kabela. SAMO za spajanje oklopa kabela kada dođe do EMC problema.
68 (+)	8-3		RS-485 sučelje. Sklopka upravljačke kartice služi za otpor priključka.
69 (-)	8-3		
Releji			
01, 02, 03	5-40 [0]	[9] Alarm	Kontakt releja oblika C. Za izmjenični ili istosmjerni napon i omska ili inducijska opterećenja.
04, 05, 06	5-40 [1]	[5] Running (U pogonu)	

Tablica 4.2 Opis stezaljke

Dodatne stezaljke:

- 2 kontakta releja oblika C. Mjesto izlaza ovisi o konfiguraciji frekvencijskog pretvarača.
- Stezaljke se nalaze na ugrađenoj dodatnoj opremi. Pogledajte priručnik koji dolazi s dodatnom opremom.


4.8.2 Ožičenje na upravljačkim stezaljkama

Prikљučci upravljačkih stezaljki mogu se isključiti s frekvencijskog pretvarača radi lakše instalacije, kao što je prikazano u *Slika 4.10*.

NAPOMENA!

Kontrolne žice neka budu što kraće i odvojene od učinskih kabela kako bi se smanjila interferencija.

1. Otvorite kontakt umetanjem malog odvijača u utor iznad kontakta i gurnite odvijač lagano prema gore.

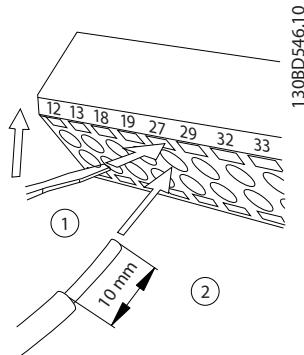

Slika 4.12 Spajanje kontrolnih žica

2. Umetnите golu upravljačku žicu u kontakt.
3. Uklonite odvijač kako biste pričvrstili žicu u kontakt.
4. Uvjerite se da je kontakt čvrsto spojen i da nije labav. Labavo kontrolno ozičenje može biti izvor kvarova opreme ili rada koji nije optimalan.

Pogledajte poglavje 8.5 Specifikacije kabela za veličine ozičenja upravljačke stezaljke i poglavje 6 Primjeri postavljanja primjene za tipične priključke kontrolnog ozičenja.

4.8.3 Uključivanje rada motora (stezaljka 27)

Premosnik žice može biti potreban između stezaljke 12 (ili 13) i stezaljke 27 kako bi frekvencijski pretvarač radio kada se upotrebljavaju tvorničke vrijednosti za programiranje.

- Digitalni ulaz stezaljke 27 projektiran je da primi naredbu za vanjsku blokadu od 24 V istosmjernog napajanja. U mnogim primjenama korisnik spaja žicama uređaj za vanjsku blokadu na stezaljku 27.
- Kada se ne upotrebljava uređaj za blokadu, premosnik spojite žicom između upravljačke stezaljke 12 (preporučeno) ili 13 na stezaljku 27. Time se dobiva unutrašnji signal od 24 V na stezaljki 27.
- Kada na statusnom retku na dnu LCP-a piše AUTO REMOTE COAST (automatsko daljinsko slobodno zaustavljanje), to znači da je jedinica spremna za rad, ali nedostaje ulazni signal na stezaljci 27.

- Kada je tvornički instalirana dodatna oprema ozičena na stezaljku 27, nemojte uklanjati to ozičenje.

NAPOMENA!

Frekvencijski pretvarač ne može raditi bez signala na stezaljci 27 osim ako stezaljka 27 nije reprogramirana.

4.8.4 Odabir ulaza napona/struje (sklopke)

Analogne ulazne stezaljke 53 i 54 omogućuju postavljanje ulaznog signala na napon (od 0 do 10 V) ili struju (0/4-20 mA).


Zadane postavke parametra:

- Stezaljka 53: signal reference brzine u otvorenoj petlji (pogledajte 16-61 Stez. 53 Postav sklapanja).
- Stezaljka 54: signal povratne veze u zatvorenoj petlji (pogledajte 16-63 Stez. 54 Postav sklapanja).

NAPOMENA!

Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača prije promjene položaja sklopke.

1. Uklonite lokalni upravljački panel (pogledajte Slika 4.13).
2. Uklonite svu dodatnu opremu koja pokriva sklopke.
3. Postavite sklopke A53 i A54 za odabir tipa signala. U odabire napon, i odabire struju.

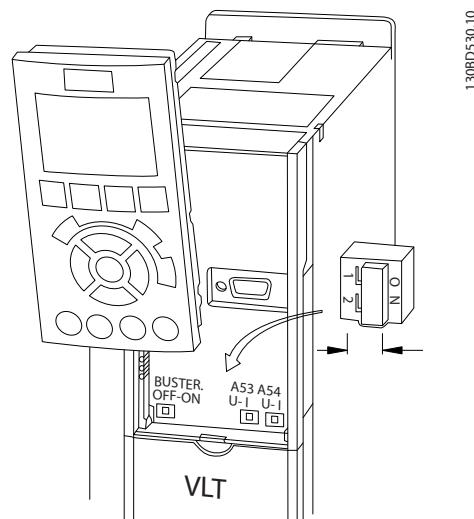

Slika 4.13 Lokacija sklopki stezaljki 53 i 54

4.8.5 Sigurnosni moment isključen (STO)

Sigurnosni moment isključen nije obavezan. Za pokretanje isključenog sigurnosnog momenta potrebno je dodatno ožičenje za frekvencijski pretvarač. Pogledajte *Upute za upotrebu isključenog sigurnosnog momenta* za dodatne informacije.

4.8.6 RS-485 serijska komunikacija

Do 32 čvora mogu biti spojena kao sabirnice ili putem vodova kabela iz zajedničkog glavnog voda za 1 mrežni segment. Pojačivači razdjeljuju mrežne segmente. Svaki pojačivač funkcioniра kao čvor unutar segmenta u koji je instaliran. Svaki čvor spojen unutar određene mreže mora imati jedinstvenu adresu čvora, u svim segmentima.

- Spojite ožičenje RS-485 serijske komunikacije na stezaljke (+) 68 i (-) 69.
- Zaključite svaki segment na oba kraja pomoću prekidača za zaključenje (zaključenje sabirnice uključeno/isključeno, pogledajte *Slika 4.13*) na frekvencijskim pretvaračima ili pomoću mreže otpornika za koso zaključenje.
- Spojite veliku površinu oklopa u uzemljenje, primjerice kabelskom obujmicom ili vodljivim kabelskim navojem.
- Upotrijebite kabele za izjednačenje potencijala kako bi se održao jednak potencijal uzemljenja u cijeloj mreži.
- Upotrebljavajte istu vrstu kabela u cijeloj mreži kako bi se sprječila razlika u impedanciji.

Kabel	Oklopljena uvijena parica (STP)
Impedancija	120 Ω
Maks. duljina kabela [m]	1200 (uključujući vodove prekida) 500 od stанице na stanicu

Tablica 4.3 Podaci o kabelu

4.9 Kontrolni popis za instalaciju

Prije dovršenja ugradnje jedinice provjerite cijelu instalaciju kako je opisano u *Tablica 4.4*. Provjerite i označite stavke kada su dovršene.

Pregledajte	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatna oprema	<ul style="list-style-type: none"> Pregledajte dodatnu opremu, sklopke, isključenja ili ulazne osigurače/prekidače strujnog kruga koji se mogu nalaziti na strani ulaznog napajanja frekvencijskog pretvarača ili na izlaznoj strani motora. Provjerite jesu li spremni za rad pri punoj brzini Provjerite rad i instalaciju osjetnika upotrijebljenih za povratnu vezu na frekvencijski pretvarač Uklonite čepove korekcije faktora snage na motoru(im) Prilagodite čepove za korekciju faktora snage na strani mrežnog napajanja i pobrinite se da budu prigušeni 	
Provodenje kabela	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li ožičenje motora i kontrolno ožičenje odvojeni ili oklopljeni ili u 3 odvojena metalna provodnika za izolaciju interferencije visoke frekvencije 	
Kontrolno ožičenje	<ul style="list-style-type: none"> Potražite prekinute ili oštećene žice i labave priključke Provjerite je li kontrolno ožičenje izolirano od ožičenja napajanja i ožičenja motora radi imuniteta od šuma Ako je potrebno, provjerite izvor napona signala Preporučuje se upotreba oklopljenog kabela ili uvijene parice. Provjerite je li oklop pravilno zaključen 	
Prazan prostor za hlađenje	<ul style="list-style-type: none"> Izmjerite jesu li gornji i donji slobodan prostor primjereni za osiguravanje pravilnog protoka zraka radi hlađenja, pogledajte <i>poglavlje 3.3 Ugradnja</i> 	
Uvjeti okoline	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zadovoljeni zahtjevi uvjeta okoline 	
Osigurači i prekidači strujnog kruga	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li osigurači ili prekidači strujnog kruga pravilno postavljeni Provjerite jesu li svi osigurači čvrsto umetnuti i u radnom stanju i jesu li svi prekidači strujnog kruga u otvorenom položaju 	
Uzemljenje	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li spojevi na uzemljenje dovoljno čvrsti i bez oksidacije Uzemljenje na provodnik ili ugradnja stražnjeg panela na metalnu površinu nije pogodno uzemljenje 	
Ožičenje ulaznog i izlaznog napajanja	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite neučvršćene priključke Provjerite jesu li motor i mrežno napajanje u odvojenim provodnicima ili odvojenim oklopljenim kabelima 	
Unutrašnjost panela	<ul style="list-style-type: none"> Pregledajte unutrašnjost jedinice i uvjerite se da nema prljavštine, metalnih krhotina, vlage i korozije Provjerite je li jedinica montirana na neobojenu, metalnu površinu 	
Sklopke	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li sve postavke sklopki i isključenja u ispravnim položajima 	
Vibracije	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li jedinica čvrsto ugrađena te upotrebljavaju li se nosači protiv udara, ako je potrebno Provjerite ima li neuobičajene količine vibriranja 	

Tablica 4.4 Kontrolni popis za instalaciju



POTENCIJALNA OPASNOST U SLUČAJU UNUTARNJEG KVARA

Postoji opasnost od tjelesne ozljede kada je frekvencijski pretvarač neispravno zatvoren.

- Prije uključivanja napajanja osigurajte da su svi sigurnosni poklopci na mjestu i čvrsto zategnuti.

5 Puštanje u pogon

5.1 Sigurnosne upute

Pogledajte poglavlje 2 Sigurnost za općenite sigurnosne upute.

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja. Ako instalaciju, pokretanje i održavanje ne izvrši kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Instalaciju, pokretanje i održavanje smije obavljati isključivo kvalificirano osoblje.

Prije uključivanja napajanja:

1. Pravilno zatvorite poklopac.
2. Provjerite jesu li sve obujmice kabela čvrsto zategnute.
3. Ulagna snaga prema jedinici mora biti OFF (isključena) i zaključana. Nemojte se oslanjati na sklopke za prekid frekvencijskog pretvarača za izolaciju ulazne snage.
4. Provjerite da nema napona na ulaznim stezaljkama L1 (91), L2 (92) i L3 (93), faza na fazu i faza na uzemljenje.
5. Provjerite da nema napona na izlaznim stezaljkama 96 (U), 97 (V) i 98 (W), faza na fazu i faza na uzemljenje.
6. Potvrdite provodnost motora mjeranjem vrijednosti oma na U-V (96-97), V-W (97-98) i W-U (98-96).
7. Provjerite pravilno uzemljenje i frekvencijskog pretvarača i motora.
8. Pregledajte ima li na frekvencijskim pretvaraču otpuštenih priključaka na stezaljkama.
9. Potvrdite da frekvencija ulaznog napona odgovara naponu frekvencijskog pretvarača i motora.

5.2 Primjena snage

AUPOZORENJE

NEKONTROLIRANI START

Kada je frekvencijski pretvarač spojen na izmjenično mrežno napajanje, motor se može pokrenuti u bilo koje vrijeme, što predstavlja rizik od smrti, ozbiljne ozljede, oštećenja opreme ili imovine. Motor se može pokrenuti putem vanjske sklopke, naredbe serijske sabirnice, referentnog ulaznog signala s LCP-a ili nakon uklonjenog stanja kvara.

- Isključite frekvencijski pretvarač s mrežnog napajanja u slučajevima kad je zbog osobne sigurnosti potrebno izbjegavati nekontrolirano pokretanje motora.
- Pritisnite [Off] (Isključeno) na LCP-u prije programiranja parametara.
- Frekvencijski pretvarač, motor i oprema koja se pokreće moraju biti spremni za rad kada se frekvencijski pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje.

Primijenite napajanje na frekvencijski pretvarač pomoću sljedećih koraka:

1. Potvrdite da je ulazni napon stabilan unutar 3%. Ako nije, prije nastavka ispravite nesimetriju ulaznog napona. Ponovite postupak nakon ispravka napona.
2. Uvjerite se da ožičenje dodatne opreme, ako je prisutno, odgovara primjeni instalacije.
3. Provjerite jesu li svi radni uređaji u položaju OFF (isključeno). Vrata panela moraju biti zatvorena ili poklopac ugrađen.
4. Uključite napajanje jedinice. NEMOJTE još pokrenuti frekvencijski pretvarač. Ako se radi o jedinici sa sklopkom za prekid, okrenite je u položaj ON (isključeno) kako biste uključili napajanje frekvencijskog pretvarača.

NAPOMENA!

Kada u statusnom retku na dnu LCP-a piše AUTO REMOTE COASTING (Automatsko daljinsko slobodno zaustavljanje) ili se prikazuje *Alarm 60 External Interlock* (Alarm 60, Vanjska blokada), to znači da je jedinica spremna za rad, ali nedostaje ulazni signal, npr. na stezaljci 27. Detalje pogledajte u odjeljku poglavlje 4.8.3 *Uključivanje rada motora (stezaljka 27)*.

5.3 Rad lokalnog upravljačkog panela

5.3.1 Lokalni upravljački panel

Lokalni upravljački panel (LCP) obuhvaća kombinirani zaslon i tipkovnicu na prednjoj strani jedinice.

LCP ima nekoliko korisničkih funkcija:

- Pokretanje, zaustavljanje i upravljanje brzinom u lokalnom upravljanju
- Prikaz radnih podataka, statusa, upozorenja i mjera opreza
- Programiranje funkcija frekvencijskog pretvarača
- Ručno poništite frekvencijski pretvarač nakon kvara kada automatsko poništavanje nije aktivno

Dostupan je i dodatni numerički LCP (NLCP). NLCP radi slično kao LCP. Detalje o načinu upotrebe NLCP-a pogledajte u *Vodiču za programiranje*.


NAPOMENA!

Za puštanje u pogon putem računala instalirajte Softver za postavljanje MCT 10. Softver je dostupan za preuzimanje (osnovna inačica) ili za naručivanje (napredna inačica, broj narudžbe 130B1000). Za više informacija i preuzimanja pogledajte www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Software+MCT10/MCT10+Downloads.htm.

5.3.2 Izgled LCP-a

LCP je podijeljen u 4 funkcionalne skupine (pogledajte *Slika 5.1*).

- A. Područje zaslona
- B. Tipke izbornika na zaslonu
- C. Tipke za navigaciju i indikatorske lampice (LED)
- D. Tipke za rad i poništavanje

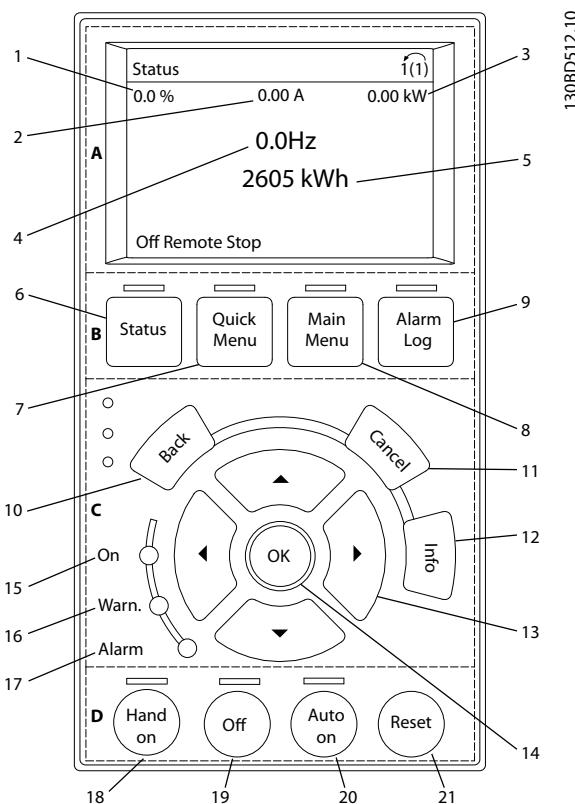

Slika 5.1 Lokalni upravljački panel (LCP)

A. Područje zaslona

Zaslon se aktivira kada se frekvencijski pretvarač opskrbљuje s mrežnog napona, stezaljke sabirnice istosmjernog napona ili vanjskog istosmjernog napajanja od 24 V.

Informacije prikazane na LCP-u mogu se prilagoditi za korisničku primjenu. Odaberite opcije u brzom izborniku Q3-13 *Display Settings* (Postavke zaslona).

Opis	Zaslon	Broj parametra	Tvornička postavka
1	1.1	0-20	Referenca %
2	1.2	0-21	Struja motora
3	1.3	0-22	Snaga [kW]
4	2	0-23	Frekvencija
5	3	0-24	Brojilo kWh

Tablica 5.1 Legenda za *Slika 5.1*, područje zaslona

B. Tipke izbornika na zaslonu

Tipke izbornika koriste se za pristup izborniku radi prilagođavanja parametara, prebacivanje načina prikaza statusa tijekom normalnog rada i pregled podataka iz zapisnika kvarova.

Opis	Tipka	Funkcija
6	Status	Prikaz informacija o radu.
7	Brzi izbornik	Omogućuje pristup uputama za programiranje parametara za početno postavljanje i mnogobrojnim detaljnim uputa o primjeni.
8	Glavni izbornik	Omogućuje pristup svim parametrima programiranja.
9	Dnevnik alarma	Prikazuje popis upozorenja o struji, posljednjih 10 alarma i zapisnik održavanja.

Tablica 5.2 Legenda za Slika 5.1, tipke izbornika na zaslonu

C. Tipke za navigaciju i indikatorske lampice (LED).

Tipke za navigaciju koriste se za funkcije programiranja i pomicanje pokazivača na zaslonu. Navigacijske tipke omogućuju i upravljanje brzinom u lokalnom (ručnom) upravljanju. Na ovom se području nalaze i 3 indikatorske lampice statusa frekvencijskog pretvarača.

Opis	Tipka	Funkcija
10	Back (Natrag)	Vraća se na prethodni korak ili popis u strukturi izbornika.
11	Cancel (Poništi)	Briše posljednju promjenu ili naredbu sve dok se način prikaza ne promjeni.
12	Informacije	Pritisnite za definiranje funkcije koja se prikazuje.
13	Tipke za navigaciju	Pritisnite za kretanje među stavkama u izborniku.
14	OK (U redu)	Upotrijebite za pristup skupini parametara ili za uključivanje odabrane stavke.

Tablica 5.3 Legenda za Slika 5.1, tipke za navigaciju

Opis	Indikator	Svetlo	Funkcija
15	Uključeno	Zeleno	Svetlo ON aktivira se kada se frekvencijski pretvarač opskrbљuje s mrežnog napona, stezaljke sabirnice istosmjernog napona ili vanjskog napajanja od 24 V.
16	WARN (Upozorenje)	Žuto	Kada su uvjeti upozorenja ispunjeni, uključuje se žuto svjetlo WARN (upozorenje) i prikazuje se tekst na zaslonu koji identificira problem.
17	ALARM	Crveno	Stanje kvara uzrokuje bljeskanje crvenog alarmnog svjetla i prikazuje se tekst alarma.

Tablica 5.4 Legenda za Slika 5.1, indikatorske lampice (LED)

D. Tipke za rad i poništavanje

Tipke za rad nalaze se na dnu LCP-a.

Opis	Tipka	Funkcija
18	Hand On (Ručno uklj.)	Pokreće frekvencijski pretvarač u lokalnom upravljanju. <ul style="list-style-type: none"> Vanjski signal zaustavljanja putem upravljačkog ulaza ili serijske komunikacije premošćuje lokalnu postavku "ručno uključeno".
19	Isključeno	Zaustavlja motor, ali ne isključuje napajanje frekvencijskog pretvarača.
20	Auto On (Automatski uklj.)	Stavlja sustav u daljinski način rada. <ul style="list-style-type: none"> Odgovara na vanjsku naredbu za pokretanje putem upravljačkih stezaljki ili serijske komunikacije.
21	Reset (Poništavanje)	Ručno poništava frekvencijski pretvarač nakon što je kvar riješen.

Tablica 5.5 Legenda za Slika 5.1, tipke za rad i poništavanje

NAPOMENA!

Kontrast zaslona možete prilagoditi pritiskom na tipku [Status] i tipke [\wedge]/[\vee].

5.3.3 Postavke parametra

Uspostavljanje ispravnog programiranja za određenu primjenu često zahtijeva postavljanje funkcija u nekoliko povezanih parametara.

Podaci o programiranju spremaju se unutar frekvencijskog pretvarača.

- Za sigurnosnu pohranu prenesite podatke u memoriju LCP-a
- Za prijenos podataka na drugi frekvencijski pretvarač spojite LCP s tom jedinicom i preuzmite pohranjene postavke
- Vraćanje tvorničkih postavki ne mijenja podatke pohranjene u memoriji LCP-a

5.3.4 Prijenos/preuzimanje podataka na/s LCP-a

1. Pritisnite [Off] za zaustavljanje motora prije učitavanja ili upisivanja podataka.
2. Idite na [Main Menu] (Glavni izbornik) 0-50 Kopir.LCP-a i pritisnite [OK] (U redu).
3. Odaberite [1] All to LCP (sve na LCP) za prijenos podataka na LCP ili odaberite [2] All from LCP (sve s LCP-a) za preuzimanje podataka s LCP-a.
4. Pritisnite [OK]. Traka napretka prikazuje postupak prijenosa ili preuzimanja.
5. Pritisnite [Hand On] (Ručno uključeno) ili [Auto On] (Automatski uključeno) za vraćanje u normalan rad.

5.3.5 Mijenjanje postavki parametra

Postavkama parametra može se pristupiti i iste se mogu mijenjati putem izbornika [Quick Menu] (Brzi izbornik) ili [Main Menu]. [Quick Menu] pruža pristup samo ograničenom broju parametara.

1. Pritisnite tipku [Quick Menu] ili [Main Menu] na LCP-u.
2. Pritisnite [▲] [▼] za kretanje među skupinama parametara, pritisnite [OK] za odabir skupine parametara.
3. Pritisnite [▲] [▼] za kretanje kroz parametre, pritisnite [OK] za odabir parametra.
4. Pritisnite [▲] [▼] za promjenu vrijednosti postavke parametra.

5. Pritisnite [<◀] [<▶>] za brzu promjenu decimalne znamenke kad je parametar u stanju uređivanja.
6. Za potvrdu nove postavke pritisnite [OK].
7. Pritisnite dvaput [Back] (Natrag) za ulaz u Status ili pritisnite [Main Menu] za ulaz u glavni izbornik.

Pregled promjena

Brzi izbornik Q5 - provedene promjene navodi sve parametre koji su promijenjeni iz tvorničkih postavki.

- Popis prikazuje samo parametre koji su promijenjeni u trenutačnom postavu uređivanja.
- Parametri koji su poništeni na zadane vrijednosti nisu navedeni.
- Poruka *Empty* (Prazno) označava da nema promijenjenih parametara.

5.3.6 Vraćanje tvorničkih postavki

NAPOMENA:

Postoji opasnost od gubitka programiranja, podataka o motoru, lokalizacije i zapisa nadzora vraćanjem tvorničkih postavki. Za stvaranje sigurnosnih kopija prenesite podatke na LCP prije inicijalizacije.

Vraćanje tvorničkih postavki parametra izvodi se inicijalizacijom frekvencijskog pretvarača. Inicijalizacija se provodi u načinu 14-22 *Način rada*(preporučeno) ili ručno.

- Inicijalizacija pomoću načina 14-22 *Način rada* ne poništava postavke frekvencijskog pretvarača kao što su sati rada pod naponom, odabiri serijske komunikacije, postavke osobnog izbornika, zapisnik kvarova, dnevnik alarmi i druge funkcije nadzora.
- Ručna inicijalizacija briše sve podatke o motoru, programiranju, lokalizaciji i praćenju te vraća tvorničke postavke.

Preporučen postupak inicijalizacije u načinu 14-22 *Način rada*

1. Dvaput pritisnite [Main Menu] (Glavni izbornik) za pristup parametrima.
2. Listajte do 14-22 *Način rada* i pritisnite [OK].
3. Pomaknite se na *Initialisation* (Inicijalizacija) i pritisnite [OK].
4. Odvojite jedinicu s napajanja i pričekajte da se zaslon isključi.
5. Uključite napajanje jedinice.

Tijekom pokretanja vraćaju se zadane postavke parametra. To može potrajati malo duže nego što je uobičajeno.

6. Prikazan je alarm 80.
7. Pritisnite [Reset] (Poništavanje) za vraćanje u način rada.

Postupak ručne inicijalizacije

1. Odvojite jedinicu s napajanja i pričekajte da se zaslon isključi.
2. Pritisnite i držite [Status], [Main Menu] (Glavni izbornik) i [OK] tijekom primjene napajanja na jedinicu (približno 5 s ili dok se ne začuje klik i ventilator se ne pokrene).

Tvornički zadane postavke parametara vraćaju se tijekom pokretanja. To može potrajati malo duže nego što je uobičajeno.

Ručna inicijalizacija ne poništava sljedeće podatke frekvencijskog pretvarača:

- 15-00 Br.sati pod naponom
- 15-03 Uklopi napaj.
- 15-04 Nadtemperature
- 15-05 Prenaponi

5.4 Osnovno programiranje

5.4.1 Puštanje u pogon pomoću opcije SmartStart

Čarobnjak SmartStart uključuje brzu konfiguraciju osnovnih parametara motora i primjene.

- Pri prvom uklopu napajanja ili nakon inicijalizacije frekvencijskog pretvarača SmartStart pokreće se automatski.
- Slijedite zaslonske upute za dovršavanje puštanja u pogon frekvencijskog pretvarača. SmartStart uvijek ponovno aktivirajte odabirom Quick Menu Q4 - SmartStart.
- Za puštanje u pogon bez upotrebe čarobnjaka SmartStart pogledajte poglavlje 5.4.2 Puštanje u pogon putem tipke [Main Menu] (Glavni izbornik) ili Vodič za programiranje.

NAPOMENA!


Podaci motora potrebni su za SmartStart postavljanje. Traženi podaci obično su dostupni na nazivnoj pločici motora.

5.4.2 Puštanje u pogon putem tipke [Main Menu] (Glavni izbornik)

Preporučene postavke parametara namijenjene su za pokretanje i provjere. Postavke primjene mogu varirati.

Unesite podatke s uključenim napajanjem, ali ne prije pokretanja frekvencijskog pretvarača.


1. Pritisnite [Main Menu] (Glavni izbornik) na LCP-u.
2. Pomoću tipki za navigaciju idite do skupine parametara 0-** Operation/Display (Rad/Zaslon) i pritisnite [OK] (U redu).

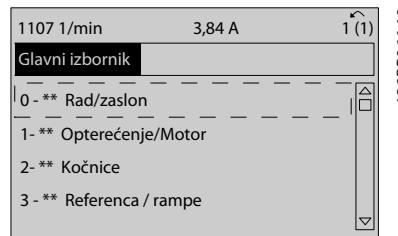

130BP066.10

Slika 5.2 Glavni izbornik


3. Pomoću tipki za navigaciju listajte do skupine parametara 0-0* Basic Settings (Osnovne postavke) i pritisnite [OK].

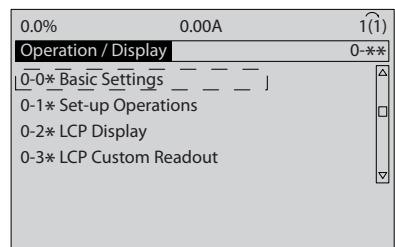

130BP087.10

Slika 5.3 Rad/Zaslon

4. Pomoću tipki za navigaciju listajte do 0-03 Regional.postavke i pritisnite [OK].

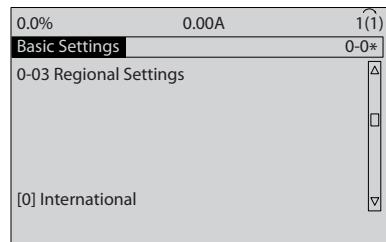

130BP088.10

Slika 5.4 Osnovne postavke

5. Pomoću tipki za navigaciju odaberite [0] *International* (Međunarodno) ili [1] *North America* (Sjeverna Amerika) prema potrebi i pritisnite [OK]. (Time se mijenjaju tvorničke postavke za brojne osnovne parametre).
6. Pritisnite [Main Menu] (Glavni izbornik) na LCP-u.
7. Pomoću tipki za navigaciju listajte do 0-01 *Jezik*.
8. Odaberite jezik i pritisnite [OK].
9. Ako je žica premosnika na mjestu između upravljačkih stezaljki 12 i 27, ostavite 5-12 *Stezaljka 27 Digitalni ulazna* tvorničkim postavkama. U suprotnom odaberite *No Operation* (Bez pogona) pod 5-12 *Stezaljka 27 Digitalni ulaz*.
10. 3-02 *Minimum Reference*
11. 3-03 *Maximum Reference*
12. 3-41 *Rampa 1 Vrijeme ubrzav.*
13. 3-42 *Rampa 1 Vrijeme kočenja*
14. 3-13 *Referent.lokac.* Linked to Hand/Auto Local Remote (Ručno/Automatski lokalno daljinski).

5.4.3 Postavljanje asinkronog elektromotora

Unesite podatke motora u parametar 1-20 *Snaga motora [kW]* ili 1-21 *Snaga motora [HP]* do 1-25 *Nazivna brzina motora*. Informacije se mogu pronaći na nazivnoj pločici motora.

1. 1-20 *Snaga motora [kW]* ili 1-21 *Snaga motora [HP]*
2. 1-22 *Napon motora*
3. 1-23 *Frekvencija motora*
4. 1-24 *Struja motora*
5. 1-25 *Nazivna brzina motora*

5.4.4 Postavljanje trajnog magnetskog motora

NAPOMENA!

Upotrebljavajte samo trajne magnetske (PM) motore s ventilatorima i crpkama.

Koraci za početno programiranje

1. Aktivirajte rad PM motora 1-10 *Konstrukcija motora*, odaberite (1) *PM, non salient SPM* (bez glavnog SPM-a)
2. Postavite 0-02 *Jedinica brz.motora* na [0] *RPM* (okr./min)

Programiranje podataka o motoru

Nakon odabira PM motora pod 1-10 *Konstrukcija motora*, aktivni su pripadajući parametri PM motora u skupini parametara 1-2* *Motor Data* (Podaci o motoru), 1-3* *Adv. Motor Data* (Napredni podaci o motoru) i 1-4*.

Potrebni podaci mogu se pronaći na nazivnoj pločici motora i listu podataka o motoru.

Programirajte sljedeće parametre navedenim slijedom

1. 1-24 *Struja motora*
2. 1-26 *Kontr- nazivnog momenta motora*
3. 1-25 *Nazivna brzina motora*
4. 1-39 *Polovi motora*
5. 1-30 *Otpor statora (Rs)*
Unesite liniju za otpor namotavanja zajedničkog statora (R_s). Ako postoje samo podaci linija-linija, podijelite vrijednost linija-linija s 2 da biste postigli liniju za zajedničku (početnu) vrijednost. Vrijednost se može izmjeriti i omjetrom koji uzima u obzir otpor kabela. Izmjerenu vrijednost podijelite s 2 i unesite rezultat.
6. 1-37 *Induktivnost d-osi (Ld)*
Unesite liniju za zajedničku induktivnost direktnе osi PM motora.
Ako postoje samo podaci linija-linija, podijelite vrijednost linija-linija s 2 da biste postigli zajedničku (početnu) vrijednost linije. Vrijednost se može izmjeriti i mjeračem induktivnosti koji uzima u obzir induktivitet kabela. Izmjerenu vrijednost podijelite s 2 i unesite rezultat.

7. 1-40 *Povr. EMF pri 1000 1/min*
Unesite liniju za povratni EMF PM motora pri 1000 okr./min mehaničke brzine (RMS vrijednost). Povratni EMF napon je koji generira PM motor kada nema priključenog frekvencijskog pretvarača, a osovina se okreće izvana. Povratni EMF obično je specificiran za nazivnu brzinu motora ili 1000 okr./min izmjerene između 2 linije. Ako vrijednost nije dostupna za brzinu motora od 1000 okr./min, izračunajte ispravnu vrijednost na sljedeći način: Ako je povratni EMF npr. 320 V pri 1800 okr./min, moguće ga je izračunati za 1000 okr./min na sljedeći način:
$$\text{Povratni EMF} = (\text{napon}/\text{okr./min}) * 1000 = (320/1800) * 1000 = 178.$$
 To je vrijednost koja mora biti programirana za 1-40 *Povr. EMF pri 1000 1/min*.

Test rada motora

1. Pokrenite motor pri maloj brzini (100 do 200 okr./min). Ako se motor ne okreće, provjerite instalaciju, opće programiranje i podatke o motoru.
2. Provjerite odgovara li funkcija pokretanja pod 1-70 PM Start Mode zahtjevima primjene.

Otkrivanje rotora

Odabir ove funkcije preporučuje se za primjene kada se motor pokreće iz stanja mirovanja, npr. crpke ili transporteri. Na nekim motorima oglašava se zvučni signal pri odašiljanju impulsa. To ne šteti motoru.

Parkiranje

Odabir ove funkcije preporučuje se za primjene kada se motor vrti pri niskoj brzini, npr. rotacija ventilatora. Možete prilagoditi 2-06 Parking Current i 2-07 Parking Time. Povećajte tvorničke postavke tih parametara za primjene s visokom inercijom.

Pokrenite motor pri nazivnoj brzini. U slučaju da je primjena neispravna, provjerite postavke VVC+ PM. Preporuke za različite primjene možete pogledati u odjeljku Tablica 5.6.

Primjena	Postavke
Primjene s niskom inercijom $I_{opterećenje} / I_{motor} < 5$	1-17 Vrem. konst. filtra napona treba povećati za faktor 5 do 10 1-14 Pojačanje prigušenja treba smanjiti 1-66 Min. struja pri maloj brzini treba smanjiti (<100%)
Primjene s niskom inercijom $50 > I_{opterećenje} / I_{motor} > 5$	Sačuvajte izračunate vrijednosti
Primjene s visokom inercijom $I_{opterećenje} / I_{motor} > 50$	1-14 Pojačanje prigušenja, 1-15 Low Speed Filter Time Const. i 1-16 High Speed Filter Time Const. trebaju se povećati
Visoko opterećenje pri maloj brzini $<30\% \text{ (nazivna brzina motora)}$	1-17 Vrem. konst. filtra napona treba se povećati 1-66 Min. struja pri maloj brzini treba se povećati (>100% tijekom duljeg razdoblja može dovesti do pregrijavanja motora)

Tablica 5.6 Preporuke za različite primjene

Ako motor počne oscilirati pri određenoj brzini, povećajte 1-14 Pojačanje prigušenja. Postupno povećavajte vrijednost. Ovisno o motoru, dobra vrijednost za ovaj parametar može biti 10% ili 100% viša od zadane vrijednosti.

Potezni moment može se prilagoditi pod 1-66 Min. struja pri maloj brzini. 100% nudi nazivni moment kao potezni moment.

5.4.5 Automatska optimizacija potrošnje energije (AEO)

NAPOMENA!

AEO nije važna za trajne magnetske motore.

Automatska optimizacija energije (AEO) je postupak koji smanjuje napon na motor, smanjenjem potrošnje energije, topline i šuma.

Za aktiviranje AEO postavite parametar 1-03 Torque Characteristics (Karakteristika momenta) na [2] Auto Energy Optim. CT (Automatska optimizacija energije) ili [3] Auto Energy Optim. VT (Automatska optimizacija energije).

5.4.6 Automatsko prilagođavanje motoru (AMA)

NAPOMENA!

AMA se ne primjenjuje na PM motore.

Automatsko prilagođavanje motoru (AMA) postupak je koji optimizira kompatibilnost između frekvencijskog pretvarača i motora.

- Frekvencijski pretvarač gradi matematički model motora za reguliranje izlaza struje motora. Postupak također testira i ravnotežu ulazne faze električnog napajanja. Usportređuje karakteristike motora s unesenim podacima u parametrima 1-20 do 1-25.
- Osovina motora ne okreće se i nema štete za motor tijekom rada funkcije AMA.
- Neki motori možda neće moći pokrenuti potpunu verziju testa. U tom slučaju, odaberite [2] Enable reduced AMA (Uključi smanjeni AMA).
- Ako je izlazni filter spojen na motor, odaberite Enable reduced AMA.
- Ako se oglase upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavljje 7.4 Popis upozorenja i alarma.
- Za najbolje rezultate pokrenite ovaj postupak na hladnom motoru.

Za pokretanje AMA

1. Pritisnite [Main Menu] (Glavni izbornik) za pristup parametrima.
2. Listajte do skupine parametara 1-** *Load and Motor* (Opterećenje i motor) i pritisnite [OK].
3. Pomaknite se na skupinu 1-2* *Motor Data* (Podaci o motoru) i pritisnite [OK].
4. Listajte do 1-29 *Autom. prilagođenje motoru (AMA)* i pritisnite [OK].
5. Odaberite [1] *Enable complete AMA* (Uključi potpuni AMA) i pritisnite [OK].
6. Slijedite upute na zaslonu.
7. Test će se automatski pokrenuti i pokazati kada je gotov.

5.5 Provjera vrtnje motora**NAPOMENA!**

Opasnost od oštećenja crpki/kompresora uzrokovanih radom motora u pogrešnom smjeru. Prije pokretanja frekvenčnog pretvarača, provjerite vrtnju motora.

Motor će kratko raditi na 5 Hz ili minimalnoj frekvenciji postavljenoj u 4-12 *Donja gran.brz.motora [Hz]*.

1. Pritisnite [Main Menu].
2. Listajte do 1-28 *Provjera vrtnje motora* i pritisnite [OK].
3. Listajte do [1] *Enable* (Uključi).

Prikazat će se sljedeći tekst: *Napomena! Moguća vrtnja motora u pogrešnom smjeru.*

4. Pritisnite [OK].
5. Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA!

Kako biste promijenili smjer vrtnje, isključite snagu s frekvenčnog pretvarača i pričekajte da se snaga isprazni. Promijenite priključak bilo koja 2 od 3 motorna kabela na priključnoj strani motora ili frekvenčnog pretvarača.

5.6 Test lokalnog upravljanja

1. Pritisnite [Hand On] (Ručno uklj.) za davanje naredbe za lokalno pokretanje do frekvenčnog pretvarača.
2. Ubrzajte frekvenčni pretvarač do pune brzine pritiskom na [▲]. Pomicanje pokazivača ulijevo od decimalnog zareza daje brže ulazne promjene.
3. Zabilježite probleme s ubrzanjem.
4. Pritisnite [Off] (Isključeno). Zabilježite probleme s usporavanjem.

U slučaju problema s ubrzavanjem ili usporavanjem pogledajte *poglavlje 7.5 Uklanjanje kvarova*. Pogledajte *poglavlje 7.4 Popis upozorenja i alarma* za poništavanje frekvenčnog pretvarača nakon greške.

5.7 Pokretanje sustava

Postupak u ovom odjeljku zahtijeva da korisničko ožičenje i programiranje primjena bude dovršeno. Sljedeći postupak preporučuje se nakon što se dovrši postavljanje primjene.

1. Pritisnite [Auto On] (Automatski uklj.).
2. Primijenite vanjsku naredbu za pokretanje.
3. Prilagodite referencu brzine u cijelom rasponu brzine.
4. Uklonite vanjsku naredbu za pokretanje.
5. Provjerite razinu zvuka i vibracije motora kako biste se uvjерili da sustav radi kako treba.

Ako se prikaže upozorenje ili alarm, pogledajte ili *poglavlje 7.4 Popis upozorenja i alarma*.

6 Primjeri postavljanja primjene

Primjeri u ovom odjeljku služe kao brza referenca za uobičajene primjene.

- Postavke parametra regionalne su zadane vrijednosti, osim ako nije drukčije navedeno (odabrano pod 0-03 *Regional.postavke*).
- Parametri povezani sa stezaljkama i njihovim postavkama prikazani su pored crteža.
- Ako su potrebne postavke sklopke za analogne stezaljke A53 ili A54, i one su prikazane.

NAPOMENA!

Kada se upotrebljava opcionalna značajka sigurnosnog isključivanja momenta, žica premosnika može biti potrebna između stezaljke 12 (ili 13) i stezaljke 37 kako bi frekvenčni pretvarač radio kada se upotrebljavaju tvorničke vrijednosti za programiranje.

6.1 Primjeri primjene

6.1.1 Brzina

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	12○	6-10 Stezaljka 53	0,07 V*
+24 V	13○	Niski napon	
D IN	18○	6-11 Stezaljka 53	10 V*
D IN	19○	Visoki napon	
COM	20○	6-14 Stez. 53	0 Hz
D IN	27○	Nis. vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	29○	6-15 Stez. 53 Vis.	50 Hz
D IN	32○	vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	33○		
D IN	37○		
* = zadana vrijednost			
Napomene/komentari:			
D IN 37 nije obavezno.			
A53			

Tablica 6.1 Analogna referencia brzine (napon)

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	12○	6-12 Stezaljka 53	4 mA*
+24 V	13○	Niska struja	
D IN	18○	6-13 Stezaljka 53	20 mA*
D IN	19○	Visoka struja	
COM	20○	6-14 Stez. 53	0 Hz
D IN	27○	Nis. vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	29○	6-15 Stez. 53 Vis.	50 Hz
D IN	32○	vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
4 - 20mA			
U - I			
A53			

Tablica 6.2 Analogna referencia brzine (struja)


		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	12○	6-10 Stezaljka 53	0,07 V*
+24 V	13○	Niski napon	
D IN	18○	6-11 Stezaljka 53	10 V*
D IN	19○	Visoki napon	
COM	20○	6-14 Stez. 53	0 Hz
D IN	27○	Nis. vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	29○	6-15 Stez. 53 Vis.	1500 Hz
D IN	32○	vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
≈5kΩ			
U - I			
A53			

Tablica 6.3 Referenca brzine (pomoću ručnog potenciometra)

6

		Parametri	
FC	Funkcija	Postavka	
+24 V	5-10 Stezaljka 18	[8] Start*	
+24 V	Digitalni ulaz		
D IN	5-12 Stezaljka 27	[19] Freeze	
D IN	Digitalni ulaz	Reference (Zamrzni referencu)	
COM	5-13 Terminal 29	[21] Speed	
D IN	Digital Input	Up (Ubrzaj)	
D IN	5-14 Terminal 32	[22] Speed	
D IN	Digital Input	Down (Uspori)	
D IN			
+10 V			
A IN	*	= zadana vrijednost	
A IN			
COM			
A OUT	Napomene/komentari:		
COM	D IN 37 nije obavezno.		

Tablica 6.4 Ubrzavanje/usporavanje

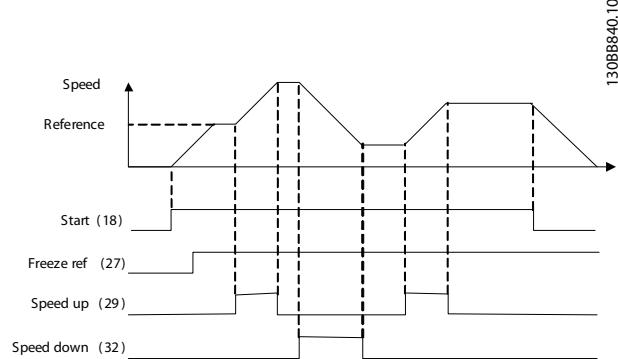


Slika 6.1 Ubrzavanje/usporavanje

6.1.2 Pokretanje/zaustavljanje

		Parametri	
FC	Funkcija	Postavka	
+24 V	5-10 Stezaljka 18	[8] Start*	
+24 V	Digitalni ulaz		
D IN	5-12 Stezaljka 27	[0] No operation	
D IN	Digitalni ulaz	(Nema pogona)	
COM	5-19 Terminal 37	[1] Safe Stop	
D IN	Safe Stop	Alarm (Alarm sigurn. zaust.)	
D IN			
+10			
A IN	*	= zadana vrijednost	
A IN			
COM	Napomene/komentari:		
A OUT	Ako je 5-12 Stezaljka 27		
COM	Digitalni ulaz postavljen na [0]		
A OUT	No operation (Bez pogona), žica premosnika do stezaljke 27 nije potrebna.		
COM	D IN 37 nije obavezno.		


Tablica 6.5 Naredba Start/Stop (Pokretanje/Zaustavljanje) s opcijom sigurnosnog zaustavljanja

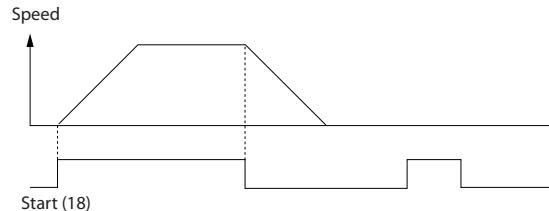

Slika 6.2 Naredba Start/Stop (Pokretanje/Zaustavljanje) sa sigurnosnim zaustavljanjem

		Parametri			
FC		Funkcija	Postavka		
+24 V	12○	5-10 Stezaljka 18	[9] Latched Digitalni ulaz Start (Pulsni start)		
+24 V	13○	5-12 Stezaljka 27	[6] Stop Digitalni ulaz Inverse (Inverzno zaustavljanje)		
D IN	18○	<i>* = zadana vrijednost</i>			
D IN	19○	Napomene/komentari: Ako je 5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz postavljen na [0] No operation (Bez pogona), žica premosnika do stezaljke 27 nije potrebna. D IN 37 nije obavezno.			
COM	20○				
D IN	27○				
D IN	29○				
D IN	32○				
D IN	33○				
D IN	37○				
+10 V	50○				
A IN	53○				
A IN	54○				
COM	55○				
A OUT	42○				
COM	39○				

Tablica 6.6 Pulsni start/stop

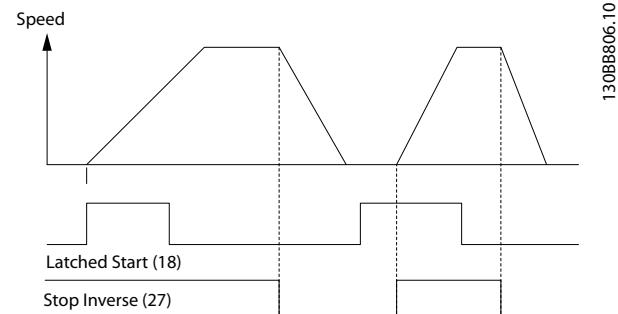

Slika 6.3 Pulsni start/inverzno zaustavljanje

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	12○	5-10 Stezaljka 18	[8] Start (Pokretanje)
+24 V	13○	5-11 Terminal 19	[10] Digital Input Reversing* (Suprotan smjer vrtnje)
D IN	18○	5-12 Stezaljka 27	[0] No operation (Nema pogona)
D IN	19○	<i>* = zadana vrijednost</i>	
COM	20○	Napomene/komentari: Ako je 5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz postavljen na [0] No operation (Bez pogona), žica premosnika do stezaljke 27 nije potrebna. D IN 37 nije obavezno.	
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○	5-14 Terminal 32	[16] Preset ref bit 0 (Preth. namj. referentni bit 0)
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○	5-15 Terminal 33	[17] Preset ref bit 1 (Preth. namj. referentni bit 1)
COM	39○		
		3-10 Preset Reference Preset ref. 0 (Preth. namj. ref. 0)	25%
		Preset ref. 1 (Preth. namj. ref. 1)	50%
		Preset ref. 2 (Preth. namj. ref. 2)	75%
		Preset ref. 3 (Preth. namj. ref. 3)	100%
<i>* = zadana vrijednost</i>			
Napomene/komentari: D IN 37 nije obavezno.			

Tablica 6.7 Pokretanje/zaustavljanje uz suprotan smjer vrtnje
i 4 prethodno namještene brzine

6.1.3 Poništavanje vanjskog alarma

6

Parametri	
Funkcija	Postavka
5-11 Stezaljka 19	[1] Reset Digitalni ulaz (Poništavanje)
* = zadana vrijednost	
Napomene/komentari: D IN 37 nije obavezno.	

Tablica 6.8 Poništavanje vanjskog alarma

6.1.4 RS-485

Parametri	
Funkcija	Postavka
8-30 Protokol	FC*
8-31 Adresa	1*
8-32 Stopa brz.prijenos.a pod.	9600*
* = zadana vrijednost	
Napomene/komentari: Odaberite protokol, adresu i stopu brzine prijenosa podataka u gore spomenutim parametrima. D IN 37 nije obavezno.	

Tablica 6.9 RS-485 mrežni priključak

6.1.5 Termistor motora

OPREZ

IZOLACIJA TERMISTORA

Postoji opasnost od oštećenja opreme.

- Koristite samo termistore s pojačanom ili dvostrukom izolacijom kako bi bili u skladu sa zahtjevima PELV izolacije.

		Parametri		
		Funkcija	Postavka	
VLT		1-90 Toplinska zaštita motora	[2] Thermistor trip (Greška termistora)	
+24 V	120			
+24 V	130			
D IN	180			
D IN	190			
COM	200			
D IN	270	1-93 Izvor termistora	[1] Analog input 53 (Analogni ulaz 53)	
D IN	290			
D IN	320			
D IN	330			
D IN	370	* = zadana vrijednost		
+10 V	500	Napomene/komentari: Ako se želi samo upozorenje, 1-90 Toplinska zaštita motora treba postaviti na [1] Thermistor warning (Upozorenje termistora). D IN 37 nije obavezno.		
A IN	530			
A IN	540			
COM	550			
A OUT	420			
COM	390			
U - I				
A53				

Tablica 6.10 Termistor motora

7 Dijagnostika i uklanjanje kvarova


Ovo poglavlje uključuje smjernice održavanja i servisa, poruke statusa, upozorenja i alarme te osnovno uklanjanje kvarova.

7.1 Održavanje i servis

U normalnim radnim uvjetima i profilima opterećenja, frekvenčni pretvarač nije potrebno održavati tijekom predviđenog vijeka trajanja. Za sprječavanje loma, opasnosti i oštećenja redovito ispitujte frekvenčni pretvarač ovisno o radnim uvjetima. Zamjenite istrošene ili oštećene dijelove originalnim rezervnim dijelovima ili standardnim dijelovima. Za servis i podršku pogledajte www.danfoss.com/contact/sales_and_services/.

7.2 Poruke o statusu

Kada je frekvenčni pretvarač u načinu statusa, poruke statusa generiraju se automatski i pojavljuju na dnu zaslona (pogledajte *Slika 7.1*).

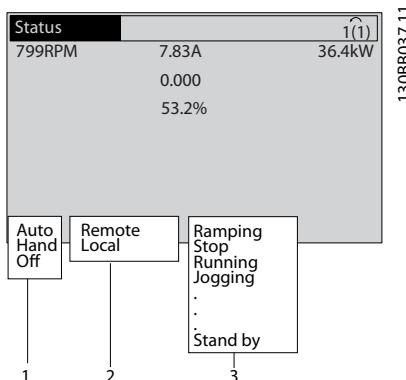

1	Način rada (pogledajte Tablica 7.1)
2	Referentna lokacija (pogledajte Tablica 7.2)
3	Status rada (pogledajte Tablica 7.3)

Slika 7.1 Zaslon statusa

Tablica 7.1 do Tablica 7.3 opisuju prikazane statusne poruke.

Isključeno	Frekvenčni pretvarač ne reagira na upravljački signal dok nije pritisnut [Auto On] (Automatski uklj.) ili [Hand On] (Ručno uklj.).
Auto On (Automatski uklj.)	Frekvenčnim pretvaračem upravlja se iz upravljačkih stezaljki i/ili serijske komunikacije.
	Frekvenčnim pretvaračem može se upravljati putem tipki za navigaciju na LCP-u. Naredbe za zaustavljanje, poništavanje, suprotan smjer vrtnje, istosmjerno kočenje i drugi signali primjenjeni na upravljačke stezaljke poništavaju lokalno upravljanje.

Tablica 7.1 Način rada

Remote (Udaljeno)	Referenca o brzini daje se iz vanjskih signala, serijske komunikacije i unutarnjih prethodno namještenih referenci.
Local (Lokalno)	Frekvenčni pretvarač upotrebljava upravljanje [Hand On] (Ručno uključeno) ili vrijednosti reference iz LCP-a.

Tablica 7.2 Referentna lokacija

AC Brake (Izmjenična kočnica)	Izmjenična kočnica odabrana je pod 2-10 Funkc. kočenja. Izmjenična kočnica previše magnetizira motor za postizanje kontroliranog usporavanja.
AMA finish OK (AMA završeno OK)	Uspješno je provedeno Automatsko prilagođavanje motoru (AMA).
AMA ready (AMA spremno)	Postupak AMA spremjan je za pokretanje. Za pokretanje pritisnite [Hand On] (Ručno uklj.).
AMA running (AMA u tijeku)	AMA postupak je u tijeku.
Kočenje	Čoper radi. Otpornik kočenja apsorbira generativnu energiju.
Maks. kočenje	Čoper radi. Postignuta je granična vrijednost snage za otpornik kočenja koja je definirana pod 2-12 Ogran.snage koč.otporn.(kW).
Coast (Slobodno zaustavljanje)	<ul style="list-style-type: none"> Inverzno slobodno zaustavljanje odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digitalni ulazi)). Odgovarajuća stezaljka nije spojena. Slobodno zaustavljanje aktivirano je serijskom komunikacijom.

Ctrl. Ramp-down (Upravljanje usporavanjem)	Upravljanje usporavanjem odabrano je pod 14-10 Mrežni kvar. <ul style="list-style-type: none"> Mrežni je napon ispod vrijednosti postavljene pod 14-11 Mrežni napon pri kvaru mrežne prijevozne struje pri kvaru mrežnog napajanja. Frekvencijski pretvarač usporava motor pomoću kontroliranog usporavanja. 	Freeze ref. (Zamrzni ref.)	Zamrzavanje reference odabrano je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digitalni ulazi)). Aktivna je odgovarajuća stezaljka. Frekvencijski pretvarač spremi trenutnu referencu. Promjena reference sada je moguća samo putem funkcije stezaljke Speed Up (Ubrzavanje) i Speed Down (Usporavanje).
Current High (Velika struja)	Izlazna struja frekvencijskog pretvarača iznad je granične vrijednosti postavljene pod 4-51 Upoz.-visoka struja.	Jog request (Zahtjev za puzanje)	Dana je naredba za puzanje, no motor će biti zaustavljen dok se putem digitalnog ulaza ne primi signal dopuštenja za pokretanje.
Current Low (Mala struja)	Izlazna struja frekvencijskog pretvarača ispod je granične vrijednosti postavljene pod 4-52 Upoz.-mala brzina.	Jogging (Puzanje)	Motor radi prema programiranju pod 3-19 Brzina puzanja [o/min]. <ul style="list-style-type: none"> Puzanje je odabrano kao funkcija digitalnog ulaza (skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digitalni ulazi)). Aktivna je odgovarajuća stezaljka (npr. stezaljka 29). Funkcija puzanja aktivirana je putem serijske komunikacije. Funkcija puzanja odabrana je kao reakcija na funkcije nadzora (npr. No signal (Nema signala)). Nadzorna je funkcija aktivna.
DC Hold (Istosmjerno zadržavanje)	Istosmjerno zadržavanje odabrano je pod 1-80 Funkcija kod zaust., a naredba zaustavljanja je aktivna. Motor se zadržava istosmjernom strujom postavljenom pod 2-00 Istosm.struja drž./zagrij.	Motor check (Provjera motora)	Provjera motora odabrana je pod 1-80 Funkcija kod zaust. Aktivna je naredba zaustavljanja. Da biste se uvjerili da je motor spojen na frekvencijski pretvarač, na motor se primjenjuje permanentna testna struja.
DC Stop (Istosmjerno zaustavljanje)	Tijekom određenog vremena (2-02 Vr.istosm.koč.) motor je zaustavljen pomoću istosmjerne struje (2-01 Struja istosm.koč.). <ul style="list-style-type: none"> Istosmjerno kočenje aktivirano je pod 2-03 Početna brz.istosm.koč.[o/min], a naredba za zaustavljanje je aktivna. Istosmjerno kočenje (inverzno) odabrano je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1*Digital Inputs (Digitalni ulazi)). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. Istosmjerno kočenje aktivirano je putem serijske komunikacije. 	OVC control (Nadzor preopterećenja)	Regulacija prenapona aktivirana je pod 2-17 Kontrola prenapona. [2] Enabled (Uključeno). Spojeni motor napaja frekvencijski pretvarač generativnom energijom. Regulacija prenapona prilagođava omjer V/Hz radi pokretanja motora u kontroliranom načinu rada i sprječavanja blokada frekvencijskog pretvarača.
Feedback high (Velika povratna veza)	Zbroj svih aktivnih povratnih veza iznad je granične vrijednosti povratne veze postavljene pod 4-57 Upoz.-velika povr.spr.	PowerUnit Off (Jedinica napajanja iskl.)	(Samo za frekvencijske pretvarače s instaliranim vanjskim napajanjem od 24 V). Uklonjeno je mrežno napajanje frekvencijskog pretvarača, no upravljačka kartica napaja se vanjskim naponom od 24 V.
Feedback low (Mala povratna veza)	Zbroj svih aktivnih povratnih veza ispod je granične vrijednosti povratne veze postavljene pod 4-56 Upoz.-mala povr.spr.	Protection md (Zaštitni način)	Aktiviran je zaštitni način rada. Jedinica je otkrila kritični status (prekostruha ili prenapon). <ul style="list-style-type: none"> Za sprečavanje pogreške sklopna je frekvencija smanjena na 4 kHz. Ako je moguće, zaštitni način rada završava nakon približno 10 s. Zaštitni način rada može se ograničiti pod 14-26 Zatez.greške kod kvara pretv.
Freeze output (Zamrzni izlaz)	Dajinska referenca je aktivna, čime se zadržava trenutna brzina. <ul style="list-style-type: none"> Zamrzavanje izlaza odabrano je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1*Digital Inputs (Digitalni ulazi)). Aktivna je odgovarajuća stezaljka. Upravljanje brzinom moguće je samo putem funkcije stezaljke Speed Up (Ubrzavanje) i Speed Down (Usporavanje). Zadržavanje zaleta aktivirano je putem serijske komunikacije. 		
Zahtjev za zamrzavanje izlaza	Dana je naredba za zamrzavanje izlaza, ali motor će ostati zaustavljen sve dok se ne primi signal dopuštenja za pokretanje.		

Qstop	Motor usporava pomoću 3-81 <i>Vrijeme rampe brzog stopa</i> . <ul style="list-style-type: none"> • <i>Quick stop inverse</i> (Brzo inverzno zaustavljanje) odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1* <i>Digital Inputs</i> (Digitalni ulazi)). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. • Funkcija brzog zaustavljanja aktivirana je putem serijske komunikacije.
Ramping (Zalet)	Motor ubrzava/usporava pomoću aktivnog ubrzavanja/usporavanja. Referenca, granična vrijednost ili zastoj još nisu postignuti.
Ref. high (Velika ref.)	Zbroj svih aktivnih referenci iznad je granične vrijednosti reference postavljene pod 4-55 <i>Upozorenje, velika ref.</i>
Ref. low (Mala ref.)	Zbroj svih aktivnih referenci ispod je granične vrijednosti reference postavljene pod 4-54 <i>Upozorenje, mala ref.</i>
Run on ref. (Pokret. na ref.)	Frekvenički pretvarač radi u rasponu reference. Vrijednost povratne veze odgovara postavljenoj vrijednosti.
Run request (Zahtjev za pokretanje)	Dana je naredba za pokretanje, ali motor je zaustavljen dok se putem digitalnog ulaza ne primi signal dopuštenja za pokretanje.
Running (U pogonu)	Frekvenički pretvarač pokreće motor.
Sleep Mode (Hibernacija)	Omogućena je funkcija uštede energije. Motor se zaustavio, međutim kad bude potrebno, ponovno će se automatski pokrenuti.
Speed high (Velika brzina)	Brzina motora veća je od vrijednosti postavljene pod 4-53 <i>Upoz.-velika brzina</i> .
Speed low (Mala brzina)	Brzina motora manja je od vrijednosti postavljene pod 4-52 <i>Upoz.-mala brzina</i> .
Standby (Pripravnost)	U načinu rada Auto On (Automatski uključeno), frekvenički pretvarač pokrenut će motor pomoću signala za pokretanje iz digitalnog ulaza ili serijske komunikacije.
Start delay (Odgođeno pokretanje)	Odgodeno vrijeme pokretanja postavljeno je pod 1-71 <i>Odgoda pokret.</i> Aktivirana je naredba za pokretanje i motor će se pokrenuti nakon što istekne vrijeme odgođenog pokretanja.
Start fwd/rev (Pokretanje unaprijed/unatrag)	Pokretanje unaprijed i pokretanje u suprotnom smjeru odabrani su kao funkcije za 2 različita digitalna ulaza (skupina parametara 5-1* <i>Digital Inputs</i> (Digitalni ulazi)). Motor se pokreće unaprijed ili unatrag ovisno o tome koja je stezaljka aktivirana.
Stop	Frekvenički pretvarač primio je naredbu za zaustavljanje iz LCP-a, digitalnog ulaza ili serijske komunikacije.
Trip (Greška)	Uključio se alarm i motor se zaustavio. Kad se ukloni uzrok alarma, frekvenički se pretvarač može ručno poništiti pritiskom na [Reset] (Poništavanje) ili daljinski putem upravljačkih stezaljki ili serijske komunikacije.

Trip lock (Poništenje greške zaključano)	Uključio se alarm i motor se zaustavio. Nakon što se uzrok alarma ukloni, napajanje se mora uključiti u frekvenički pretvarač. Frekvenički se pretvarač tada može ručno poništiti pritiskom na [Reset] (Poništavanje) ili daljinski putem upravljačke stezaljke ili serijske komunikacije.
--	--

Tablica 7.3 Status rada

NAPOMENA!

U načinu rada automatski/daljinski frekvenički pretvarač treba vanjske komande za provođenje funkcija.

7.3 Vrste upozorenja i alarma

Upozorenja

Upozorenje se uključuje u slučajevima kada će stanje alarma uskoro nastupiti ili kada je prisutno nenormalno radno stanje koje može rezultirati time da frekvenički pretvarač uključi alarm. Upozorenje se samo uklanja kada se ukloni nenormalno stanje.

Alarmi**Greška**

Alarm se prikazuje prilikom greške frekveničkog pretvarača, što znači da frekvenički pretvarač prekida rad kako bi spriječio oštećenje frekveničkog pretvarača ili sustava. Motor se slobodno zaustavlja. Logika frekveničkog pretvarača nastaviti će raditi i nadzirati status frekveničkog pretvarača. Nakon uklanjanja uzroka kvara frekvenički se pretvarač može poništiti. Tada će ponovno biti spremjan za rad.

Poništavanje frekveničkog pretvarača nakon greške/zaključanog poništenja greške

Greška se može poništiti na 4 načina:


- Pritisnite tipku [Reset] (Poništavanje) na LCP-u
- Ulazna naredba digitalnog poništavanja
- Ulazna naredba za poništavanje serijske komunikacije
- Automatsko poništavanje

Poništenje greške zaključano

Primjenjuje se ulazno napajanje. Motor se slobodno zaustavlja. Frekvenički pretvarač nastaviti će raditi i nadzirati status frekveničkog pretvarača. Isključite ulazno napajanje frekveničkog pretvarača i ispravite uzrok kvara, a zatim poništite frekvenički pretvarač.

Prikaz upozorenja i alarma


- Upozorenje je prikazano na LCP-u zajedno s brojem upozorenja.
- Alarm treperi zajedno s brojem alarma.

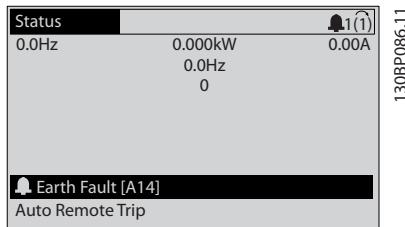

130BP086.11

Slika 7.2 Primjer prikaza alarma

Pored teksta i šifre alarma na LCP-u nalaze se 3 indikatorske lampice.

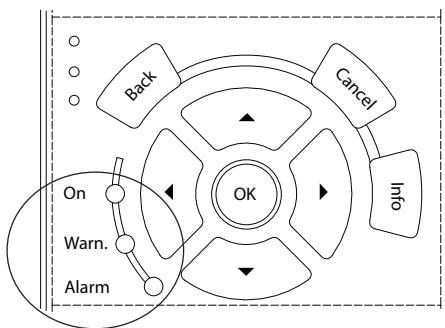

130BP467.11

	LED upozorenja	LED alarmi
Upozorenje	On (Uključeno)	Off (isključeno)
Alarm	Off (isključeno)	On (Bljeska)
Poništenje greške zaključano	On (Uključeno)	On (Bljeska)

Slika 7.3 Indikatorske lampice statusa

7.4 Popis upozorenja i alarma

Informacije o upozorenju/alarmu koje su dalje navedene definiraju uvjet upozorenja/alarma, pružaju vjerojatan uzrok uvjeta i detaljno rješenje ili postupak rješavanja problema.

WARNING (UPOZORENJE) 1, 10 Volts low (10 volti nisko)
Napon upravljačke kartice je ispod 10 V od stezaljke 50. Uklonite dio opterećenja sa stezaljke 50 jer je napajanje od 10 V preopterećeno. Maks. 15 mA ili minimalno 590 Ω.

Kratki spoj u spojenom potenciometru ili nepravilno ožičenje potenciometra može izazvati ovo stanje.

Uklanjanje kvarova

- Uklonite ožičenje sa stezaljke 50. Ako upozorenje nestane, problem je u ožičenju. Ako upozorenje ne nestane, zamjenite upravljačku karticu.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 2, Live zero error (Pogreška žive nule)

Ovo upozorenje ili alarm javlja se samo ako je programirano pod 6-01 Funkcija isteka žive nule. Signal na jednom od analognih ulaza manji je od 50% minimalne vrijednosti programirane za taj ulaz. Ovo stanje može biti uzrokovano prekinutim ožičenjem ili slanjem signala s uređaja s greškom.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite spojeve na svim analognim ulaznim stezaljkama. Stezaljke upravljačke kartice 53 i 54 za signale, zajednička stezaljka 55. MCB 101 stezaljke 11 i 12 za signale, zajednička stezaljka 10. MCB 109 stezaljke 1, 3, 5 za signale, zajedničke stezaljke 2, 4, 6.
- Provjerite odgovaraju li programiranje frekvencijskog pretvarača i postavke sklopke vrsti analognog signala.
- Testirajte signal ulazne stezaljke.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 4, Mains phase loss (Gubitak ulazne faze)

Nedostaje faza na strani napajanja ili je prevelika nesimetrija mrežnog napona. Ta se poruka također prikazuje u slučaju kvara na ulaznom ispravljaču frekvencijskog pretvarača. Opcije se programiraju na 14-12 Funkc.kod neravnoteže mreže.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite napon napajanja i struje napajanja frekvencijskog pretvarača.

WARNING (UPOZORENJE) 5, DC link voltage high (Napon istosmjernog međukruga visok)

Napon u istosmjernom međukrugu veći je od granične vrijednosti upozorenja na visoki napon. Granična vrijednost ovisi o nazivnim vrijednostima napona frekvencijskog pretvarača. Jedinica je još aktivna.

WARNING (UPOZORENJE) 6, DC link voltage low (Napon istosmjernog međukruga nizak)

Napon u istosmjernom međukrugu (DC) niži je od granične vrijednosti upozorenja niskog napona. Granična vrijednost ovisi o nazivnim vrijednostima napona frekvencijskog pretvarača. Jedinica je još aktivna.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 7, DC overvoltage (Istosmjerni prepalon)

Ako napon u istosmjernom međukrugu prekorači ograničenje, frekvencijski pretvarač se nakon nekog vremena blokira.

Uklanjanje kvarova

- Spojite otpornik kočenja
- Produljite vrijeme trajanja zaleta
- Promjenite vrstu zaleta
- Aktivirajte funkcije pod 2-10 Funkc. kočenja

- Spojite otpornik kočenja
- Povećajte 14-26 Zatez.greške kod kvara prev.
- Ako do alarma/upozorenja dođe tijekom pada napajanja, rješenje je upotreba kinetičkog povrata (14-10 Mains Failure)

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 8, DC under voltage (Istosmjerni podnapon)

Ako napon u istosmjernom međukrugu padne ispod granične vrijednosti podnapona, frekvencijski pretvarač provjerava je li spojeno pomoćno 24 V istosmjerno napajanje. Ako nema pomoćnog 24 V istosmjernog napajanja, frekvencijski pretvarač se blokira nakon određene vremenske odgode. Vremenska odgoda ovisi o veličini jedinice.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite odgovara li frekvencija ulaznog napona naponu frekvencijskog pretvarača.
- Provjerite ulazni napon.
- Provjerite strujni krug mekog naboja.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 9, Inverter overload (Preopterećenje pretvarača)

Frekvencijski pretvarač će se isključiti zbog preopterećenja (predugo trajanje prevelike struje). Brojilo za elektroniku, toplinska zaštita izmjenjivača daje upozorenje kod 98% i blokira se kod 100% uz istodobno uključivanje alarma. Frekvencijski pretvarač se ne može ponisti (resetirati) sve dok brojilo ne padne ispod 90%.

Kvar nastaje zbog predugog preopterećenja frekvencijskog pretvarača većeg od 100%.

Uklanjanje kvarova

- Usaporerite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s nazivnom strujom frekvencijskog pretvarača.
- Usaporerite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s izmjerrenom strujom motora.
- Prikažite toplinsko opterećenje frekvencijskog pretvarača na LCP-u i pratite vrijednost. Prilikom rada iznad kontinuirane nazivne jakosti struje frekvencijskog pretvarača, vrijednost brojila se povećava. Prilikom rada ispod kontinuirane nazivne jakosti struje frekvencijskog pretvarača, vrijednost brojila se smanjuje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 10, Motor overload temperature (Toplinsko preopterećenje motora)

Prema zaštiti od pregrijavanja (ETR) motor je prevruć. Odaberite treba li frekvencijski pretvarač prikazati upozorenje ili alarm kad brojilo dosegne 100% pod 1-90 Toplinska zaštita motora. Uzrok kvara je predugo preopterećenje motora veće od 100%.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora.
- Provjerite je li motor mehanički preopterećen.
- Provjerite je li ispravno postavljena struja motora pod 1-24 Motor Current (Struja motora).
- Provjerite jesu li podaci motora u parametrima od 1-20 do 1-25 pravilno postavljeni.
- Ako se upotrebljava vanjski ventilator, provjerite pod 1-91 Vanjs.ventilat.motora je li odabran.
- Pokretanje AMA-e pod 1-29 Autom. prilagođenje motoru (AMA) preciznije ugađa frekvencijski pretvarač u odnosu na motor i smanjuje toplinsko opterećenje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 11, Motor thermistor over temp (Nadtemp. termistora motora)

Provjerite je li odvojen termistor. Odaberite daje li frekvencijski pretvarač upozorenje ili alarm pod 1-90 Toplinska zaštita motora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora.
- Provjerite je li motor mehanički preopterećen.
- Kad upotrebljavate stezaljke 53 ili 54, provjerite je li termistor pravilno priključen između stezaljke 53 ili 54 (analogni naponski ulaz) i stezaljke 50 (+10 V napajanje). Također provjerite je li sklopka za stezaljke 53 ili 54 postavljena za napon. Provjerite odabire li 1-93 Izvor termistorastezaljke 53 ili 54.
- Kada upotrebljavate digitalne ulaze 18 ili 19 provjerite je li termistor pravilno priključen između stezaljke 18 ili 19 (samo PNP digitalni ulaz) i stezaljke 50. Provjerite odabire li 1-93 Izvor termistora stezaljke 18 ili 19.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 12, Torque limit (Ograničenje momenta)

Moment je premašio vrijednost pod 4-16 Granič.moment rada motora ili vrijednost pod 4-17 Torque Limit Generator Mode 14-25 Zatez.greške kod granič.mom. može promijeniti ovo upozorenje iz stanja u kojem se daje samo upozorenje u stanje u kojem nakon upozorenja slijedi alarm.

Uklanjanje kvarova

- Ako se ograničenje momenta motora premaši tijekom zaleta, produžite vrijeme zaleta.
- Ako se ograničenje momenta generatora premaši tijekom usporavanja, produžite vrijeme usporavanja.
- Ako tijekom rada dođe do ograničenja momenta, moguće je povećati graničnu vrijednost momenta. Provjerite može li sustav sigurno raditi pri većem momentu.

- Provjerite dolazi li u primjeni do povećane potrošnje struje na motoru.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 13, Over current (Prekostruja)

Prekoračena je vršna struja izmjenjivača (oko 200% nazivne struje). Upozorenje traje oko 1,5 s, a zatim se frekvencijski pretvarač blokira i uključuje alarm. Udarno opterećenje ili brzo ubrzanje s visokim opterećenjem inercije može biti uzrok ovog kvara. Ako je ubrzanje tijekom zaleta brzo, greška se može pojaviti i nakon kinetičkog povrata. Ako je odabранo prošireno upravljanje mehaničkom kočnicom, greška se može eksterno poništiti.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje i provjerite može li se okretati osovina motora.
- Provjerite odgovara li veličina motora frekvencijskom pretvaraču.
- Provjerite jesu li podaci o motoru ispravni u parametrima 1-20 do 1-25.

ALARM 14, Earth (ground) fault (Kvar uzemljenja)

Postoji struja iz izlaznih faza do uzemljenja, ili u kabelima od frekvencijskog pretvarača do motora ili u samom motoru.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača i popravite pogrešku uzemljenja.
- Provjerite ima li pogreški uzemljenja u motoru tako da izmjerite otpor uzemljenja elektroda motora i motora pomoću megaommetra.

ALARM 15, Hardware mismatch (Neodgovarajući hardver)

Ugrađena opcija ne funkcionira uz postojeći hardver ili softver upravljačke ploče.

Zabilježite vrijednost sljedećih parametara i kontaktirajte Danfoss:

- 15-40 FC Type
- 15-41 Power Section
- 15-42 Voltage
- 15-43 Software Version
- 15-45 Actual Typecode String
- 15-49 SW ID Control Card
- 15-50 SW ID Power Card
- 15-60 Option Mounted
- 15-61 Option SW Version (za svaki utor opcije)

ALARM 16, Short circuit (Kratki spoj)

Došlo je do kratkog spoja na motoru ili ožičenju motora.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje s frekvencijskog pretvarača i popravite kratki spoj.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 17, Control word timeout (Istek vremena upravljačke riječi)

Nema komunikacije s frekvencijskim pretvaračem.

Upozorenje je aktivno, samo ako 8-04 Control Word Timeout Function NIJE postavljen na [0] Off (Isključeno).

Ako je 8-04 Control Word Timeout Function postavljen na [5] Stop and Trip (Zaustavljanje i blokada), javlja se upozorenje i frekvencijski pretvarač usporava do zaustavljanja uz istovremenu dojavu alarma.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite spojeve na serijskom komunikacijskom kabelu.
- Povećajte 8-03 Control Word Timeout Time.
- Provjerite rad komunikacijske opreme.
- Provjerite ispravnost instalacije na temelju EMC zahtjeva.

ALARM 18, Start failed (ALARM 18, Neuspjelo pokretanje)

Brzina nije uspjela prijeći 1-77 Maks. brz. pokretanja motora [RPM] tijekom pokretanja unutar dopuštenog vremena (postavljeno pod 1-79 Maks.vrij.pokr.kompr.do gr.). Ovo je mogao uzrokovati blokirani motor.

WARNING (UPOZORENJE) 23, Internal fan fault (Kvar unutarnjeg ventilatora)

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je funkcija zaštite kojom se provjerava je li ventilator u pogonu/ugrađen. Upozorenje ventilatora možete onemogućiti pod 14-53 Fan Monitor ([0] Disabled (Isključeno)).

Za frekvencijske pretvarače s filtrima okvira D, E i F prati se regulirani napon do ventilatora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite radi li ventilator ispravno.
- Uključite napajanje u frekvencijski pretvarač i na kratko provjerite radi li ventilator pri pokretanju.
- Provjerite osjetnike na hladnjaku i upravljačkoj kartici.

WARNING (UPOZORENJE) 24, External fan fault (Kvar vanjskog ventilatora)

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je funkcija zaštite kojom se provjerava je li ventilator u pogonu/ugrađen. Upozorenje ventilatora možete onemogućiti pod 14-53 Fan Monitor ([0] Disabled (Isključeno)).

Uklanjanje kvarova

- Provjerite radi li ventilator ispravno.
- Uključite napajanje u frekvencijski pretvarač i na kratko provjerite radi li ventilator pri pokretanju.
- Provjerite osjetnike na hladnjaku i upravljačkoj kartici.

**WARNING (UPOZORENJE) 25, Brake resistor short circuit
(Kratki spoj otpornika za kočenje)**

Otpornik za kočenje nadzire se tijekom rada. U slučaju kratkog spoja, isključuje se funkcija kočenja i pojavljuje se upozorenje. Frekvencijski pretvarač i dalje je aktivran, ali nema funkciju kočenja.

Uklanjanje kvarova

- Isključite frekvencijski pretvarač s napajanja i zamjenite otpornik za kočenje (pogledajte 2-15 Brake Check).

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 26, Brake resistor power limit (Granična vrijednost snage otpornika kočenja)

Napajanje preneseno na otpornik za kočenje računa se kao srednja vrijednost tijekom posljednjih 120 s rada. Izračun se temelji na naponu u istosmjernom međukrugu i vrijednosti otpora kočnice postavljenoj pod 2-16 Maks.struja izmj.koč. Upozorenje se aktivira kada je rasipna snaga kočenja veća od 90% od snage otpora kočnice. Ako je [2] Trip (Greška) odabrana pod 2-13 Brake Power Monitoring, frekvencijski pretvarač prekinut će rad kada rasipna snaga kočenja dosegne 100%.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 27, Brake chopper fault (Greška čopera)

Kočioni tranzistor nadzire se tijekom rada te se u slučaju kratkog spoja isključuje funkcija kočenja uz aktiviranje upozorenja. Frekvencijski pretvarač još može raditi, ali budući da je došlo do kratkog spoja u kočionom tranzistoru, velika količina napajanja prenosi se u otpornik za kočenje, čak i kada nije aktivran.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača i uklonite otpornik za kočenje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 28, Brake check failed (Provjera kočenja neuspjela)

Otpornik kočenja nije priključen ili ne radi.

Provjerite 2-15 Brake Check.

ALARM 29, Heat Sink temp (Temperatura hladnjaka)

Prekoračena je maksimalna temperatura hladnjaka. Pogreška temperatupe ne može se poništiti sve dok temperatura ne padne ispod utvrđene temperature rashladnog tijela. Točke greške i poništavanja temelje se na snazi frekvencijskog pretvarača.

Uklanjanje kvarova

Provjerite sljedeće uvjete.

- Temperatura okoline je previsoka.
- Kabel motora je predugačak.
- Nepravilan razmak za protok zraka iznad i ispod frekvencijskog pretvarača.
- Blokiran protok zraka oko frekvencijskog pretvarača.
- Oštećen ventilator rashladnog tijela.
- Prljav hladnjak.

ALARM 30, Motor phase U missing (Nedostaje U faza motora)

Nedostaje U faza motora između frekv. pretvarača i motora.

Isključite frekvencijski pretvarač i provjerite fazu U motora.

ALARM 31, Motor phase V missing (Nedostaje V faza motora)

Nedostaje V faza motora između frekv. pretvarača i motora.

Isključite frekvencijski pretvarač s napajanja i provjerite fazu V motora.

ALARM 32, Motor phase W missing (Nedostaje W faza motora)

Nedostaje W faza motora između frekvencijskog pretvarača i motora.

Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača i provjerite fazu W motora.

ALARM 33, Inrush fault (Greška prouzročena poteznom strujom)

Previše pokretanja u prekratkom razdoblju. Pustite da se jedinica ohladi na radnu temperaturu.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 34, Fieldbus communication fault (Komunikacijska pogreška fieldbusa)

Fieldbus na opcionskoj kartici za komunikaciju ne radi.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 36, Mains failure (Kvar mrežnog napona)

Ovo upozorenje/alarm aktivno je samo ako je izgubljena frekvencija ulaznog napona do frekvencijskog pretvarača i 14-10 Mrežni kvar nije postavljen na [0] No Function (Bez funkcije). Provjerite osigurače na frekvencijskom pretvaraču i u dovolu mrežnog napajanja na jedinicu.

ALARM 38, Internal fault (Unutarnji kvar)

Kada dođe do unutarnjeg kvara, prikazuje se šifra koja je definirana pod Tablica 7.4.

Uklanjanje kvarova

- Uključite napajanje
- Provjerite je li opcija pravilno instalirana
- Provjerite ima li labavog ožičenja ili nedostaje li ožičenje

Možda će biti potrebno kontaktirati Danfoss dobavljača ili servisni odjel. Zabilježite šifru kvara za daljnje upute o uklanjanju kvarova.

Br.	Tekst
0	Nije moguća inicijalizacija serijskog ulaza. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss
256-258	Podaci o napajanju EEPROM-a pogrešni su ili prestari. Zamijenite energetsku karticu
512-519	Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss
783	Vrijednost parametra izvan min./maks. granične vrijednosti
1024-1284	Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss
1299	Opcijski softver u utoru A je prestar
1300	Opcijski softver u utoru B je prestar
1315	Opcijski softver u utoru A nije podržan (nije dopušten)
1316	Opcijski softver u utoru B nije podržan (nije dopušten)
1379-2819	Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss
2561	Zamijenite upravljačku karticu
2820	Preljev LCP stoga
2821	Preljev serijskog ulaza
2822	Preljev serijskog ulaza
3072-5122	Vrijednost parametra je izvan njegovih graničnih vrijednosti
5123	Opcija u utoru A: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče
5124	Opcija u utoru B: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče
5376-6231	Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss

Tablica 7.4 Šifre unutarnjih kvarova

ALARM 39, Heat Sink sensor (Osjetnik hladnjaka)

Nema povratne veze s osjetnikom temperature rashladnog tijela.

Signal iz IGBT osjetnika topline nije raspoloživ na energetskoj kartici. Problem može biti na energetskoj kartici, na kartici pobudnog stupnja ili u trakastom kabelu između energetske kartice i kartice pobudnog stupnja.

WARNING (UPOZORENJE) 40, Overload of digital output terminal 27 (Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 27)

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 27 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-00 Digital ul/izl i 5-01 Terminal 27 Mode.

WARNING (UPOZORENJE) 41, Overload of digital output terminal 29 (Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 29)

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 29 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-00 Digital ul/izl i 5-02 Stez. 29 Način.

WARNING (UPOZORENJE) 42, Overload of digital output on X30/6 or overload of digital output on X30/7 (Preopterećenje dig. izlaza na X30/6 ili preopterećenje dig. izlaza na X30/7)

Za X30/6 provjerite opterećenje spojeno na X30/6 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-32 Term X30/6 Digi Out (MCB 101).

Za X30/7 provjerite opterećenje spojeno na X30/7 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-33 Term X30/7 Digi Out (MCB 101).

ALARM 45, Earth fault 2 (Kvar uzemljenja 2)

Pogreška uzemljenja.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li uzemljenje ispravno i jesu li priključci labavi.
- Provjerite jesu li žice odgovarajuće veličine.
- Provjerite ima li kratkih spojeva ili kapacitivne struje u motornim kabelima.

ALARM 46, Power card supply (Napajanje energetske kartice)

Napajanje energetske kartice je izvan raspona.

Postoje 3 napajanja koje generira preklopno napajanje (SMPS) na energetskoj kartici: 24 V, 5 V, ±18 V. Kod 24 V istosmjernog napajanja s opcijom MCB 107, nadziru se samo napajanja od 24 V i 5 V. Prilikom napajanja trofaznim mrežnim naponom nadziru se sva 3 napajanja.

Uklanjanje kvarova

- Potražite neispravnu energetsku karticu.
- Potražite neispravnu upravljačku karticu.
- Potražite neispravnu opciju karticu.
- Ako se upotrebljava 24 V istosmjerno napajanje, provjerite je li napajanje ispravno.

WARNING (UPOZORENJE) 47, 24 V supply low (24 V napajanje nisko)

24 V istosmjerno napajanje mjeri se na upravljačkoj kartici. Ovaj alarm uključuje se kada je otkriveni napon stezaljke 12 manji od 18 V.

Uklanjanje kvarova

- Potražite neispravnu upravljačku karticu.

WARNING (UPOZORENJE) 48, 1.8 V supply low (1.8 V napajanje nisko)

Istosmjerno napajanje od 1.8 V, upotrijebljeno na upravljačkoj kartici, izvan je dopuštenih graničnih vrijednosti. Napajanje se mjeri na upravljačkoj kartici. Potražite neispravnu upravljačku karticu. Ako je prisutna opcija kartica, provjerite uvjet prenapona.

WARNING (UPOZORENJE) 49, Speed limit (Ograničenje brzine)

Ako brzina nije unutar raspona određenog pod 4-11 *Donja gran.gran.brz.motora [o/min]* i 4-13 *Gor.granica brz.motora [o/min]*, frekvencijski pretvarač prikazuje upozorenje. Ako je brzina ispod granične vrijednosti određene pod 1-86 *Donja gran. brz. greške [RPM]* (osim prilikom pokretanja ili zaustavljanja), frekvencijski pretvarač se blokira.

ALARM 50, AMA calibration failed (Neuspješna AMA kalibracija)

Obratite se dobavljaču tvrtke Danfoss ili servisnom odjelu tvrtke Danfoss.

ALARM 51, AMA check U_{nom} and I_{nom} (AMA provjera U_{nom} i I_{nom})

Postavke napona, struje i snage motora su vjerojatno pogrešne. Provjerite postavke u parametrima od 1-20 do 1-25.

ALARM 52, AMA low I_{nom} (AMA niski I_{nom})

Preniska struja motora. Provjerite postavke.

ALARM 53, AMA motor too big (AMA motor prevelik)

Ovaj je motor prevelik za rad AMA.

ALARM 54, AMA motor too small (AMA motor premalen)

Motor je premali za rad AMA.

ALARM 55, AMA parameter out of range (AMA parametar izvan raspona)

Parametarske vrijednosti motora izvan su dopuštenog raspona. AMA ne radi.

ALARM 56, AMA interrupted by user (AMA prekinuo korisnik)

Korisnik je prekinuo AMA.

ALARM 57, AMA internal fault (AMA unutarnji kvar)

Pokušajte ponovo pokrenuti AMA. Ponavljanje ponovnih pokretanja može pregrijati motor.

ALARM 58, AMA Internal fault (AMA unutarnji kvar)

Obratite se dobavljaču tvrtke Danfoss.

WARNING (UPOZORENJE) 59, Current limit (Strujno ograničenje)

Struja je veća od vrijednosti pod 4-18 *Strujno ogranič.* Provjerite jesu li podaci motora u parametrima 1-20 do 1-25 pravilno postavljeni. Moguće je povećati strujno ograničenje. Osigurajte da sustav može raditi na siguran način s višom graničnom vrijednostu.

WARNING (UPOZORENJE) 60, External interlock (Vanjska blokada)

Signal digitalnog ulaza pokazuje uvjet pogreške izvan frekvencijskog pretvarača. Vanjska blokada dala je naredbu frekvencijskom pretvaraču da blokira. Riješite uvjet vanjskog kvara. Za nastavak normalnog rada, primijenite 24 V istosmjernog napajanja na stezaljku programiranu za vanjsku blokadu. Poništite frekvencijski pretvarač.

WARNING (UPOZORENJE) 62, Output frequency at maximum limit (Izlazna frekvencija na gornjoj graničnoj vrijednosti)

Izlazna frekvencija dosegla je vrijednost postavljenu u 4-19 *Maks.izlaz.frekvenc.* Provjerite primjenu kako biste utvrdili uzrok. Moguće je povećati ograničenje izlazne frekvencije. Provjerite može li sustav sigurno raditi na višoj izlaznoj frekvenciji. Upozorenje će nestati kada izlaz padne ispod maksimalne granične vrijednosti.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 65, Control card over temperature (Nadtemperatura upravljačke kartice)

Temperatura isključenja upravljačke kartice je 80 °C.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li radna temperatura okoline unutar graničnih vrijednosti
- Provjerite ima li začepljenih filtera
- Provjerite rad ventilatora
- Provjerite upravljačku karticu

WARNING (UPOZORENJE) 66, Heat sink temperature low (Niska temperatura hladnjaka)

Frekvencijski pretvarač je previše hladan za rad. Ovo upozorenje temelji se na osjetniku temperature u modulu IGBT.

Povećajte temperaturu okoline za jedinicu. Mala količina struje može se dovesti do frekvencijskog pretvarača kada je motor zaustavljen postavljanjem 2-00 *Istosm.struja drž./zagrij.* na 5% i 1-80 *Funkcija kod zaust.*

ALARM 67, Option module configuration has changed (Promijenjena je konfiguracija opcionskog modula)

Od zadnjeg pada snage dodana je ili uklonjena jedna ili više opcija. Provjerite je li promjena konfiguracije namjerna i resetirajte jedinicu.

ALARM 68, Safe Stop activated (Aktivirano sigurnosno zaustavljanje)

Isključen sigurnosni moment je aktiviran. Za nastavak normalnog rada primijenite 24 V istosmjerno napajanje na stezaljku 37, pošaljite signal za poništavanje (putem sabirnice, digit. I/O ili pritiskom na [Reset]).

ALARM 69, Power card temperature (Nadtemperatura energetske kartice)

Osjetnik temperature na energetskoj kartici prevrćen je ili je prehladan.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li radna temperatura okoline unutar graničnih vrijednosti.
- Provjerite ima li začepljenih filtera.
- Provjerite rad ventilatora.
- Provjerite energetsku karticu.

ALARM 70, Illegal FC configuration (Nedopuštena konfiguracija FC-a)

Upravljačka kartica i energetska kartica nisu kompatibilne. Za provjeru kompatibilnosti kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss i dajte mu šifru vrste jedinice s nazivne pločice i brojeve dijelova s kartica.

ALARM 80, Drive initialised to default value (Fr. pretv. pokrenut prema zadanoj vrijednosti)

Postavke parametra vraćene su na tvorničke postavke nakon ručnog resetiranja. Kako biste izbrisali alarm, poništite jedinicu.

ALARM 92, No flow (Nema protoka)

Na sustavu je uočen uvjet nema protoka. 22-23 *Funkc. nedostatka protoka* je postavljen za alarm. Uklonite kvar sa sustava i poništite frekvencijski pretvarač nakon što je kvar otklonjen.

ALARM 93, Dry pump (Rad crpke na suho)

Uvjet rada bez protoka u sustava s frekvencijskim pretvaračem koji radi pri velikoj brzini može ukazivati na rad crpke na suho. 22-26 *Rad crpke na suho* je postavljen za alarm. Uklonite kvar sa sustava i poništite frekvencijski pretvarač nakon uklanjanja kvara.

ALARM 94, End of curve (Kraj krivulje)

Povratna veza je niža od postavne točke. To može ukazivati na odvodnju iz sustava. 22-50 *Funkc. kraja krivulje* je postavljen za alarm. Uklonite kvar sa sustava i resetirajte frekvencijski pretvarač nakon što je kvar otklonjen.

ALARM 95, Broken belt (Prekid remena)

Vrijednost momenta niža je od one postavljene za nedostatak opterećenja što označava prekid remena. 22-60 *Funkc. pokid. remena* je postavljen za alarm. Uklonite kvar sa sustava i poništite frekvencijski pretvarač nakon uklanjanja kvara.

ALARM 96, Start delayed (Odgođeno pokretanje)

Pokretanje motora je odgođeno zbog kratkotrajne zaštite. 22-76 *Interval između pokretanja* je uključen. Uklonite kvar sa sustava i poništite frekvencijski pretvarač nakon uklanjanja kvara.

WARNING (UPOZORENJE) 97, Stop delayed (Odgođeno zaustavljanje)

Odgođeno je zaustavljanje motora zbog kratkotrajne zaštite. 22-76 *Interval između pokretanja* je uključen. Uklonite kvar sa sustava i poništite frekvencijski pretvarač nakon uklanjanja kvara.

WARNING (UPOZORENJE) 98, Clock fault (Kvar sata)

Nije postavljeno vrijeme ili je pogrešan RTC sat. Ponovno postavite sat u 0-70 *Postavi dat. i vr.*

WARNING (UPOZORENJE) 200, Fire mode (Požarni način rada)

Ovo upozorenje označava da frekvencijski pretvarač radi u požarnom načinu rada. Upozorenje nestaje kada se ukloni požarni način rada. Pogledajte podatke o požarnom načinu rada u dnevniku alarma.

WARNING 201, Fire mode was active (UPOZORENJE 201, Požarni način je bio aktiviran)

To označava da je frekvencijski pretvarač ušao u požarni način rada. Uključite napajanje u jedinicu da biste uklonili upozorenje. Pogledajte podatke o požarnom načinu rada u dnevniku alarma.

WARNING (UPOZORENJE) 202, Fire mode limits exceeded (Prekorač. ogranič. požar. nač.)

Dok radi u požarnom načinu rada, jedan ili više uvjeta alarma je ignorirano što normalno dovodi do pogreške jedinice. Rad u ovakvim uvjetima poništava jamstvo za jedinicu. Uključite napajanje u jedinicu da biste uklonili upozorenje. Pogledajte podatke o požarnom načinu rada u dnevniku alarma.

WARNING 203, Missing motor (UPOZORENJE 203, Nema motora)

Dok frekvencijski pretvarač radi s više motora, detektiran je uvjet pod-opterećenja. To može ukazivati na to da nedostaje motor. Pregledajte radi li sustav pravilno.

WARNING 204, Locked rotor (UPOZORENJE 204, zaključan rotor)

Dok frekvencijski pretvarač radi s više motora, detektiran je uvjet preopterećenja. To može označavati zaključan rotor. Pregledajte radi li motor pravilno.

WARNING (UPOZORENJE) 250, New spare part (Novi rezervni dio)

Komponenta u frekvencijskom pretvaraču je zamijenjena. Poništite frekvencijski pretvarač za normalan rad.

WARNING (UPOZORENJE) 251, New typecode (Novi kod tipa)

Energetska kartica ili druge komponente su zamijenjene i promijenio se tip koda. Poništite da biste uklonili upozorenje i natrag uspostavili normalan rad.

7.5 Uklanjanje kvarova

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Crni zaslon/Bez funkcije	Nedostaje ulazno napajanje	Pogledajte <i>Tablica 4.4.</i>	Provjerite izvor ulaznog napajanja.
	Postoji prekid strujnog kruga na osiguračima ili se radi o grešci prekidača strujnog kruga	Pogledajte osigurače i pokvareni prekidač strujnog kruga u ovoj tablici radi mogućih uzroka.	Slijedite dane preporuke.
	Nema napajanja za LCP	Provjerite je li LCP kabel ispravno priključen ili oštećen.	Zamijenite neispravan LCP kabel ili priključni kabel.
	Kratki spoj na upravljačkom naponu (stezaljka 12 ili 50) ili na upravljačkim stezaljkama	Provjerite upravljački napon od 24 V za stezaljke 12/13 do 20-39 ili napon od 10 V za stezaljke 50 do 55.	Pravilno provedite ožičenje stezaljki.
	Nekompatibilan LCP (LCP uređaja VLT® 2800 ili 5000/6000/8000/ FCD ili FCM)		Upotrebjavajte samo LCP 101 (P/N 130B1124) ili LCP 102 (P/N 130B1107).
	Pogrešna postavka kontrasta		Pritisnite [Status] + [▲]/[▼] za prilagodbu kontrasta.
	Zaslon (LCP) je neispravan	Testirajte pomoću drugog LCP-a.	Zamijenite neispravan LCP kabel ili priključni kabel.
Isprekidan prikaz na zaslonu	Kvar unutarnje opskrbe naponom ili je SMPS neispravan		Kontaktirajte dobavljača.
	Preopterećenje napajanja (SMPS) zbog nepravilnog kontrolnog ožičenja ili kvar unutar frekvencijskog pretvarača	Da biste isključili eventualni problem u kontrolnom ožičenju, odspojite sva kontrolna ožičenja uklanjanjem priključnih stezaljki.	Ako zaslon ostaje uključen, problem je u kontrolnom ožičenju. Provjerite ima li u ožičenju kratkih spojeva ili neispravnih priključaka. Ako se zaslon i dalje isključuje, slijedite postupak za crni zaslon.
Motor ne radi	Servisna je sklopka otvorena ili nedostaje priključak motora	Provjerite je li motor priključen i da priključak nije prekinut (servisnom sklopkom ili drugim uređajem).	Priklučite motor i provjerite servisnu sklopku.
	Nema mrežnog napajanja s opcijском karticom 24 V istosmernog napajanja	Ako zaslon radi, ali nema izlaza, provjerite je li mrežno napajanje priključeno na frekvencijski pretvarač.	Uključite mrežno napajanje za pokretanje jedinice.
	Zaustavljanje LCP-a	Provjerite je li pritisnuto [Off] (Isključeno).	Pritisnite [Auto On] (Automatski uklj.) ili [Hand On] (Ručno uklj.) (ovisno o načinu rada) za pokretanje motora.
	Nema signala za pokretanje (Standby)	Provjerite 5-10 Stezaljka 18 Digitalni ulaz za ispravne postavke za stezaljku 18 (upotrijebite tvorničke postavke).	Primijenite valjani startni signal za pokretanje motora.
	Aktivan je signal motora za slobodno zaustavljanje (zaustavljanje po inerciji)	Provjerite 5-12 Coast inv. (Slobodno zaustavljanje inv.) za pravilno postavljanje stezaljke 27 (upotrijebite tvorničke postavke).	Primijenite 24 V na stezaljku 27 ili programirajte ovu stezaljku na No operation (Bez pogona).
	Pogrešan izvor signala reference	Provjerite signal reference: Lokalna, daljinska ili referencia sabirnice? Prethodno namještена referencia je aktivna? Priključak stezaljke je ispravan? Skaliranje stezaljki je ispravno? Dostupan je signal reference?	Programirajte ispravne postavke. Provjerite 3-13 Referent.lokac. Aktivirajte prethodno namještene reference u skupini parametara 3-1* References. Provjerite ispravnost ožičenja. Provjerite skaliranje stezaljki. Provjerite signal reference.
	AIC ne radi	Provjerite ima li sljedećih struja: • 2-70 AIC L1 struja • 2-71 AIC L2 struja • 2-72 AIC L3 struja	Uklonite kvar s AIC-a (Active In-Converter). <<Više informacija ovdje>>

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Motor radi u pogrešnom smjeru	Granična vrijednost vrtnje motora	Provjerite je li 4-10 Smjer vrtnje motora pravilno programiran.	Programirajte ispravne postavke.
	Aktivni signal suprotnog smjera vrtnje	Provjerite je li naredba suprotnog smjera vrtnje programirana za stezaljku u skupini parametara 5-1* Digital inputs (Digitalni ulazi).	Deaktivirajte signal suprotnog smjera vrtnje.
	Pogrešno spajanje faze motora		Pogledajte poglavlje 5.5 Provjera vrtnje motora.
Motor ne postiže maksimalnu brzinu	Granične vrijednosti frekvencije pogrešno su postavljene	Provjerite granične vrijednosti izlaza pod 4-13 Gor.granica brz.motora [o/min], 4-14 Gor.granica brz.motora [Hz] i 4-19 Maks.izlaz.frekvenc.	Programirajte ispravne granične vrijednosti.
	Ulagani signal reference nije pravilno skaliran	Provjerite skaliranje ulaznog signala reference u skupini parametara 6-0* Analog I/O (Analogni I/O način) i skupini parametara 3-1* References. Granične vrijednosti reference u skupini parametara 3-0* Reference Limit.	Programirajte ispravne postavke.
Brzina motora nije stabilna	Moguće neispravne postavke parametra	Provjerite postavke za sve parametre motora, uključujući i sve postavke kompenzacije motora. Za rad u zatvorenoj petlji provjerite proporcionalno-integracijsko-derivacijske (PID) postavke.	Provjerite postavke u skupini parametara 1-6* Load Depen.Setting (Postavka ovisna o opterećenju). Za rad u zatvorenoj petlji provjerite postavke u skupini parametara 20-0*Feedback (Povratna veza).
Motor radi grubo	Moguća prevelika magnetizacija	Provjerite neispravne postavke motora u svim parametrima motora.	Provjerite postavke motora u skupinama parametara 1-2* Motor Data (Podaci o motoru), 1-3* Adv Motor Data (Napredni podaci o motoru) i 1-5* Load Indep. Setting (Postavka neovisna o opterećenju).
Motor ne koči	Moguće neispravne postavke u parametrima kočnice. Moguća prekratka vremena trajanja usporavanja	Provjerite parametre kočnice. Provjerite postavke vremena trajanja zaleta.	Provjerite skupinu parametara 2-0* DC Brake (Istosmjerno kočenje) i 3-0* Reference limits (Ograničenja referenci).
Prekid strujnog kruga na osiguračima ili greška prekidača strujnog kruga	Kratki spoj među fazama	Motor ili panel ima kratki spoj među fazama. Provjerite kratke spojeve faze na motoru i panelu.	Uklonite sve uočene kratke spojeve.
	Preopterećenje motora	Motor je preopterećen za primjenu.	Izvedite test pokretanja i provjerite je li struja motora unutar specifikacija. Ako struja motora premašuje jakost struje pri maksimalnom opterećenju koja je navedena na nazivnoj pločici, motor može raditi samo sa smanjenim opterećenjem. Pregledajte specifikacije za primjenu.
	Labavi priključci	Izvedite provjere prije pokretanja i potražite labave priključke.	Pričvrstite labave priključke.
Nesimetrija struje mrežnog napajanja veća je od 3%	Problem s mrežnim napajanjem (Pogledajte opis Alarm 4 Mains phase loss)	Okrenite kabele ulaznog napajanja u položaj 1 frekvencijskog pretvarača: A do B, B do C, C do A.	Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u snazi. Provjerite mrežno napajanje.
	Problem s frekvencijskim pretvaračem	Okrenite kabele ulaznog napajanja u položaj 1 frekvencijskog pretvarača: A do B, B do C, C do A.	Ako neuravnoteženi krak ostane na istoj ulaznoj stezaljci, problem je u jedinici. Kontaktirajte dobavljača.

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Nesimetrija struje motora veća je od 3%	Problem s motorom ili ožičenjem motora	Okrenite izlazne kabele motora u položaj 1: U do V, V do W, W do U.	Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u motoru ili ožičenju motora. Provjerite motor i ožičenje motora.
	Problem s frekvencijskim pretvaračima	Okrenite izlazne kabele motora u položaj 1: U do V, V do W, W do U.	Ako neuravnoteženi krak ostane u istoj izlaznoj stezaljki, problem je u jedinici. Kontaktirajte dobavljača.
Problemi s ubrzanjem frekvencijskog pretvarača	Podaci o motoru uneseni su neispravno	Ako dođe do upozorenja ili alarma, pogledajte poglavlje 7.4 Popis upozorenja i alarma Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni	Povećajte vrijeme zaleta pod 3-41 Rampa 1 Vrijeme ubrzav. Povećajte strujno ograničenje pod 4-18 Strujno ogranič. Povećajte ograničenje okretnog momenta pod 4-16 Granič.moment rada motora.
Problemi usporavanja frekvencijskog pretvarača	Podaci o motoru uneseni su neispravno	Ako dođe do upozorenja ili alarma, pogledajte poglavlje 7.4 Popis upozorenja i alarma Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni	Povećajte vrijeme trajanja usporavanja pod 3-42 Rampa 1 Vrijeme kočenja. Uključite regulaciju prenapona pod 2-17 Kontrola prenapona.
Akustični šum ili vibracije (npr. propeler ventilatora na određenim frekvencijama proizvodi buku ili vibracije)	Rezonancije, npr. u sustavu motora/ventilatora	Premostite kritične frekvencije pomoću parametara u skupini parametara 4-6* Speed Bypass (Premošćenje brzine). Isključite premodulaciju pod 14-03 Overmodulation. Promijenite uzorak sklapanja i frekvenciju u skupini parametara 14-0* Inverter Switching (Sklapanje pretvarača). Povećajte prigušenje rezonancije pod 1-64 Priguš. rezonancije.	Provjerite jesu li šum i/ili vibracije smanjene na prihvatljivu granicu.

Tablica 7.5 Uklanjanje kvarova

8 Specifikacije

8.1 Električni podaci

8.1.1 Mrežno napajanje 3x200 – 240 V AC

Oznaka vrste	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
Tipični izlaz osovine [kW]	1,1	1,5	2,2	3,0	3,7
Tipični izlaz osovine [HP] pri 208 V	1,5	2,0	2,9	4,0	4,9
IP20/Kućište ⁶⁾	A2	A2	A2	A3	A3
IP55/Tip 12	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
Izlazna struja					
Neprekidno (3x200 – 240 V) [A]	6,6	7,5	10,6	12,5	16,7
Isprekidano (3x200 – 240 V) [A]	7,3	8,3	11,7	13,8	18,4
Neprekidno kVA (208 V AC) [kVA]	2,38	2,70	3,82	4,50	6,00
Maks. ulazna jakost struje					
Neprekidno (3x200 – 240 V) [A]	5,9	6,8	9,5	11,3	15,0
Isprekidano (3x200 – 240 V) [A]	6,5	7,5	10,5	12,4	16,5
Dodatne specifikacije					
Očekivani gubici pri maks.nazivnom opterećenje. [W] ⁴⁾	63	82	116	155	185
IP20, IP21 maks. presjek kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ² /(AWG)]	4, 4, 4 (12, 12, 12) (min. 0,2 (24))				
IP55, IP66 maks. presjek kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ² /(AWG)]	4, 4, 4 (12, 12, 12)				
Maks. presjek kabela s odspajanjem	6, 4, 4 (10, 12, 12)				
Učinkovitost ³⁾	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Tablica 8.1 Mrežno napajanje 3 x 200 – 240V AC – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P1K1-P3K7

Oznaka vrste	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K
Tipični izlaz osovine [kW]	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
Tipični izlaz osovine [HP] pri 208 V	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60
IP20/Kućište ⁷⁾	B3	B3	B3	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/Tip 12	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
Izlazna struja									
Neprekidno (3x200 – 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	115	143	170
Isprekidano (3x200 – 240 V) [A]	26,6	33,9	50,8	65,3	82,3	96,8	127	157	187
Neprekidno kVA (208 V AC) [kVA]	8,7	11,1	16,6	21,4	26,9	31,7	41,4	51,5	61,2
Maks. ulazna jakost struje									
Neprekidno (3x200 – 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0	130,0	154,0
Isprekidano (3x200 – 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0	143,0	169,0
Dodatane specifikacije									
Očekivani gubici pri maks.nazivnom opterećenje. [W ⁴⁾]	269	310	447	602	737	845	1140	1353	1636
IP20 maks. presjek kabела (mrežno napajanje, kočnica, motor i dijeljenje opterećenja) [mm ² /(AWG)]	10, 10 (8, 8, -)	35, -, - (2, -, -)	35 (2)	50 (1)					
IP21, IP55, IP66 maks. presjek kabela (mrežno napajanje, motor) [mm ² /AWG]	10, 10 (8, 8, -)	35, 25, 25 (2, 4, 4)		50 (1)					
IP21, IP55, IP66 maks. presjek kabela (kočnica, dijeljenje opterećenja) [mm ² /AWG]	16, 10, 16 (6, 8, 6)	35, -, - (2, -, -)	50 (1)						
Učinkovitos ³⁾	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97

Tablica 8.2 Mrežno napajanje 3 x 200 – 240 V AC – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P5K5-P45K

8.1.2 Mrežno napajanje 3 x 380 – 480 V AC

Oznaka tipa	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Tipični izlaz osovine [kW]	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
Tipični izlaz osovine [ks] pri 460 V	1,5	2,0	2,9	4,0	5,0	7,5	10
IP20/Kućište ⁶⁾	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP55/Tip 12	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
Izlazna struja							
Neprekidno (3 x 380 – 440 V) [A]	3	4,1	5,6	7,2	10	13	16
Isprekidano (3 x 380 – 440 V) [A]	3,3	4,5	6,2	7,9	11	14,3	17,6
Neprekidno (3 x 441 – 480 V) [A]	2,7	3,4	4,8	6,3	8,2	11	14,5
Isprekidano (3 x 441 – 480 V) [A]	3,0	3,7	5,3	6,9	9,0	12,1	15,4
Neprekidno kVa (400 V AC) [kVa]	2,1	2,8	3,9	5,0	6,9	9,0	11,0
Neprekidno kVa (460 V AC) [kVa]	2,4	2,7	3,8	5,0	6,5	8,8	11,6
Maks. ulazna jakost struje							
Neprekidno (3 x 380 – 440 V) [A]	2,7	3,7	5,0	6,5	9,0	11,7	14,4
Isprekidano (3 x 380 – 440 V) [A]	3,0	4,1	5,5	7,2	9,9	12,9	15,8
Neprekidno (3 x 441 – 480 V) [A]	2,7	3,1	4,3	5,7	7,4	9,9	13,0
Isprekidano (3 x 441 – 480 V) [A]	3,0	3,4	4,7	6,3	8,1	10,9	14,3
Dodatne specifikacije							
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	58	62	88	116	124	187	255
IP20, IP21 maks. presjek kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ² /(AWG)] ²⁾	4, 4, 4 (12, 12, 12) (min. 0,2 (24))						
IP55, IP66 maks. presjek kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ² /(AWG)] ²⁾	4, 4, 4 (12, 12, 12)						
Maks. presjek kabela s isključenjem	6, 4, 4 (10, 12, 12)						
Stupanj djelovanja ³⁾	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

Tablica 8.3 Glavno napajanje 3 x 380 – 480 V AC – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P1K1-P7K5

Oznaka tipa	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Tipični izlaz osovine [kW]	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
Tipični izlaz osovine [ks] pri 460 V	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125
IP20/Kućište ⁷⁾	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/Tip 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
Izlazna struja										
Neprekidno (3 x 380 - 439 V) [A]	24	32	37,5	44	61	73	90	106	147	177
Isprekidano (3 x 380 - 439 V) [A]	26,4	35,2	41,3	48,4	67,1	80,3	99	117	162	195
Neprekidno (3 x 440 - 480 V) [A]	21	27	34	40	52	65	80	105	130	160
Isprekidano (3 x 440 - 480 V) [A]	23,1	29,7	37,4	44	61,6	71,5	88	116	143	176
Neprekidno kVA (400 V AC) [kVA]	16,6	22,2	26	30,5	42,3	50,6	62,4	73,4	102	123
Neprekidno kVA (460 V AC) [kVA]	16,7	21,5	27,1	31,9	41,4	51,8	63,7	83,7	104	128
Maks. ulazna jakost struje										
Neprekidno (3 x 380 - 439 V) [A]	22	29	34	40	55	66	82	96	133	161
Isprekidano (3 x 380 - 439 V) [A]	24,2	31,9	37,4	44	60,5	72,6	90,2	106	146	177
Neprekidno (3 x 440 - 480 V) [A]	19	25	31	36	47	59	73	95	118	145
Isprekidano (3 x 440 - 480 V) [A]	20,9	27,5	34,1	39,6	51,7	64,9	80,3	105	130	160
Dodatake specifikacije										
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	278	392	465	525	698	739	843	1083	1384	1474
IP20 maks. presjek kabela (mrežno napajanje, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ² /AWG] ⁵⁾	16, 10, - (8, 8, -)	35, -, - (2, -, -)	35 (2)	50 (1)					150 (300 MCM)	
IP21, IP55, IP66 maks. presjek kabela (mrežno napajanje, motor) [mm ² /AWG] ⁶⁾	10, 10, 16 (6, 8, 6)	35, 25, 25 (2, 4, 4)	50 (1)					150 (300 MCM)		
IP21, IP55, IP66 maks. presjek kabela (kočnica, dijeljenje opterećenja) [mm ² /AWG] ⁷⁾	10, 10, - (8, 8, -)	35, -, - (2, -, -)	50 (1)					95 (3/0)		
S uključenom sklopkom za prekid mrežnog napajanja	16/6				35/2		35/2		70/3/0	185/kcmil350
Stupanj dijelovanja ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99

Tablica 8.4 Mrežno napajanje 3 x 380 - 480 V AC – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P11K-P90K

8.1.3 Mrežno napajanje 3 x 525 – 600 V AC

Oznaka tipa	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	P4K0	P5K5	P7K5
Tipični izlaz osovine [kW]	1,1	1,5	2,2	3,0	3,7	4,0	5,5	7,5
IP20/Kućište	A3	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3
IP21/NEMA 1	A3	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3
IP55/Tip 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
Izlazna struja								
Neprekidno (3 x 525 – 550 V) [A]	2,6	2,9	4,1	5,2	-	6,4	9,5	11,5
Isprekidano (3 x 525 – 550 V) [A]	2,9	3,2	4,5	5,7	-	7,0	10,5	12,7
Neprekidno (3 x 525 – 600 V) [A]	2,4	2,7	3,9	4,9	-	6,1	9,0	11,0
Isprekidano (3 x 525 – 600 V) [A]	2,6	3,0	4,3	5,4	-	6,7	9,9	12,1
Neprekidno kVA (525 V AC) [kVA]	2,5	2,8	3,9	5,0	-	6,1	9,0	11,0
Neprekidno kVA (575 V AC) [kVA]	2,4	2,7	3,9	4,9	-	6,1	9,0	11,0
Maks. ulazna jakost struje								
Neprekidno (3 x 525 – 600 V) [A]	2,4	2,7	4,1	5,2	-	5,8	8,6	10,4
Isprekidano (3 x 525 – 600 V) [A]	2,7	3,0	4,5	5,7	-	6,4	9,5	11,5
Dodatne specifikacije								
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	50	65	92	122	-	145	195	261
IP20 maks. presjek kabela ⁵⁾ (mrežno napajanje, motor, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ² /(AWG)]	4, 4, 4 (12, 12, 12) (min. 0,2 (24))							
IP55, IP 66 maks. presjek kabela ⁵⁾ (mrežno napajanje, motor, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ² /(AWG)]	4, 4, 4 (12, 12, 12) (min. 0,2 (24))							
Maks. presjek kabela s isključenjem	6, 4, 4 (12, 12, 12)							
S uključenom sklopkom za prekid mrežnog napajanja	4/12							
Stupanj djelovanja ³⁾	0,97	0,97	0,97	0,97	-	0,97	0,97	0,97

Tablica 8.5 Glavno napajanje 3 x 525 – 600 V AC – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P1K1-P7K5

Oznaka tipa	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Tipični izlaz osovine [kW]	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
IP20/Kućište	B3	B3	B4	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/Tip 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
Izlazna struja										
Neprekidno (3 x 525 – 550 V) [A]	19	23	28	36	43	54	65	87	105	137
Isprekidano (3 x 525 – 550 V) [A]	21	25	31	40	47	59	72	96	116	151
Neprekidno (3 x 525 – 600 V) [A]	18	22	27	34	41	52	62	83	100	131
Isprekidano (3 x 525 – 600 V) [A]	20	24	30	37	45	57	68	91	110	144
Neprekidno kVA (525 V AC) [kVA]	18,1	21,9	26,7	34,3	41	51,4	61,9	82,9	100	130,5
Neprekidno kVA (575 V AC) [kVA]	17,9	21,9	26,9	33,9	40,8	51,8	61,7	82,7	99,6	130,5
Maks. ulazna jakost struje										
Neprekidno (3 x 525 – 600 V) [A]	17,2	20,9	25,4	32,7	39	49	59	78,9	95,3	124,3
Isprekidano (3 x 525 – 600 V) [A]	19	23	28	36	43	54	65	87	105	137
Dodatane specifikacije										
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju [W] ⁴	300	400	475	525	700	750	850	1100	1400	1500
IP21, IP55, IP66 maks. presjek kabela (mrežno napajanje, kočnica, dijeljenje opterećenja) [mm ² /(AWG)]	16, 10, 10 (6, 8, 8)		35, -, - (2, -, -)		50, -, - (1, -, -)					95 (4/0)
IP21, IP55, IP66 maks. presjek kabela (motor) [mm ² /(AWG)]	10, 10, - (8, 8, -)		35, 25, 25 (2, 4, 4)		50, -, - (1, -, -)					150 (300 MCM)
IP20 maks. presjek kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ² /(AWG)]	10, 10, - (8, 8, -)		35, -, - (2, -, -)		50, -, - (1, -, -)					150 (300 MCM)
Maks. presjek kabela s isključenjem	16, 10, 10 (6, 8, 8)			50, 35, 35 (1, 2, 2)			95, 70, 70 (3,0, 2/0, 2/0)	185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)		
S uključenom sklopkom za prekid mrežnog napajanja ³⁾		16/6			35/2		70/3/0	185/kcmil350		
Stupanj djelovanja ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tablica 8.6 Glavno napajanje 3 x 525 – 600 V AC – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P11K-P90K

8.1.4 Mrežno napajanje 3 x 525 – 690 V AC

Oznaka tipa	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Tipični izlaz osovine [kW]	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
Kućište IP20 (samo)	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
Izlazna struja							
Neprekidno (3 x 525 – 550 V) [A]	2,1	2,7	3,9	4,9	6,1	9,0	11
Isprekidano (3 x 525 – 550 V) [A]	3,4	4,3	6,2	7,8	9,8	14,4	17,6
Neprekidno kVA (3 x 551 – 690 V) [A]	1,6	2,2	3,2	4,5	5,5	7,5	10
Isprekidano kVA (3 x 551 – 690 V) [A]	2,6	3,5	5,1	7,2	8,8	12	16
Neprekidno kVA 525 V AC	1,9	2,5	3,5	4,5	5,5	8,2	10
Neprekidno kVA 690 V AC	1,9	2,6	3,8	5,4	6,6	9,0	12
Maks. ulazna jakost struje							
Neprekidno (3 x 525 – 550 V) [A]	1,9	2,4	3,5	4,4	5,5	8,0	10
Isprekidano (3 x 525 – 550 V) [A]	3,0	3,9	5,6	7,1	8,8	13	16
Neprekidno kVA (3 x 551 – 690 V) [A]	1,4	2,0	2,9	4,0	4,9	6,7	9,0
Isprekidano kVA (3 x 551 – 690 V) [A]	2,3	3,2	4,6	6,5	7,9	10,8	14,4
Dodatne specifikacije							
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju. [W] ⁴⁾	44	60	88	120	160	220	300
Maks. presjek kabela ⁵⁾ (mrežno napajanje, motor, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ²] / (AWG)	6, 4, 4 (10, 12, 12) (min. 0,2 (24))						
Maks. presjek kabela s isključenjem	6, 4, 4 (10, 12, 12)						
Stupanj djelovanja ³⁾	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Tablica 8.7 Glavno napajanje 3 x 525 – 690 V AC – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P1K1-P7K5

Oznaka tipa	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K
Visoko/Normalno opterećenje	NE	NE	NE	NE	NE
Tipični izlaz osovine [kW] pri 550 V	7,5	11	15	18,5	22
Tipični izlaz osovine [kW] pri 690 V	11	15	18,5	22	30
IP20/Kućište	B4	B4	B4	B4	B4
IP21/NEMA 1	B2	B2	B2	B2	B2
IP55/NEMA 12	B2	B2	B2	B2	B2
Izlazna struja					
Neprekidno (3 x 525 – 550 V) [A]	14	19	23	28	36
Isprekidano (60 s preopterećenja) (3 x 525 – 550 V) [A]	22,4	20,9	25,3	30,8	39,6
Neprekidno (3 x 551 – 690 V) [A]	13	18	22	27	34
Isprekidano (60 s preopterećenja) (3 x 551 – 690 V) [A]	20,8	19,8	24,2	29,7	37,4
Neprekidno kVA (550 V AC) [kVA]	13,3	18,1	21,9	26,7	34,3
Neprekidno kVA (690 V AC) [kVA]	15,5	21,5	26,3	32,3	40,6
Maks. ulazna jakost struje					
Neprekidno (pri 550 V) [A]	15	19,5	24	29	36
Isprekidano (60 s preopterećenja) (pri 550 V) [A]	23,2	21,5	26,4	31,9	39,6
Neprekidno (pri 690 V) [A]	14,5	19,5	24	29	36
Isprekidano (60 s preopterećenja) (pri 690 V) [A]	23,2	21,5	26,4	31,9	39,6
Maks. broj predosigurača ¹⁾ [A]	63	63	63	80	100
Dodatne specifikacije					
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju. [W] ⁴⁾	150	220	300	370	440
Maks. presjek kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica i dijeljenje opterećenja) [mm ²] / (AWG) ²⁾	35, 25, 25 (2, 4, 4)				
Maks. veličina kabela kod isključenja mrežnog napajanja [mm ²] / (AWG) ²⁾	16, 10, 10 (6, 8, 8)				
Stupanj djelovanja ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tablica 8.8 Glavno napajanje 3 x 525 – 690 V AC – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P11K-P30K

Specifikacije

Upute za upotrebu

Oznaka tipa	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Visoko/Normalno opterećenje	NE	NE	NE	NE	NE
Tipični izlaz osovine [kW] pri 550 V	30	37	45	55	75
Tipični izlaz osovine [kW] pri 690 V	37	45	55	75	90
IP20/Kućište	B4	C3	C3	D3h	D3h
IP21/NEMA 1	C2	C2	C2	C2	C2
IP55/NEMA 12	C2	C2	C2	C2	C2
Izlazna struja					
Neprekidno (3 x 525 – 550 V) [A]	43	54	65	87	105
Isprekidano (60 s preopterećenja) (3 x 525 – 550 V) [A]	47,3	59,4	71,5	95,7	115,5
Neprekidno (3 x 551 – 690 V) [A]	41	52	62	83	100
Isprekidano (60 s preopterećenja) (3 x 551 – 690 V) [A]	45,1	57,2	68,2	91,3	110
Neprekidno kVA (550 V AC) [kVA]	41	51,4	61,9	82,9	100
Neprekidno kVA (690 V AC) [kVA]	49	62,1	74,1	99,2	119,5
Maks. ulazna jakost struje					
Neprekidno (pri 550 V) [A]	49	59	71	87	99
Isprekidano (60 s preopterećenja) (pri 550 V) [A]	53,9	64,9	78,1	95,7	108,9
Neprekidno (pri 690 V) [A]	48	58	70	86	94,3
Isprekidano (60 s preopterećenja) (pri 690 V) [A]	52,8	63,8	77	94,6	112,7
Maks. broj predosigurača ¹⁾ [A]	125	160	160	160	-
Dodatne specifikacije					
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju [W]	740	900	1100	1500	1800
Maks. presjek kabela (mrežno napajanje i motor) [mm ²]/(AWG) ²⁾	150 (300 MCM)				
Maks. presjek kabela (dijeljenje opterećenja i kočnica) [mm ²]/(AWG) ²⁾	95 (3/0)				
Maks. veličina kabela kod isključenja mrežnog napajanja [mm ²]/(AWG) ²⁾	95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)			185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)	
Stupanj djelovanja ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tablica 8.9 Glavno napajanje 3 x 525 – 690 V AC – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P37K-P90K

1) Vrste osigurača pogledajte pod poglavljje 8.8 Osigurači i prekidači strujnog kruga.

2) Američki presjek žice.

3) Izmjereno pomoću 5 m oklopljenih motornih kabela pri nazivnom opterećenju i frekvenciji.

4) Uobičajeni gubitak energije u normalnim je uvjetima opterećenja te se očekuje kako će biti u rasponu ±15% (tolerancija se odnosi na razlike u napone i stanju kabela).

Vrijednosti se temelje na uobičajenom učinku motora. Motori nižeg učinka također uzrokuju povećanje gubitka energije u frekvencijskim pretvaračima i obrnuto.

Ako se sklopna frekvencija poveća u odnosu na nazivnu, može doći do znatno većeg gubitka energije.

Uključene su potrošnje energije LCP-a i tipične upravljačke kartice. Dodatne opcije i korisnička opterećenja mogu povećati gubitke za do 30 W. (Uobičajeno je samo dodatnih 4 W za upravljačku karticu pod punim opterećenjem ili opcije u utorima A ili B).

Iako su mjerenja provedena pomoću tehnološki najnaprednije opreme, potrebno je uračunati netočnost u mjerenu od (±5%).

5) Tri vrijednosti za maks. presjek kabela odnose se na jednostruku jezgru, fleksibilnu žicu i fleksibilnu žicu s izolacijom. Motorni i mrežni kabel: 300 MCM/150 mm².

6) A2 + A3 mogu se pretvoriti u IP21 pomoću kompleta za pretvorbu. Pogledajte i Mechanical mounting (Mehanička ugradnja) i IP21/Type 1 Enclosure kit (IP21/Komplet za kućište tipa 1) u Vodiču za projektiranje.

7) B3 + 4 i C3 + 4 mogu se pretvoriti u IP21 pomoću kompleta za pretvorbu. Pogledajte i Mechanical mounting (Mehanička ugradnja) i IP21/Type 1 Enclosure kit (IP21/Komplet za kućište tipa 1) u Vodiču za projektiranje.

8.2 Glavno napajanje

Mrežno napajanje

Stezaljke napajanja	L1, L2, L3
Napon napajanja	200 – 240 V ±10%
Napon napajanja	380 – 480 V/525 – 600 V ±10%
Napon napajanja	525 – 690 V ±10%

Mrežni napon nizak/propad u mrežnom naponu:

Za vrijeme pada napona ili propada u mrežnom naponu frekvenčni pretvarač nastavlja s radom dok napon u istosmernom međukrugu ne padne ispod minimalne vrijednosti zaustavljanja, što obično iznosi 15% ispod najnižeg nazivnog napona napajanja frekvenčnog pretvarača. Ukllop napajanja i puni moment ne mogu se očekivati pri mrežnom naponu nižem od 10% od najnižeg nazivnog napona napajanja frekvenčnog pretvarača.

Frekvencija napajanja	50/60 Hz ±5%
Maks. nesimetrija privremeno između ulaznih faza	3,0% nazivnog napona napajanja
Stvarni faktor snage (λ)	≥ 0,9 nazivno kod nazivnog opterećenja
Faktor faznog pomaka ($\cos \phi$)	blizu izjednačenja (> 0,98)
Uklapanje na ulazu napajanja L1, L2, L3 (uklopi napajanja) ≤ 7,5 kW	maks. 2 puta/min.
Uklapanje na ulazu napajanja L1, L2, L3 (uklopi napajanja) 11 – 90 kW	maks. 1 put/min.
Okrženje prema normi EN60664-1	kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2

Uredaj je prikidan za rad u strujnom krugu koji može davati najviše 100000 RMS simetričnih ampera i maks. 240/500/600/690 V.

8.3 Izlaz motora i podaci o motoru

Izlaz motora (U, V, W)

Izlazni napon	0 – 100% napona napajanja
Izlazna frekvencija (1,1 – 90 kW)	0 – 590 ¹⁾ Hz
Uklapanje na izlazu	Neograničeno
Vremena trajanja zaleta	1 – 3600 s

1) U softverskoj inačici 3.92 izlazna frekvencija frekvenčnog pretvarača ograničena je na 590 Hz. Kontaktirajte lokalnog partnera tvrtke Danfoss za dodatne informacije.

Karakteristike momenta

Potezni moment (konstantni moment)	maksimum 110% za 60 s ¹⁾
Potezni moment	maksimum 135% do 0,5 s ¹⁾
Moment preopterećenja (konstantni moment)	maksimum 110% za 60 s ¹⁾
Potezni moment (varijabilni moment)	maksimum 110% za 60 s ¹⁾
Moment preopterećenja (varijabilni moment)	maksimum 110% za 60 s ¹⁾
Vrijeme porasta momenta u VVC ⁺ (neovisno o fsw)	10 ms

1) Postotci se odnose na nazivni moment.

2) Vrijeme odziva momenta ovisi o primjeni i opterećenju, ali općenito je pravilo da skok momenta od 0 do reference iznosi 4–5 x vremena porasta momenta.

8.4 Uvjeti okoline

Okrženje

IP nazivni podaci	IP00/Kućište, IP20 ¹⁾ /Kućište, IP21 ²⁾ /Tip 1, IP54/Tip 12, IP55/Tip 12, IP66/Tip 4X
Test na vibracije	1,0 g
Maks. relativna vlažnost	5% – 93% (IEC 721-3-3; klasa 3K3 (bez kondenzacije) tijekom rada
H ₂ S test za agresivno okruženje (IEC 60068-2-43)	klasa Kd
Temperatura okoline ³⁾	Maks. 50 °C (24-satni prosjek maks. 45 °C)
Min. temperatura okoline tijekom rada pri punoj snazi	0 °C
Minimalna temperatura okoline kod smanjene snage	-10 °C
Temperatura za vrijeme pohrane/transporta	-25 do +65/70 °C
Maksimalna nadmorska visina bez faktora korekcije	1000 m

Za faktor korekcije kod velikih nadmorskih visina pogledajte posebne uvjete u Vodiču za projektiranje

EMC standardi, Emisija	EN 61800-3
EMC standardi, Imunitet	EN 61800-3

Pogledajte odjeljak o posebnim uvjetima rada u Vodiču za projektiranje.

1) Samo za ≤ 3,7 kW (200 – 240 V), ≤ 7,5 kW (400 – 480 V)

2) Kao komplet kućišta za ≤ 3,7 kW (200 – 240 V), ≤ 7,5 kW (400 – 480 V)

3) Potražite faktor korekcije za visoku temperaturu okoline u Vodiču za projektiranje

8.5 Specifikacije kabela

Duljine i presjeci kabela za upravljačke kabele¹⁾

Maks. duljina kabela motora, oklopljenog	150 m
Maks. duljina kabela motora, neoklopljenog	300 m
Maksimalni presjek do upravljačkih stezaljki, fleksibilne/krute žice bez izolacije na krajevima	1,5 mm ² /16 AWG
Maksimalni presjek do upravljačkih stezaljki, fleksibilne žice s izolacijom na krajevima	1 mm ² /18 AWG
Maksimalni presjek do upravljačkih stezaljki, fleksibilne žice s izolacijom na krajevima sa spojnicom	0,5 mm ² /20 AWG
Minimalni presjek do upravljačkih stezaljki	0,25 mm ² /24 AWG

1) Za učinske kabele pogledajte tablice s električnim podacima poglavlje 8.1 Električni podaci.

8.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci

Digitalni ulazi

Programabilni digitalni ulazi	4 (6) ¹⁾
Broj stezaljke	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33,
Logika	PNP ili NPN
Razina napona	0 – 24 V istosmjerno napajanje
Razina napona, logička '0' PNP	<5 V istosmjerno napajanje
Razina napona, logička '1' PNP	>10 V istosmjerno napajanje
Razina napona, logička '0' NPN ²⁾	>19 V istosmjerno napajanje
Razina napona, logička '1' NPN ²⁾	<14 V istosmjerno napajanje
Maksimalni napon na ulazu	28 V istosmjerno napajanje
Pulsni frekvencijski pojasevi	0 – 110 kHz
(Radni ciklus) Minimalna pulsna širina	4,5 ms
Ulagni otpor, R _i	približno 4 kΩ

Stezaljka za sigurnosno isključivanje momenta 37^{3),4)} (Stezaljka 37 fiksna je PNP logika)

Razina napona	0 – 24 V DC
Razina napona, logička ,0' PNP	<4 V DC
Razina napona, logički ,1' PNP	>20 V DC
Maksimalni napon na ulazu	28 V DC
Tipična ulazna struja pri 24 V	50 mA rms
Tipična ulazna struja pri 20 V	60 mA rms
Ulazna kapacitivnost	400 nF

Svi digitalni ulazi galvanski su izolirani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

1) Stezaljke 27 i 29 mogu se također programirati kao izlazi.

2) Osim ulazne stezaljke 37 za sigurnosno isključivanje momenta.


3) Pogledajte poglavlje 4.8 Kontrolno ozičenje za dodatne informacije o stezaljci 37 i sigurnosnom isključivanju momenta.

4) Kada se koristi sklopnik s prigušnicom istosmjerne struje u kombinaciji sa stezaljkom za sigurnosno isključivanje momenta, važno je napraviti prostora za povratak struje iz prigušnice kada se ona isključuje. To se može učiniti pomoću diode slobodnog hoda (ili, umjesto toga, metal-oksidnog varistora (MOV) od 30 ili 50 V za brže vrijeme odziva) preko prigušnice. Tipični sklopniči mogu se kupiti s ovom diodom.

Analogni ulazi

Broj analognih ulaza	2
Broj stezaljke	53, 54
Načini rada	Napon ili struja
Odabir načina rada	Sklopka S201 i sklopka S202
Način napona	Sklopka S201/sklopka S202 = OFF (U)
Razina napona	od -10 do +10 V (prilagodljivo)
Ulazni otpor, R _i	pribl. 10 kΩ
Maks. napon	±20 V
Način struje	Sklopka S201/sklopka S202 = ON (I)
Razina struje	0/4 do 20 mA (prilagodljivo)
Ulazni otpor, R _i	pribl. 200 Ω
Maks. struja	30 mA
Razlučivost analognih ulaza	10 bita (+ znak)
Točnost analognih ulaza	Maks. pogreška 0,5% pune skale
Širina frekvencijskog pojasa	20 Hz/100 Hz

Svi analogni ulazi galvanski su izolirani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

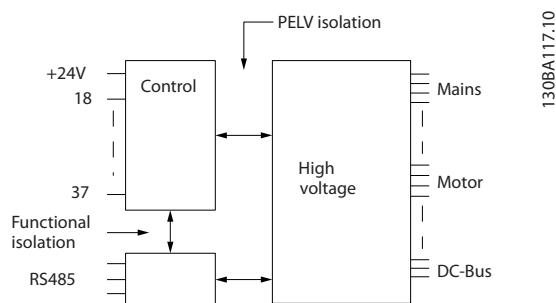

Slika 8.1 PELV izolacija

Impuls

Programabilni impuls	2/1
Impuls broja stezaljke	29 ¹⁾ , 33 ²⁾ /33 ³⁾
Maks. frekvencija na stezaljci 29, 33	110 kHz (protutaktno)
Maks. frekvencija na stezaljci 29, 33	5 kHz (otvoreni kolektor)
Min. frekvencija na stezaljci 29, 33	4 Hz
Razina napona	pogledajte poglavlje 8.6.1 <i>Digitalni ulazi</i>
Maksimalni napon na ulazu	28 V DC
Ulazni otpor, R _i	oko 4 kΩ
Točnost pulsnog ulaza (0,1 – 1 kHz)	Maks. pogreška: 0,1% cijelog raspona
Točnost enkoderskog ulaza (1 – 11 kHz)	Maks. pogreška: 0,05% cijelog raspona

Pulski i enkoderski ulazi (stezaljke 29, 32, 33) galvanski su izolirani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

- 1) FC 302 samo
- 2) Pulski ulazi su 29 i 33

Analogni izlaz

Broj programabilnih analognih izlaza	1
Broj stezaljke	42
Strujni raspon na analognom izlazu	0/4-20 mA
Maksimalno opterećenje GND - analogni izlaz	500 Ω
Točnost na analognom izlazu	Maks. pogreška: 0,5% cijelog raspona
Razlučivost analognog izlaza	12 bita

Analogni izlaz galvanski je izoliran od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Upravljačka kartica, serijska komunikacija RS-485

Broj stezaljke	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Broj stezaljke 61	Zajedničko za stezaljke 68 i 69

Krug serijske komunikacije RS-485 funkcijски je odvojen od drugih središnjih krugova i galvanski izolirani od frekvencije ulaznog napona (PELV).

Digitalni izlaz

Programabilni digitalni/pulski izlazi	2
Broj stezaljke	27, 29 ¹⁾
Razina napona na digitalnom/frekvencijskom izlazu	0 – 24 V
Maks. izlazna struja (transduktor ili izvor)	40 mA
Maks. opterećenje na frekvencijskom izlazu	1 kΩ
Maks. kapacitivno opterećenje na frekvencijskom izlazu	10 nF
Minimalna izlazna frekvencija na frekvencijskom izlazu	0 Hz
Maksimalna izlazna frekvencija na frekvencijskom izlazu	32 kHz
Točnost frekvencijskog izlaza	Maks. pogreška: 0,1% cijelog raspona
Razlučivost frekvencijskih izlaza	12 bita

- 1) Stezaljke 27 i 29 također se mogu programirati kao ulazi.

Digitalni izlaz galvanski je izoliran od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Upravljačka kartica, 24 V istosmjerni napon

Broj stezaljke	12, 13
Izlazni napon	24 V +1, -3 V
Maks. opterećenje	200 mA

24 V istosmjerno napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV), ali ima jednak potencijal kao analogni i digitalni ulazi i izlazi.

Kontakti releja

Programibilni kontakti releja	2
Relej 01 Broj stezaljke	1-3 (isklopni), 1-2 (uklopni)
Maks. opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 1-3 (NC), 1-2 (NO) (rezistentno opterećenje)	240 V AC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ (indukcijsko opterećenje pri cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 1-2 (NO), 1-3 (NC) (rezistentno opterećenje)	60 V DC, 1 A
Maks. opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ (indukcijsko opterećenje)	24 V DC, 0,1 A
Relej 02 (samo FC 302) Broj stezaljke	4-6 (isklopni), 4-5 (uklopni)
Maks. opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 4- 5 (NO) (rezistentno opterećenje) ²⁾³⁾ Kat. prenapona II	400 V AC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 4-5 (NO) (indukcijsko opterećenje pri cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 4-5 (NO) (rezistentno opterećenje)	80 V DC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 4-5 (NO) (indukcijsko opterećenje)	24 V DC, 0,1 A
Maks. opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje)	240 V AC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje pri cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje)	50 V DC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje)	24 V DC, 0,1 A
Min. opterećenje na stezaljci 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
Okrženje prema normi EN 60664-1	kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2

1) IEC 60947, dio 4 i 5

Kontakti releja galvanski su izolirani od ostatka strujnog kruga pojačanom izolacijom (PELV).

2) Kategorija prenapona II

3) UL primjene 300 V AC 2 A

Upavljačka kartica, 10 V istosmjerni napon

Broj stezaljke	50
Izlazni napon	10,5 V±0,5 V
Maks. opterećenje	15 mA

10 V istosmjerne napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV) i ostalih visokonaponskih stezaljki.

Karakteristike upravljanja

Razlučivost izlazne frekvencije pri 0 – 590 Hz	± 0,003 Hz
Ponovljiva točnost Precizni start/stop (stezaljke 18, 19)	≤± 0,1 ms
Vrijeme odziva sustava (stezaljke 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 ms
Raspon upravljanja brzinom (otvorena petlja)	1:100 sinkrone brzine
Raspon upravljanja brzinom (zatvorena petlja)	1:1000 sinkrone brzine
Točnost brzine (otvorena petlja)	30 – 4000 okr./min.: pogreška ±8 okr./min
Točnost brzine vrtnje (zatvorena petlja), ovisno o razlučivosti uređaja s povratnom vezom	0 – 6000 okr./min: pogreška ±0,15 okr./min

Sve upavljačke karakteristike odnose se na 4-polni asinkroni motor.

Učinak upavljačke kartice

Interval skeniranja	1 ms
---------------------	------

Upavljačka kartica, USB serijska komunikacija

USB standard	1.1 (puna brzina)
USB utikač	USB utikač tipa B "za uređaje"

Povezivanje s računalom obavlja se putem standardnog USB kabela za povezivanje računala/uređaja.

USB priključak galvanski je izoliran od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

USB spoj na uzemljenje nije galvanski izoliran od zaštitnog voda uzemljenja. Za povezivanje računala na USB priključak frekvencijskog pretvarača upotrebljavajte samo izolirana prijenosna računala.

8.7 Momenti pritezanja priključka

Kućište	Snaga [kW]					Moment [Nm]				
	200 – 240 V	380 – 480/500 V	525 – 600 V	525 – 690 V	Mrežno napajanje	Motor	Istosmjerni priključak	Kočnica	Uzemljenje	Relej
A2	1.1-2.2	1.1-4.0			0,6	0,6	0,6	1,8	3	0,6
A3	3.0-3.7	5.5-7.5	1.1-7.5	1.1-7.5	0,6	0,6	0,6	1,8	3	0,6
A4	1.1-2.2	1.1-4.0			0,6	0,6	0,6	1,8	3	0,6
A5	1.1-3.7	1.1-7.5	1.1-7.5		0,6	0,6	0,6	1,8	3	0,6
B1	5,5 – 11	11-18	11-18		1,8	1,8	1,5	1,5	3	0,6
B2	15	22-30	22-30	11-30	4,5	4,5	3,7	3,7	3	0,6
B3	5,5 – 11	11-18	11-18		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B4	15-18	22-37	22-37	11-37	4,5	4,5	4,5	4,5	3	0,6
C1	18-30	37-55	37-55		10	10	10	10	3	0,6
C2	37-45	75-90	75-90	37-90	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6
C3	22-30	45-55	45-55	45-55	10	10	10	10	3	0,6
C4	37-45	75-90	75-90		14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6

Tablica 8.10 Pritezanje stezaljki

1) Za različite presjeke kabela x/y, gdje je $x \leq 95 \text{ mm}^2$, a $y \geq 95 \text{ mm}^2$.

8.8 Osigurači i prekidači strujnog kruga

Upotrebljavajte preporučene osigurače i/ili prekidače strujnog kruga na strani napajanja kao zaštitu u slučaju kvara komponente u unutrašnjosti frekvencijskog pretvarača (prvi kvar).

NAPOMENA!

Upotreba osigurača na strani napajanja obavezna je za instalacije usklađene s normama IEC 60364 (CE) i NEC 2009 (UL).

Preporuke

- Osigurači tipa gG.
- Prekidači strujnog kruga tipa Moeller. Za druge tipove prekidača strujnog kruga osigurajte da je energija u frekvencijskom pretvaraču jednaka ili niža od energije koju proizvode prekidači tipa Moeller.

Upotreba preporučenih osigurača i prekidača strujnog kruga osigurat će da moguća oštećenja frekvencijskog pretvarača budu ograničena na oštećenja unutar uređaja. Za dodatne informacije pogledajte *Primjer uporabe osigurača i prekidača strujnog kruga, MN90T*.

Dolje navedeni osigurači prikladni su za upotrebu na krugu koji može isporučiti 100.000 A_{rms} (simetrično), ovisno o nazivnom naponu frekvencijskog pretvarača. Uz odgovarajuće osigurače nazivna jakost struje kratkog spoja frekvencijskog pretvarača (SCCR) iznosi 100.000 A_{rms}.

8.8.1 CE usklađenost

200 – 240 V

Tip kućišta	Snaga [kW]	Preporučena veličina osigurača	Preporučena maks. veličina osigurača	Preporučeni prekidač strujnog kruga (Moeller)	Maks. razina greške [A]
A2	1.1-2.2	gG-10 (1,1 – 1,5) gG-16 (2,2)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	3.0-3.7	gG-16 (3) gG-20 (3,7)	gG-32	PKZM0-25	25
B3	5,5 – 11	gG-25 (5,5 – 7,5) gG-32 (11)	gG-63	PKZM4-50	50
B4	15-18	gG-50 (15) gG-63 (18)	gG-125	NZMB1-A100	100
C3	22-30	gG-80 (22) aR-125 (30)	gG-150 (22) aR-160 (30)	NZMB2-A200	150
C4	37-45	aR-160 (37) aR-200 (45)	aR-200 (37) aR-250 (45)	NZMB2-A250	250
A4	1.1-2.2	gG-10 (1,1 – 1,5) gG-16 (2,2)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	0.25-3.7	gG-10 (0,25 – 1,5) gG-16 (2,2 – 3) gG-20 (3,7)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	5,5 – 11	gG-25 (5,5) gG-32 (7,5-11)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	15	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	18-30	gG-63 (18,5) gG-80 (22) gG-100 (30)	gG-160 (18,5 – 22) aR-160 (30)	NZMB2-A200	160
C2	37-45	aR-160 (37) aR-200 (45)	aR-200 (37) aR-250 (45)	NZMB2-A250	250

Tablica 8.11 200 – 240 V, kućište tipa A, B i C

380 – 480 V

Tip kućišta	Snaga [kW]	Preporučena veličina osigurača	Preporučena maks. veličina osigurača	Preporučeni prekidač strujnog kruga (Moeller)	Maks. razina greške [A]
A2	1.1-4.0	gG-10 (1,1 – 3) gG-16 (4)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
B3	11-18	gG-40	gG-63	PKZM4-50	50
B4	22-37	gG-50 (22) gG-63 (30) gG-80 (37)	gG-125	NZMB1-A100	100
C3	45-55	gG-100 (45) gG-160 (55)	gG-150 (45) gG-160 (55)	NZMB2-A200	150
C4	75-90	aR-200 (75) aR-250 (90)	aR-250	NZMB2-A250	250
A4	1,1 – 4	gG-10 (1,1 – 3) gG-16 (4)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	1.1-7.5	gG-10 (1,1 – 3) gG-16 (4 – 7,5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11 – 18,5	gG-40	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-80 (37) gG-100 (45) gG-160 (55)	gG-160	NZMB2-A200	160
C2	75-90	aR-200 (75) aR-250 (90)	aR-250	NZMB2-A250	250

Tablica 8.12 380 – 480 V, kućište tipa A, B i C

525 – 600 V

Tip kućišta	Snaga [kW]	Preporučena veličina osigurača	Preporučena maks. veličina osigurača	Preporučeni prekidač strujnog kruga (Moeller)	Maks. razina greške [A]
A3	5.5-7.5	gG-10 (5,5) gG-16 (7,5)	gG-32	PKZM0-25	25
B3	11-18	gG-25 (11) gG-32 (15 – 18)	gG-63	PKZM4-50	50
B4	22-37	gG-40 (22) gG-50 (30) gG-63 (37)	gG-125	NZMB1-A100	100
C3	45-55	gG-63 (45) gG-100 (55)	gG-150	NZMB2-A200	150
C4	75-90	aR-160 (75) aR-200 (90)	aR-250	NZMB2-A250	250
A5	1.1-7.5	gG-10 (1,1 – 5,5) gG-16 (7,5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-18	gG-25 (11) gG-32 (15) gG-40 (18,5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-63 (37) gG-100 (45) aR-160 (55)	gG-160 (37 – 45) aR-250 (55)	NZMB2-A200	160
C2	75-90	aR-200 (75-90)	aR-250	NZMB2-A250	250

8

Tablica 8.13 525 – 600 V, kućište tipa A, B i C

525 – 690 V

Tip kućišta	Snaga [kW]	Preporučena veličina osigurača	Preporučena maks. veličina osigurača	Preporučeni prekidač strujnog kruga (Moeller)	Maks. razina greške [A]
A3	1,1	gG-6	gG-25	PKZM0-16	16
	1,5	gG-6	gG-25		
	2,2	gG-6	gG-25		
	3	gG-10	gG-25		
	4	gG-10	gG-25		
	5,5	gG-16	gG-25		
	7,5	gG-16	gG-25		
B2/B4	11	gG-25 (11)	gG-63	-	-
	15	gG-32 (15)			
	18	gG-32 (18)			
	22	gG-40 (22)			
B4/C2	30	gG-63 (30)	gG-80 (30)		
C2/C3	37	gG-63 (37)	gG-100 (37)	-	-
	45	gG-80 (45)	gG-125 (45)		
C2	55	gG-100 (55)	gG-160 (55-75)	-	-
	75	gG-125 (75)			

Tablica 8.14 525 – 690 V, kućište tipa A, B i C

8.8.2 UL usklađenost

3 x 200 – 240 V

Preporučeni maks. osigurač						
Snaga [kW]	Bussmann Tip RK1 ¹⁾	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC
1,1	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
1,5	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
2,2	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
3,0	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
3,7	KTN-R-30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
5,5-7,5	KTN-R-50	JKS-50	JJN-50	-	-	-
11	KTN-R-60	JKS-60	JJN-60	-	-	-
15	KTN-R-80	JKS-80	JJN-80	-	-	-
18,5-22	KTN-R-125	JKS-125	JJN-125	-	-	-
30	KTN-R-150	JKS-150	JJN-150	-	-	-
37	KTN-R-200	JKS-200	JJN-200	-	-	-
45	KTN-R-250	JKS-250	JJN-250	-	-	-

Tablica 8.15 3 x 200 – 240 V, kućište tipa A, B i C

Preporučeni maks. osigurač								
Snaga [kW]	SIBA Tip RK1	Littelfuse Tip RK1	Ferraz-Shawmut Tip CC	Ferraz-Shawmut Tip RK1 ³⁾	Bussmann Tip JFHR2 ²⁾	Littelfuse JFHR2	Ferraz-Shawmut JFHR2 ⁴⁾	Ferraz-Shawmut J
1,1	5017906-010	KLN-R-10	ATM-R-10	A2K-10-R	FWX-10	-	-	HSJ-10
1,5	5017906-016	KLN-R-15	ATM-R-15	A2K-15-R	FWX-15	-	-	HSJ-15
2,2	5017906-020	KLN-R-20	ATM-R-20	A2K-20-R	FWX-20	-	-	HSJ-20
3,0	5017906-025	KLN-R-25	ATM-R-25	A2K-25-R	FWX-25	-	-	HSJ-25
3,7	5014006-032	KLN-R-30	ATM-R-30	A2K-30-R	FWX-30	-	-	HSJ-30
5,5-7,5	5014006-050	KLN-R-50	-	A2K-50-R	FWX-50	-	-	HSJ-50
11	5014006-063	KLN-R-60	-	A2K-60-R	FWX-60	-	-	HSJ-60
15	5014006-080	KLN-R-80	-	A2K-80-R	FWX-80	-	-	HSJ-80
18,5 – 22	2028220-125	KLN-R-125	-	A2K-125-R	FWX-125	-	-	HSJ-125
30	2028220-150	KLN-R-150	-	A2K-150-R	FWX-150	L25S-150	A25X-150	HSJ-150
37	2028220-200	KLN-R-200	-	A2K-200-R	FWX-200	L25S-200	A25X-200	HSJ-200
45	2028220-250	KLN-R-250	-	A2K-250-R	FWX-250	L25S-250	A25X-250	HSJ-250

Tablica 8.16 3 x 200 – 240 V, kućište tipa A, B i C

- 1) Bussmannovi KTS osigurači mogu zamijeniti KTN kod 240 V frekvencijskih pretvarača.
- 2) Bussmannovi FWH osigurači mogu zamijeniti FWX kod 240 V frekvencijskih pretvarača.
- 3) A6KR osigurači tvrtke FERRAZ SHAWMUT mogu zamijeniti A2KR osigurače kod 240 V frekvencijskih pretvarača.
- 4) A50X osigurači tvrtke FERRAZ SHAWMUT mogu zamijeniti osigurače A25X kod 240 V frekvencijskih pretvarača.

3 x 380 – 480 V

Preporučeni maks. osigurač						
Snaga [kW]	Bussmann Tip RK1	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC
1,1	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5,5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7,5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11-15	KTS-R-40	JKS-40	JJS-40	-	-	-
18	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
22	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
30	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
37	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
45	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
55	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
75	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	-	-	-
90	KTS-R-250	JKS-250	JJS-250	-	-	-

8

Tablica 8.17 3 x 380 – 480 V, kućište tipa A, B i C

Preporučeni maks. osigurač								
Snaga [kW]	SIBA Tip RK1	Littelfuse Tip RK1	Ferraz-Shawmut Tip CC	Ferraz-Shawmut Tip RK1	Bussmann JFHR2	Ferraz-Shawmut J	Ferraz-Shawmut JFHR2 ¹⁾	Littelfuse JFHR2
1,1	5017906-006	KLS-R-6	ATM-R-6	A6K-10-6	FWH-6	HSJ-6	-	-
1.5-2.2	5017906-010	KLS-R-10	ATM-R-10	A6K-10-R	FWH-10	HSJ-10	-	-
3	5017906-016	KLS-R-15	ATM-R-15	A6K-15-R	FWH-15	HSJ-15	-	-
4	5017906-020	KLS-R-20	ATM-R-20	A6K-20-R	FWH-20	HSJ-20	-	-
5,5	5017906-025	KLS-R-25	ATM-R-25	A6K-25-R	FWH-25	HSJ-25	-	-
7,5	5012406-032	KLS-R-30	ATM-R-30	A6K-30-R	FWH-30	HSJ-30	-	-
11-15	5014006-040	KLS-R-40	-	A6K-40-R	FWH-40	HSJ-40	-	-
18	5014006-050	KLS-R-50	-	A6K-50-R	FWH-50	HSJ-50	-	-
22	5014006-063	KLS-R-60	-	A6K-60-R	FWH-60	HSJ-60	-	-
30	2028220-100	KLS-R-80	-	A6K-80-R	FWH-80	HSJ-80	-	-
37	2028220-125	KLS-R-100	-	A6K-100-R	FWH-100	HSJ-100	-	-
45	2028220-125	KLS-R-125	-	A6K-125-R	FWH-125	HSJ-125	-	-
55	2028220-160	KLS-R-150	-	A6K-150-R	FWH-150	HSJ-150	-	-
75	2028220-200	KLS-R-200	-	A6K-200-R	FWH-200	HSJ-200	A50-P-225	L50-S-225
90	2028220-250	KLS-R-250	-	A6K-250-R	FWH-250	HSJ-250	A50-P-250	L50-S-250

Tablica 8.18 3 x 380 – 480 V, kućište tipa A, B i C

1) A50QS osigurači tvrtke Ferraz-Shawmut mogu zamijeniti A50P osigurače.

3 x 525 – 600 V

Snaga [kW]	Preporučeni maks. osigurač									
	Buss- mann Tip RK1	Buss- mann Tip J	Buss- mann Tip T	Buss- mann Tip CC	Buss- mann Tip CC	Buss- mann Tip CC	SIBA Tip RK1	Littelfuse Tip RK1	Ferraz- Shawmut Tip RK1	Ferraz- Shawmut J
1,1	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5	5017906-005	KLS-R-005	A6K-5-R	HSJ-6
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10	5017906-010	KLS-R-010	A6K-10-R	HSJ-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	5017906-016	KLS-R-015	A6K-15-R	HSJ-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	5017906-020	KLS-R-020	A6K-20-R	HSJ-20
5,5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25	5017906-025	KLS-R-025	A6K-25-R	HSJ-25
7,5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HSJ-30
11-15	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-	5014006-040	KLS-R-035	A6K-35-R	HSJ-35
18	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HSJ-45
22	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-	5014006-050	KLS-R-050	A6K-50-R	HSJ-50
30	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HSJ-60
37	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HSJ-80
45	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HSJ-100
55	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-	2028220-125	KLS-125	A6K-125-R	HSJ-125
75	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-	2028220-150	KLS-150	A6K-150-R	HSJ-150
90	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-	2028220-200	KLS-175	A6K-175-R	HSJ-175

Tablica 8.19 3 x 525 – 600 V, kućište tipa A, B i C

3 x 525 – 690 V

Snaga [kW]	Preporučeni maks. osigurač					
	Bussmann Tip RK1	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC
1,1	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5,5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7,5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11-15	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-
18	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-
22	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
30	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
37	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
45	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
55	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
75	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
90	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-

Tablica 8.20 3 x 525 – 690 V, kućište tipa A, B i C

Snaga [kW]	Maks. predosi- gurač	Preporučeni maks. osigurač							
		Bussmann E52273 RK1/JDDZ	Bussmann E4273 J/JDDZ	Bussmann E4273 T/JDDZ	SIBA E180276 RK1/JDDZ	LittelFuse E81895 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E163267/ E2137 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E2137 J/HSJ	
11-15	30 A	KTS-R-30	JKS-30	JKJS-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HST-30	
18,5	45 A	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HST-45	
30	60 A	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HST-60	
37	80 A	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HST-80	
45	90 A	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLS-R-090	A6K-90-R	HST-90	
55	100 A	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HST-100	
75	125 A	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-150	A6K-125-R	HST-125	
90	150 A	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-175	A6K-150-R	HST-150	

Tablica 8.21 3 x 525 – 690 V, kućište tipa B i C

8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije

Tip kućišta	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
Nazivna snaga [kW]	200-240V 380-480/500V 525-600V	1.1-2.2 1.1-4.0	3.0-3.7 5.5-7.5	1.1-2.2 1.1-4.0	1.1-3.7 1.1-7.5	5,5 - 11 11-18	15 22-30	5,5 - 11 11-18	15-18 22-37	18-30 37-55	37-45 75-90	22-30 45-55
IP NEMA	20 21 Kućište Tip 1	20 21 Tip 1 Kućište	21 55/66 Tip 12	21 55/66 Tip 12	21/ 55/66 Tip 1/ Tip 12	20 20 Kućište Tip 12	20 20 Kućište Tip 12	21/55/66 Tip 1/ Tip 12	21/55/66 Tip 1/ Tip 12	20 20 Kućište Tip 12	20 20 Kućište Tip 12	
Visina [mm]												
Visina stražnje ploče	A	268	375	268	375	390	420	480	650	399	520	680
Visina s nosačem za rasterećenje za kabele	A	374		374	-	-	-	-	420	595		
Fieldbus											630	800
Razmak između otvora za montažu	a	257	350	257	350	401	402	454	624	380	495	648
Širina [mm]												
Širina stražnje ploče	B	90	90	130	130	200	242	242	242	165	230	308
Širina stražnje ploče s jednom opcijom C	B	130	130	170	170		242	242	242	205	230	308
Širina stražnje ploče s dvije opcije C	B	150	150	190	190		242	242	242	225	230	308
Razmak između otvora za montažu	b	70	70	110	110	171	215	210	210	140	200	272
Dubina [mm]												
Dubina bez opcije A/B	C	205	207	205	207	175	200	260	260	249	242	310
S opcijom A/B	C	220	222	220	222	175	200	260	260	262	242	310
Otvori za vijke [mm]												
c	8,0	8,0	8,0	8,0	8,25	8,25	12	12	12	12,5	12,5	
d	ø11	ø11	ø11	ø11	ø12	ø12	ø19	ø19	ø19	ø19	ø19	
e	ø5,5	ø5,5	ø5,5	ø5,5	ø6,5	ø6,5	ø9	ø9	ø9	ø9	ø9	8,5
f	9	9	6,5	6,5	6	9	9	9	15	9,8	9,8	17
Maks. težina [kg]	4,9	5,3	6,6	7,0	9,7	13,5/14,2	23	27	12	23,5	45	65
Moment pritezanja prednjeg poklopca [Nm]												
Plastični poklopac (niški IP)		Kliknite		Kliknite		-	-	Kliknite	Kliknite	Kliknite	Kliknite	2,0
Metalni poklopac (IP55/66)	-	-	1,5	1,5	2,2	2,2	-	-	2,2	2,2	2,0	2,0

Tablica 8.22 Nazivna snaga, težina i dimenzije



9 Dodatak

9.1 Simboli, kratice i konvencije

AC	Izmjenična struja
AEO	Automatska optimizacija energije
AWG	Američki presjek žice
AMA	Automatsko prilagođavanje motoru
°C	Celzijevi stupnjevi
DC	Istosmjerna struja
EMC	Elektromagnetska kompatibilnost
ETR	Elektroničko temperaturni relej
FC	Frekvencijski pretvarač
LCP	Lokalni upravljački panel
MCT	Alat za regulaciju kretanja
IP	Zaštita od ulaza
$I_{M,N}$	Vrijednost nazivne struje motora
$f_{M,N}$	Nazivna frekvencija motora
$P_{M,N}$	Nazivna snaga motora
$U_{M,N}$	Nazivni napon motora
PM motor	Trajni magnetski motor
PELV	Zaštitni vrlo niski napon
PCB	Tiskana pločica
PWM	Modulirana pulsna širina
I_{LIM}	Strujno ograničenje
I_{INV}	Nazivna izlazna struja pretvarača
okr./min	Okretaji u minuti
Regen	Regenerativne stezaljke
n_s	Sinkrona brzina motora
T_{LIM}	Ograničenje momenta
$I_{VLT,MAX}$	Maksimalna izlazna struja
$I_{VLT,N}$	Nazivna izlazna struja koju daje frekvencijski pretvarač

Tablica 9.1 Simboli i kratice

Konvencije

Na numeriranim su popisima navedeni postupci.

Na popisu s grafičkim oznakama navedene su druge informacije i opis ilustracija.

Kosim tekstrom označeno je sljede[e]:

- reference
- veza
- naziv parametra

9.2 Struktura izbornika parametra

0-*** Rad / Zaslon	1-06 U smjer.kaz.na satu	2-** Koñnice	4-5* Pod. upozorenja	5-8* I/O Options
0-0* Osnovne postavke		2-0* Istosnijkoç.	4-50 Upozor.-niška struja	5-80 AHF Cap Reconnect Delay
0-01 Jezik	1-1* Odabir motora	2-00 Istosno struja drž/zagrij.	4-51 Upozor.-visoka struja	5-9* Uprav. sabimicom
0-02 Jedinica brz.motora	1-10 Konstrukcija motora	2-01 Strujal istosnijkoç.	4-52 Upoz.-mala brzina	5-90 Uprav.digit. i reljejsabini.
0-03 Regionalna postavka	1-1* WC+ PM	2-02 Vrlostoma koç.	4-53 Upoz.-velika brzina	5-93 Puls.izl. #27 Upravlji putem sabir.
0-04 Stanje rada pri uklonu napajanja	1-14 Damping Gain	2-03 Početna brzostom.koç.[o/min]	4-54 Upozorenje, mala ref.	5-94 Puls.izl. #27 Predef.istek
0-05 Lokalna jedinica	1-15 Low Speed Filter Time Const.	2-04 Početna brzostom.koç.[Hz]	4-55 Upozorenje, velika ref.	5-95 Puls.izl. #29 Predef.istek
0-1* Postupci postav	1-16 High Speed Filter Time Const.	2-06 Parking Current	4-56 Upoz.-mala povr.spr.	5-96 Puls.izl. #29 Predef.istek
0-10 Aktivni postav	1-17 Voltage filter time const.	2-07 Parking Time	4-57 Upoz.-velika povr.spr.	5-97 Puls.izl. #X30/6 Upravlji putem sabir.
0-11 Progr. postav	1-18 Podaci o motoru	2-08 Funkcija nedostatka faze motora	4-58 Funkcija nedostatka faze motora	5-98 Puls.izl. #X30/6 Predef.istek
0-12 Postav povezan s	1-19 Snaga motora [kW]	2-10 Funkc. kočenja	4-6* Premoć.brz.	6-** Analog. ul/izl
0-13 Očitanje: Povezani postavi	1-20 Snaga motora [HP]	2-11 Otpornik koç. (ohm)	6-0* Analogni ul/izl	6-0* Analog. ul/izl
0-14 Očitanje: Prog. postavi / kanal	1-21 Napon motora	2-12 Ogranisnje koč.otporn.(kW)	6-00 Vrijeme isteka žive nule	6-01 Funkcija isteka žive nule
0-2* Zaslon LCP-a	1-22 Frekvencija motora	2-13 Nadzor snage kočenja	6-02 Funkcija isteka žive nule požarnog nač.	6-01 Stezaljka 53 Visoki napon
0-20 Redak na zaslonu 1.1 Mali	1-23 Struja motora	2-14 Provjera kočenja	6-03 Stezaljka 53 Visoki napon	6-11 Stezaljka 53 Visoki napon
0-21 Redak na zaslonu 1.2 Mali	1-25 Nazivna brzina motora	2-15 Maks.struja izmj.koç.	6-12 Stezaljka 53 Visoka struja	6-12 Stezaljka 53 Visoka struja
0-22 Redak na zaslonu 1.3 Mali	1-26 Kontr.-nazivnog momenta motora	2-16 Maks.struja izmj.koç.	6-13 Stezaljka 53 Visoka struja	6-13 Stezaljka 53 Visoka struja
0-23 Redak na zaslonu 2 Veliki	1-28 Provjera vrtnje motora	2-17 Kontrola prenapona	6-14 Stezaljka 53 Visoki napon	6-14 Stezaljka 53 Visoki napon
0-24 Redak na zaslonu 3 Veliki	1-29 Autom. prilagodjenje motoru (AMA)	3-** Reference / Rampe	5-0* Digital ul/izl	5-0* Digital ul/izl
0-25 Moj izbornik	1-30 Napr. podac.motora	3-0* Ograniç.reference	5-00 Digital ul/izl	5-00 Digital ul/izl
0-3* Koñnišće.ločit. LCP-a	1-31 Otpor statora (Rs)	3-02 Min. referenca	5-01 Stez. 27 Način	5-01 Stez. 27 Način
0-31 Jedinicna korisn.ocit.	1-31 Otpor rotora (Rr)	3-03 Maks. referenca	5-02 Stez. 27 Način	5-02 Stez. 27 Način
0-31 Min.vrijed.korisnič.ocit.	1-35 Glavna reaktancija (Xh)	3-04 Funkcija reference	5-1* Digital. ulazi	5-1* Digital. ulazi
0-32 Maks.vrijed.korisnič.ocit.	1-36 Gubici u željezu (Rfe)	3-1* Reference	5-10 Stezaljka 18 Digitalni ulaz	5-10 Stezaljka 18 Digitalni ulaz
0-37 Test na zaslonu 1	1-37 Induktivnost d-osi (Ld)	3-10 Predef.referecnca	5-11 Stezaljka 19 Digitalni ulaz	5-11 Stezaljka 19 Digitalni ulaz
0-38 Test na zaslonu 2	1-39 Polovi motora	3-11 Brzina pužanja [Hz]	5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz	5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz
0-39 Test na zaslonu 3	1-40 Povr. EMF pri 1.000 1/min	3-13 Izvor referenca	5-13 Stezaljka 29 Digitalni ulaz	5-13 Stezaljka 29 Digitalni ulaz
0-4* Tipkovnica LCP-a	1-46 Position Detection Gain	3-14 Prefer.relativna referenca	5-14 Stezaljka 32 Digitalni ulaz	5-14 Stezaljka 32 Digitalni ulaz
1-5* Post.neovi. o opt.	1-47 Post.neovi. o opt.	3-15 Izvor reference 1	5-15 Stezaljka 33 Digitalni ulaz	5-15 Stezaljka 33 Digitalni ulaz
1-50 Magnetiç. motora pri nultoj brzini	1-50 Magnetiç. motora pri nultoj brzini	3-16 Izvor reference 2	5-16 Stez. X30/2 Digitalni ulaz	5-16 Stez. X30/2 Digitalni ulaz
1-51 Min.brzina za normal.magnetiç.[o/min]	1-51 Min.brzina za normal.magnetiç.[o/min]	3-17 Izvor reference 3	5-17 Stez. X30/3 Digitalni ulaz	5-17 Stez. X30/3 Digitalni ulaz
1-52 Min.brzina za normal.magnetiç.[Hz]	1-52 Min.brzina za normal.magnetiç.[Hz]	3-19 Brzina pužanja [o/min]	5-18 Stez. X30/4 Digitalni ulaz	5-18 Stez. X30/4 Digitalni ulaz
1-58 Struja test. pulseva let. pokret.	1-58 Struja test. pulseva let. pokret.	3-4* Rampa 1	5-19 Stezaljka 37 sig.zast.	5-19 Stezaljka 37 sig.zast.
1-59 Frek.test.pulsova let.pokret.	1-59 Frek.test.pulsova let.pokret.	3-41 Rampa 1 Vrijeme ubrzav.	5-3* Digitalni izlazi	5-3* Digitalni izlazi
1-6*	1-6* Postлов. o opt.	3-42 Rampa 1 Vrijeme kočenja	5-30 Stez. 27 Digitalni izlaz	5-30 Stez. 27 Digitalni izlaz
1-60 Kompenz.optereć.pri maloj brzini	1-60 Kompenz.optereć.pri maloj brzini	3-5* Rampa 2	5-31 Stez. 29 Digitalni izlaz	5-31 Stez. 29 Digitalni izlaz
1-61 Kompenz.optereć.pri velikoj brzini	1-61 Kompenz.optereć.pri velikoj brzini	3-51 Rampa 2 Vrijeme ubrzav.	5-32 Stez. X30/6 Dijigizi.(MCB 101)	5-32 Stez. X30/6 Dijigizi.(MCB 101)
1-62 Kompenzacija klizanja	1-62 Vrem.kompenzacije klizanja	3-52 Rampa 2 Vrijeme kočenja	5-33 Stez. X30/7 Dijigizi.(MCB 101)	5-33 Stez. X30/7 Dijigizi.(MCB 101)
1-63 Vrem.kompenzacije rezonancije	1-63 Vrem.kompenzacije rezonancije	3-8* Drugie rampe	5-4* Relaji	5-4* Relaji
1-64 Priguš. rezonancije	1-64 Priguš. rezonancije	3-80 Puzanje,vr.zaleta	5-40 Funkc.ref.velej	5-40 Funkc.ref.velej
1-65 Min. struja pri maloj brzini	1-65 Min. struja pri maloj brzini	3-81 Vrijeme rampe brzog stopa	5-41 Usk.jodode, velej	5-41 Usk.jodode, velej
1-66 Zaporka za osobni izbornik	1-66 Zaporka za osobni izbornik	3-82 Vrijeme zaleta za pokretanje	5-42 Išklj.jodode, velej	5-42 Išklj.jodode, velej
1-67 Pristup osobnom izb., bez zaporce	1-7*- Prilagođ. starta	3-9* Digital.potenciom.	5-5* Pulsnii ulaz	5-5* Pulsnii ulaz
1-67 Format datuma	1-70 PM Start Mode	3-90 Veličina korake	5-50 Stezaljka 29 Visoka frekv.	5-50 Stezaljka 29 Visoka frekv.
1-72 Formatt vrem.	1-71 Odgođa pokret.	3-91 Veličine rampe	5-51 Stezaljka 29 Visoka vrijedn.ref. povr.spr.	5-51 Stezaljka 29 Visoka vrijedn.ref. povr.spr.
1-73 Leteći start	1-72 Funkcija pokretanja	3-92 Vraćanje snage	5-52 Stez. 29 Niska vrijedn.ref. povr.spr.	5-52 Stez. 29 Niska vrijedn.ref. povr.spr.
1-74 DST/ljetno vrijeme	1-74 Maks. brz.pokretanja motora [RPM]	3-93 Maks.vrani.pokr.kompr.do gr.	5-53 Pulsna vri.konstanta filtra #29	5-53 Pulsna vri.konstanta filtra #29
1-76 DST/početak ljet/vremena	1-75 Maks. brz.pokretanja motora [Hz]	3-94 Odgođa rampe	5-54 Stez. 29 Varijalna frekv.	5-54 Stez. 29 Varijalna frekv.
1-77 DST/kraj ljet.vremena	1-79 Maks.vrani.pokr.kompr.do gr.	4-** Ograniç.motoru.	5-55 Stezaljka 33 Visoka frekv.	5-55 Stezaljka 33 Visoka frekv.
1-78 Toplinska zaštita motora	1-80 Funkcija kod zaust.	4-1* Ograniç.motoru	5-56 Stez. 33 Niska vrijedn.ref. povr.spr.	5-56 Stez. 33 Niska vrijedn.ref. povr.spr.
1-79 Vrani.ventilat.motora	1-81 Radni dani	4-10 Smjer brzine motora	5-57 Stez. 33 Visoka vrijedn.ref. povr.spr.	5-57 Stez. 33 Visoka vrijedn.ref. povr.spr.
1-80 Format vrem.	1-82 Dodatni radni dani	4-11 Donja gran.brz.motora [o/min]	5-58 Stezaljka 30/12 Visoki napon	5-58 Stezaljka 30/12 Visoki napon
1-81 Konfiguriranje	1-83 Dodatni neradni dani	4-12 Donja gran.brz.motora [Hz]	5-59 Stezaljka 42 Izlaz.upravlji, putem sabir.	5-59 Stezaljka 42 Izlaz.upravlji, putem sabir.
1-82 Karakterističke momenta	1-84 Očit.datuma i vremena	4-13 Gor.granica brz.motora [o/min]	5-60 Stez. 27 Varijalna puls.izlaza	5-60 Stez. 27 Varijalna puls.izlaza
1-83 Maks.frekv.pulsalog izl. #27	1-85 Očit.datuma i vremena	4-14 Gor.granica brz.motora [Hz]	5-61 Maks.frekv.pulsalog izl. #27	5-61 Maks.frekv.pulsalog izl. #27
1-** Optereć. i motor	1-9* Optereć. i motor	4-16 Granicit.pomen radu motora	5-62 Stez. 29 Varijalna puls.izlaza	5-62 Stez. 29 Varijalna puls.izlaza
1-0*	1-0* Optič postav	4-17 Torque Limit Generator Mode	5-63 Stez. X30/8 Min.raspon	5-63 Stez. X30/8 Min.raspon
1-00 Konfiguriranje	1-90 Toplinska zaštita motora	4-18 Strujni ograniç.	5-64 Stez. X30/8 Maks.raspon	5-64 Stez. X30/8 Maks.raspon
1-03 Karakterističke momenta	1-91 Vrani.ventilat.motora	4-19 Maks.vrijednost frekvenc.	5-65 Stez. X30/8 Izlaz.upravlji, putem sabir.	5-65 Stez. X30/8 Izlaz.upravlji, putem sabir.

Dodatak**Upute za upotrebu**

6-64 Stezaljka X30/8 Izlaz/predf. istek	9-16 Konfigur. PCD čitanja	11-00 Neuronski ID	12-98 Brojila sučelja
8-** Komunik. i opcije	9-18 Adresa čvora	11-1* LON funkcije	12-99 Brojila medija
8-0* Oprći postav	9-22 Odabir telegrama	11-15 LON nije upozor.	13-** Pametna logika
8-01 Kontrol.mjesto	9-23 Parametri za signale	11-15 Profil fp:prev.	14-61 Funkcija kod preoptereć,prev.
8-02 Izvor upravlј.	9-27 Urediti.parametar.	11-15 Razina kvara	14-62 Kor.struja preoptereća pretvarača
8-03 Vrijeme kontroli.isteka	9-28 Upravlјiprocesom	13-0* Nač rada SL kontr.	14-9* Razina kvara
8-04 Funkc. kontrolnog. isteka	9-44 Brojilo poruka o pogreški	13-01 Početni dogad.	15-** Podaci o fi:prev.
8-05 Kód pogreške	9-45 Kod pogreške	13-02 Dogđ.zastav.	15-0* Podaci o radu uređ.
8-06 Ponšt. kontrol. isteka	9-47 Br.pogreške	13-03 Ponšt. SLC	15-05 Brsatiti pod naponom
8-07 Početak dijagnost.	9-52 Brojilo situacija pogreške	13-04 Operand komparatora	15-01 Broj sati pogona
8-08 Filtriranje očitanja	9-53 Profibus nije upozor.	13-10 Dodjela IP adrese	15-02 Brojilo kWh
8-09 Komplet komunikacijskih znakovra	9-63 Svartna stopa prijenosa	13-11 Operator komparatora	15-03 Ukloni napaj.
8-1* Postavke upravlji.	9-64 Identifikacija uređaja	13-12 Vrijednost komparatora	15-04 Nadtemperaturre
8-10 Profil upravlji.	9-65 Broj profila	13-13 Maska podmrežje	15-05 Prenaponni
8-13 Statuirječ s mogućkonfigur.	9-67 Upravljačić 1	12-03 Zadani pristupnik	15-06 Ponšt brojilo kWh
8-3* Postavke FC ulaza	9-68 Status.riječ 1	12-04 DHCP posluž.	15-07 Ponisti,brojila sati pogona
8-30 Profokol	9-71 Spremlj. Profibus podaci	12-05 Isteč.najma	15-08 Broj pokretanja
8-31 Adresa	9-72 ProfibusPonistiFP:prev	12-06 Posluž.naziva	15-1* Post.dnevni.podat.
8-32 Stopa brz.prijenosa pod.	9-75 DO Identification	12-07 Naziv domene	15-10 Izvor bilježenja
8-33 Paritet/Stop bitovi	9-80 Definir. parametri (1)	12-08 Naziv.gl.ured.	15-11 Interval bilježenja
8-34 Previd. vrijem. cikl.	9-81 Definir. parametri (2)	12-09 Fizička adresa	15-12 Početni dogadaj
8-35 Min. odgoda odgovora	9-82 Definir. parametri (3)	12-1* Par. Ethernet veze	15-13 Bilježenje
8-36 Maks. odgoda odgovora	9-83 Definir. parametri (4)	12-10 Status.veze	15-14 Uzork prije početka
8-37 Maks. odgoda među znak.	9-84 Definir. parametri (5)	12-11 Trajanje veze	15-2* Arhiv.dnevnik
8-4* FC/MC sk:protokola	9-90 Promijenj.parametri (1)	12-12 Autopregov.	15-20 Arhiv.dnevnik: Dogadaji
8-40 Odabir telegrama	9-91 Promijenj.parametri (2)	12-13 Brzina veze	15-21 Arhiv.dnevnik: Vrijedost
8-42 Konfigur. PCD pištanja	9-92 Promijenj.parametri (3)	12-14 Komun.veza	15-22 Arhiv.dnevnik: Vrijeme
8-43 Konfigur. PCD čitanja	9-93 Promijenj.parametri (4)	12-15 Status.veze	15-23 Arhiv.dnevnik: Datum i vrijeme
8-5* Dig./Sabirn.	9-94 Promijenj.parametri (5)	12-20 Dogadjaj upravlј.	15-3* Dnevna.alarma
8-50 Odabir zaust.p.o inerciji	9-99 Profibus br.uglio izmjena	12-21 PisaniKonfig:proces,pod.	15-30 Dnevna.alarma: Kod greške
8-52 Odab.istrosni.koč.	10-** CAN Fieldbus	12-22 OčitKonfig:proces,pod.	15-31 Dnevna.alarma: Vrijednost
8-53 Odabir pokretanja	10-0* Zajedn.postavke	12-27 Primary Master	15-32 Dnevna.alarma: Vrijeme
8-54 Odabir suprot.smisla vrtne	10-00 CAN protokol	12-28 Spremi.vrijed.:podat.	15-33 Dnevna.alarma: Datum i vrijeme
8-55 Odabir postava	10-01 Odabir brz.prijen.:podat.	12-29 Uvijek.spremi	15-4* Identif. frekv.prev.
8-56 Odabir predf.referecene	12-3* Ethernet/IP	12-30 Parametar upozor.	15-41 Energetski dio
8-7* BACnet	10-05 Očitanje brojila postalih pogreški	12-31 Mrež.reference	15-42 Napon
8-70 Slučaj BACnet uređ.	10-06 Očitanje brojila primlj.pogreski	12-32 Mrež.upravlј.	15-43 Softver.inačica
8-72 MS/TP maks. gl.ured.	10-07 DevcitemNet	12-33 CIP izmjene	15-44 Naručeni.niz označke tipa
8-73 MS/TP maks. info okviri	10-1* DevcitemNet	12-34 CIP šifra porizv.	15-45 Stvarni.niz označke tipa
8-74 "Startup I am"	10-10 Odabir vrste proces,podataka	12-35 EDS parametar	15-46 Brnaručđ.frekvenčni g pretv.
8-75 Zaporka za inicijalizaciju	10-11 PisaniKonfig:proces,pod.	12-37 Tajmer COS koč.	15-47 Br.naručđ.energ.kartice
8-8* Diagnost. FC ulaza	10-12 OčitKonfig:proces,pod.	12-38 COS filter	15-48 LCP ID
8-80 Slave Messages Sent	10-13 Parametar upozor.	12-4* Modbus TCP	15-49 Softv.ID upravlј.kart.
8-85 Pogreške isteka odr. uređaja	10-14 Mrež.reference	12-40 Statusni parametar	15-50 Serijski br. energ.kartice
8-86 Dijagnostički broj	10-15 Mrež.upravlј.	12-41 Broj poruka podređ.uređ.	15-51 Serijski br. frekvenčniškog pretv.
8-87 Imp.putem sabir.1 Brzina	10-2* COS filtri	12-42 Broj poruka izuz.podređ.uređaja	15-52 Upravlј.struj.ogranič.vrij.filtra.
8-89 Imp.putem sabir.2 Brzina	10-20 COS filter 1	12-43 COS filtar	15-53 Upravlј.struj.ogranič.vrij.filtra.
8-90 Povr.spisabir.1	10-21 COS filter 2	12-48 FTP posluž.	15-54 Optimiz.napot.energ.
8-94 Povr.spisabir.2	10-22 COS filter 3	12-81 HTTP posluž.	15-55 Grančni način
8-95 Povr.spisabir.3	10-23 COS filter 4	12-82 SMTP servis	15-56 Minimalna magnetizacija AEO
8-96 Puz./po.spisabir.	10-3* Pristup parametru	12-89 Kanali ulaz transp. utičnice	15-57 Cospifi motora
9-00 Post.vrijedn.	10-30 Indeks niza	12-9* Nap. Ethernet usl.	14-5* Okruženje
9-07 Stvarna vrijednost	10-31 Spremi.podat.vrijed.	12-90 Dijagnost.kabele	14-50 Filter RF
9-15 Konfigur. PCD pištanja	10-32 Devicenet izmjene	12-91 Auto Cross Over	14-51 Kompenzacija DC veze
	10-33 Uvijek.spremi	12-92 IGMP nadzor	14-52 Uprav.ventilat.
	10-34 DeviceNet šifra porizv.	12-93 Pogr.uljina kabela	14-53 Nadvor ventilat.
	10-39 Devicenet F parametri	12-94 Zaštita prijenosa od oluje	14-55 Izlazni filter
	11-** LonWorks	12-95 Filtar distribuc. oluje	14-59 Stvaran broj pretvarača
	11-0* LonWorks ID	12-96 Port Config	14-6* Auto. korekcija

Dodatak**Upute za upotrebu**

15-75 Softv.inač.opcije u utoru C0	Stež. 54 Postav sklapanja	20-06 Povr.spr. 3 Izvor	21-19 Vanj. 1 Izlaz [%]	22-37 Velika brzina [Hz]
15-76 Opcija u utoru C1	Analog. ulaz 54	20-07 Povr.spr. 3 Konverzija	21-2* Vanj. CL 1 PID	22-38 Snaga kod velike brzine [kW]
15-77 Softv.inač.opcije u utoru C1	Analog. izlaz 42 [mA]	20-08 Povr.spr. 3 Izvorna jed.	21-20 Vanj. 1 Normal./Inverz. Upravlј.	22-39 Snaga kod velike brzine [HP]
15-8* Operating Data II	Jedinica ref./povr.spr.	20-12 Jedinicna ref./povr.spr.	21-21 Vanj. 1 Proporc. pojačanje	22-4* Mirovanje
15-80 Fan Running Hours	Digital. izlaz [bin]	20-13 Min. referencija #29 [Hz]	21-22 Vanj. 1 Vrijeme integr.	22-40 Min.vrijeme pogona
15-81 Preset Fan Running Hours	Pulsni ulaz #33 [Hz]	20-14 Maks. referencija/povr.veza	21-23 Vanj. 1 Vrijeme deriviranja	22-41 Min.vrijeme mirovanja
15-9* Info o parametru	Pulsni izlaz #27 [Hz]	20-2* Povr.spr. i povr.vrij.	21-24 Vanj. 1 ogranič. dif.pojač.	22-42 Brzina budjenja[min]
15-92 Definirani parametri	Pulsni izlaz #29 [Hz]	20-20 Funkcija povr.spr.	21-3* Va.CL1Ref/Po.spr.	22-43 Brzina budjenja[Hz]
15-93 Izmijenjeni parametri	Relejni izlaz [bin]	20-21 Postav.vrijedn.1	21-30 Vanj. 2 Jedinica ref./povr.spr.	22-44 Razlika ref.budjenja/povr.spr.
15-98 Identifik. frekv.prev.	Brojilo A	20-22 Postav.vrijedn.2	21-31 Vanj. 2 Jedinica ref./vrij.	22-45 Pojač.postavili.vrij.
15-99 Paramet.metapodaci	Brojilo B	20-23 Postav.vrijedn.3	21-32 Vanj. 2 Maks. reference	22-46 Maks.vrij.pojač.
16-** Očitanje podataka	16-75 Analog.ulaz X30/11	20-3* Napr.prev.po.spr.	22-5* Kraj krivulje	
16-00 Upravl.vrijed.	Analog.ulaz X30/12 [mA]	20-31 Rashi.lashladno sredstvo	22-51 Funkc.kraja krivulje	
16-01 Refer. [jedinica]	16-8* Fieldbus i FC ulaz	20-32 Korisn.rashladno sredstvo A1	22-52 Odgoda kraja kriv.	
16-02 Reference [%]	Fieldbus CTW 1	20-33 Korisn.rashladno sredstvo A2	22-56* Otkr.pokid.remena	
16-03 Status.rijec	Fieldbus REF 1	20-34 Područje voda 1 [m2]	22-60 Funkc. pokid. remena	
16-05 Glavna stvarna vrijednost [%]	St.rijec kom.opcije	20-35 Područje voda 1 [m2]	22-61 Moment pokid.remena	
16-09 Korisnič.očit.	FC ulaz CTW 1	20-36 Područje voda 2 [m2]	22-62 Zatez.pokid.remena	
16-1* Status motora	16-86 FC ulaz REF 1	20-37 Područje voda 2 [m2]	22-7* Zašđ.kratk.spojia	
16-10 Snaga [kW]	16-9* Dijagnostičitanja	21-37 Vanj. 2 Ref. [jedinica]	22-75 Zaštita od kratkog spoja	
16-11 Snaga [hp]	16-90 Alarm.rijec 2	21-38 Vanj. 2 Povr.spr.[jedinica]	22-76 Interval između pokretanja	
16-12 Napon motora	16-91 Alarm.rijec 2	21-39 Vanj. 2 Izlaz [%]	21-39 Vanj. 2 Moment pokid.remena	
16-13 Frekvencija	16-92 Riječ upozorenja	21-4* Vanj. CL 2 PID	22-62 Zatez.pokid.remena	
16-14 Struja motora	16-93 Riječ upozor.2	21-40 Vanj. 2 Normal./Inverz. Upravl].	22-7* Zašđ.kratk.spojia	
16-15 Frekvencija [%]	16-94 Proš. status.rijec 2	21-41 Vanj. 2 Proporc. pojačanje	22-75 Zaštita od kratkog spoja	
16-16 Moment [Nm]	16-95 Proš. status.rijec 2	21-42 Vanj. 2 Vrijeme integr.	22-76 Interval između pokretanja	
16-17 Brzina(o/min)	16-96 Riječ odrižavanja	21-43 Vanj. 2 Vrijeme deriviranja	21-43 Vanj. 2 Vrijeme pogona	
16-18 Temp. motora	18** Info & odrižavanja	21-44 Vanj. 2 ogranič. dif.pojač.	21-44 Vanj. 2 Premašeno min. vrijeme pogona	
16-20 Kut motora	18-0* Dnev.odrižavanja: Stavka	21-5* Va.CL3Ref/Po.spr.	22-79 Premaš.vrij.min.vrem.pog.	
16-22 Moment [%]	18-01 Dnev.odrižavanja: Radnja	21-50 Vanj. 3 Jedinica ref./povr.spr.	22-8* Kompenzac.protoka	
16-26 Power Filtered [kW]	18-02 Dnev.odrižavanja: Vrijeme	21-51 Vanj. 3 Min. reference	22-80 Kompenzac.protoka	
16-27 Power Filtered [hp]	18-03 Dnev.odrižavanja: Datum i vrijeme	21-52 Vanj. 3 Maks. reference	22-81 Kvadr.-linear.aproksim.krivulje	
16-3* Status.fryprev.	18-04 Dnev.požan.nač.	21-53 Vanj. 3 Izvor reference	22-82 Izračun radne točke	
16-30 Napon istosm.mrežukr.	18-10 Dnev.požan.nač.Događaj	21-54 Vanj. 3 Izvor povr.spr.	22-83 Brz.kod nedost.protoka [lo/min]	
16-32 Energi.koč./s	18-11 Dnev.požar.nač.Vrijeme	21-55 Vanj. 3 Postav.vrijedn.	22-84 Brz.kod nedost.protoka [Hz]	
16-33 Energi.koč./2 min	18-12 Dnev.požan.nač.Datum i vrijeme	21-56 Vanj. 3 Ref. [jedinica]	22-85 Brzina na zadan.točki [lo/min]	
16-34 Temp.rashlured.	18-3* Ulazi i ulazi	21-57 Vanj. 3 Povr.spr.[jedinica]	22-86 Brzina na zadan.točki [Hz]	
16-35 Temp. pretvarača	18-30 Analog. ulaz X42/1	21-58 Vanj. 3 Izlaz [%]	22-87 Pritis.pri brz.kod nedost.protoka	
16-36 Naziv. struja prev.	18-31 Analog. ulaz X42/3	21-59 Vanj. 3 Normal./Inverz. Upravl].	22-88 Protisk pri nazivnoj brz.	
16-37 Maks. struja prev.	18-32 Analog. ulaz X42/5	21-60 Vanj. 3 Proporc. pojačanje	22-89 Protok na zadan.točki	
16-38 Stanje SL kontroliera	18-33 Analog.izlaz X42/7 [V]	21-61 Vanj. 3 Vrijeme integr.	22-90 Protok pri nazivnoj brz.	
16-39 Temp.upravl.jartic	18-34 Analog.izlaz X42/9 [V]	21-62 Vanj. 3 Vrijeme deriviranja	23-** Vremenske funkcije	
16-40 Meduspr.biljež. pun	18-35 Analog.izlaz X42/11 [V]	21-63 Vanj. 3 Vrijeme deriviranja	23-1* Vrijem.ske funkcije	
16-41 Meduspr. biljež. pun	18-36 Analogni ulaz X48/2 [mA]	21-64 Vanj. 3 ogranič. dif.pojač.	23-2* Vrijem.ske funkcije	
16-43 Stat. prog. radnje	18-37 Temp. ulaza X48/4	20-94 PID vrijeme integracije	23-30 Vrijem.raspon odrižavanja	
16-49 Izvor kvara struje	18-38 Temp. ulaza X48/10	20-95 PID vrijeme derivacije	23-12 Vrem.raspon odrižavanja	
16-5* Ref. i povr.spr.	18-39 Temp.ulaz X48/10	21-0* Vanj. 1 jedinica ref./povr.spr.	23-13 Interval vremena odrižavanja	
16-50 Vanjska referenca	18-5* Ref. & Feedb.	21-10 Vanj. 1 jedinica ref./povr.spr.	23-14 Datum i vrijeme odrižavanja	
16-52 Povr.spr.[jedinica]	18-50 Sensorless Readout [unit]	22-3* Ugadj snag.bez prot.	23-1* Poništ.odrižavanja	
16-53 Digi.Pot referenca	20-** Zatv.petila fr.pr.	22-0* Power Filter Time	23-15 Ponšt.rijec odrižavanja	
16-54 Povr.spr.1[jedinica]	20-0* Povr.spr.	22-2* Održavanje	23-16 Tekst odrižavanja	
16-55 Povr.spr.2[jedinica]	20-01 Povr.spr. 1 Izvor	22-20 Auto.postav male snage		
16-56 Povr.spr.3[jedinica]	20-02 Povr.spr. 1 Konverzija	22-21 Otkrivanje male snage		
16-6* Ulazi i ulazi	20-03 Povr.spr. 2 Izvor	22-22 Funkc. nedost.protoka		
16-60 Digital.ulaz	20-04 Povr.spr. 2 Konverzija	22-24 Odgoda nedost.protoka		
16-61 Stež. 53 Postav sklapanja	20-05 Povr.spr. 2 Izvorna jed.	22-26 Rad crpke na suho		
16-62 Analog. ulaz 53		22-27 Odgoda rad crpke na suho		
MG11AK37	Danfoss A/S © Rev. 06/2014. Sva prava pridržana.	22-3* Snaga kad nema protoka		
		22-30 Faktor korekcije snage		
		22-31 Mala brzina [lo/min]		
		22-33 Mala brzina [Hz]		
		22-34 Snaga kod male brzine [kW]		
		22-35 Snaga kod male brzine [HP]		
		22-36 Veličina brzina [o/min]		
		23-51 Interval starta		
		23-53 Dnev.energ.		

23-54 Poništ.dnev.energ.	25-30 Vrij.funkc.smanjenja	26-41 Stez.X42/7 Min. raspon
23-6* Trend	25-4* Postubrzavanja	26-42 Stez.X42/7 Maks. raspon
23-60 Varijabla trenda	25-40 Odgoda vrem.uspor.	26-43 Stez.X42/7 izlaz.upravlji putem sabir.
23-61 Podaci u trajnom spremn.	25-41 Odgoda vrem.ubrz.	26-44 Stez.X42/7 izlaz.predef. istek
23-62 Podaci u vr/prog.spremn.	25-42 Granica ubrzanja	26-5* Analog. ulaz X42/9
23-63 Vr.progr. start	25-43 Prag smanjenja	26-50 Stez.X42/9 Dig. izl.
23-64 Vr.progr. zaustav.	25-44 Brzina ubrz. [lo/min]	26-51 Stez.X42/9 Min. raspon
23-65 Min.vrijedns.spremn.	25-45 Brzina ubrz. [Hz]	26-52 Stez.X42/9 Maks. raspon
23-66 Ponisti.podatiz trajnog spremn.	25-46 Brzina smanjenja [lo/min]	26-53 Stez.X42/9 izlaz.upravlji putem sabir.
23-67 Ponisti.podatiz vr/prog.spremn.	25-47 Brzina smanjenja [Hz]	26-54 Stezalka X42/9 izlaz.predef. istek
23-8* Br. povr. od ulaz.	25-5* Post.zamj.crpkli	26-6* Analog. ulaz X42/11
23-80 Faktor referentne snage	25-51 Zamjena vodeće crpke	26-61 Stez.X42/11 Dig. izl.
23-81 Trošak energije	25-52 Interv.vremena zamjene	26-62 Stez.X42/11 Maks. raspon
23-82 Ulaganje	25-53 Vrijedn.tajnera zamjene	26-63 Stez.X42/11 izlaz.upravlji putem sabir.
23-83 Ušteda energije	25-54 Predif.vrijeme zamjene	26-64 Stezalka X42/11 izlaz.predef. istek
23-84 Ušteda troškova	25-55 Promjena kod optereć.< 50%	30-** Posebne značaji
24-0* Požarni nač.	25-56 Način ubrz. kod zamjene crpki	30-2* Adv. Start Adjust
24-00 Funkc.požarnog nač.	25-58 Odgoda pokr.dr.crpke	30-22 Locked Rotor Detection
24-01 Konfiguriranje požarnog načina	25-59 Odgoda rada na mreži	30-23 Locked Rotor Detection Time [s]
24-02 Min.ref.požarnog nač.	25-8* Status	31-** Opcija premošć.
24-03 Min.ref.požarnog nač.	25-80 Status kaskade	31-00 Premažćeđe
24-04 Maks.ref.požarnog nač.	25-81 Status crpke	31-01 Vr.zatbez.pokret.premošć.
24-05 Predif.ref.požarnog nač.	25-82 Vodeća crpka	31-02 Vr.zatbez.greš.premošć.
24-06 Izvor ref.požarnog nač.	25-83 Status relaja	31-03 Aktiviranje testa
24-07 Izvor povr. veze požarnog nač.	25-84 Vrij.uklj.crpkli	31-04 Status.rileč premošć.
24-09 Obriada alarma požar. nač.	25-85 Vrij.uklj.releja	31-11 Broj sati premošć.
24-1* Prem.fri.pr.	25-86 Ponишtenje brojila relaja	31-19 Dajinsko aktivir.premošć.
24-10 Funkc.premošćenja	25-9* Servis	35-*** Opcija ulaz.senz.
24-11 Vrijeme zatez.prem.	25-90 Blokada crpki	35-0* Načrada ultemp.
24-9* Multi-Motor Funct.	25-91 Ručna zamjena	35-00 X48/4 Temp.Jedinica
24-90 Funkcija nedostatka motora	26-* Opcija an.ul/izl	35-01 Stez.X48/4 tip ulaza
24-91 Koeficijent nedostatka motora 1	26-0* Analogni ul/izl	35-02 X48/7 Temp.Jedinica
24-92 Koeficijent nedostatka motora 2	Stez.X42/1 Nač. rada	35-03 Stez.X48/7 tip ulaza
24-93 Koeficijent nedostatka motora 3	Stez.X42/3 Nač. rada	35-04 Stez.X48/10 jedinica temp.
24-94 Koeficijent nedostatka motora 4	Stez.X42/5 Nač. rada	35-05 Stez.X48/10 tip ulaza
24-95 Funkcija zaključ. rotora	26-1* Analog. ulaz X42/1	35-06 Funkcija alarma osjetnika temperature
24-97 Koeficijent zaključ. rotora 1	26-10 Stezalka X42/1 Niski napon	35-14 Stez.X48/4 Vrem. konst. filtrat.
24-98 Koeficijent zaključ. rotora 3	26-11 Stezalka X42/1 Visoki napon	35-15 Stez.X48/4 Nadzor temp.
24-99 Koeficijent zaključ. rotora 4	26-12 Stez.X42/12 Nis. vrij. ref/pov/veze	35-16 Stez.X48/4 Gran.vrij.nis.temp.
25-0* Kaskadni kontroler	26-13 Stez.X42/1 Živa nula	35-17 Stez.X48/7 Gran.vrij.vis.temp.
25-00 Kaskadni kontroler	26-2* Analog. ulaz X42/3	35-24 Stez.X48/7 Vrem. konst. filtrat.
25-02 Pokret.motora	26-20 Stezalka X42/3 Niski napon	35-25 Stez.X48/7 Nadzor temp.
25-04 Krženje crpki	26-21 Stezalka X42/3 Visoki napon	35-26 Stez.X48/7 Gran.vrij.vis.temp.
25-05 Fiksni vodeća crpka	26-24 Stez.X42/3 Nis. vrij. ref/pov/veze	35-3* Analog. ulaz X48/10
25-06 Broj crpki	26-25 Stez.X42/3 Nis. vrij. ref/pov/veze	35-34 Stez.X48/10 Temp. Nadzor
25-2* Postavke raspona	26-26 Stez.X42/3 Vrem. konst. filtrat	35-35 X48/10 Temp. Nadzor
25-20 Raspon ubrzanja	26-27 Stez.X42/3 Živa nula	35-36 Stez.X48/10 Gran.vrij.nis.temp.
25-21 Premošć. raspona	26-3* Analog. ulaz X42/5	35-37 Stez.X48/10 Gran.vrij.vis.temp.
25-22 Fiksni opseg brzine	26-30 Stezalka X42/5 Niski napon	35-4* Analog. ulaz X48/2
25-23 Odgoda ubrzav.SBW	26-31 Stezalka X42/5 Visoki napon	35-42 Stez.X48/2 Niska struja
25-24 Odgoda smanjenja SBW	26-32 Stez.X42/5 Nis. vrij. ref/pov/veze	35-43 Stez.X48/2 Visoka struja
25-25 Smanje u rasponu	26-33 Stez.X42/5 Vis. vrij. ref/pov/veze	35-44 Stez.X48/2 Nis.vrij.ref/pov/veze
25-26 Smanj.kad nema protoka	26-36 Stez.X42/5 Vrem. konst. filtrat	35-45 Stez.X48/2 Vis.vrij.ref/pov/veze
25-27 Funkcija ubrz.	26-37 Stez.X42/5 Živa nula	35-46 Stez.X48/2 Vrem. konst. filtrat
25-28 Vrijfunkc.ubrzav.	26-4* Analog. ulaz X42/7	35-47 Stez.X48/2 Živa nula
25-29 Funkc. smanjenja	26-40 Stez.X42/7 Dig. izl.	

A

AEO.....	27
Alarmi.....	36
AMA.....	27, 34, 38, 42
Analogna referenca brzine.....	29
Analogni izlaz.....	16, 17
Analogni signal.....	37
Analogni ulaz.....	16, 17, 37
Auto On (Automatski uklj.).....	23, 28, 34, 36
Automatsko poništavanje.....	22

B

Bočna rotacija.....	8
Brzi izbornik.....	22, 23
Brzina motora.....	25

C

Certifikati.....	6
------------------	---

D

Daljinska referenca.....	35
Daljinske naredbe.....	3
Digitalni ulaz.....	17, 18, 36, 38
Dimenzije.....	69
Dnevnik alarma.....	23
Dodatna oprema.....	20, 21
Dodatni izvori.....	3
Dopuštenje pokretanja.....	35

E

Električna interferencija.....	11
Električno spajanje.....	11
EMC.....	11
EMC interferencija.....	13

F

Faktor snage.....	6, 20
Frekvencija ulaznog napona.....	21, 40

G

Glavni izbornik.....	23
Greške.....	36
Gubitak faze.....	37

H

Hand On (Ručno uklj.).....	23
Harmonici.....	6
Hlađenje.....	10

I

IEC 61800-3.....	16
Inicijalizacija.....	24
Instalacija.....	20
Isključenje ulaza.....	16
Istek vremena upravljačke riječi.....	39
Istosm. međukrug.....	37
Istosmjerna struja.....	6, 11, 35
Istosmjerni međukrug.....	37
Izborna oprema.....	18
Izjednačenje potencijala.....	11
Izlaz motora.....	56
Izlazna stezaljka.....	21
Izlazna struja.....	35, 38
Izmjenično mrežno napajanje.....	6, 16
Izolacija protiv interferencije.....	20
Izolirano mrežno napajanje.....	16

K

Kapacitivna struja.....	8, 11
Kočenje.....	34, 40
Komunikacijska opcija.....	40
Kontrolno ožičenje.....	11, 13, 18, 20
Kontrolno ožičenje termistora.....	16
Konvencije.....	70
Kratice.....	70
Kratki spoj.....	39
Kvalificirano osoblje.....	7
Kvar Unutarnji.....	41

L

Lokalni upravljački panel (LCP).....	22
Lokalno upravljanje.....	22, 23, 34

M

MCT 10.....	16, 22
Moment.....	38
Moment pritezanja prednjeg poklopca.....	69
Motorni kabel.....	11

Upute za upotrebu

Motorni kabeli.....	14	Potreban slobodni prostor.....	10
Mrežni napon.....	22, 35	Povratna veza.....	18, 20, 35, 41, 43
N			
Način statusa.....	34	Povratna veza sustava.....	3
Nadtemperatura.....	38	Požarni način rada.....	43
Namjena.....	3	Prazan prostor za hlađenje.....	20
Napajanje motora.....	11, 22	Pregrijavanje.....	38
Napon napajanja.....	16, 17	Prekidači strujnog kruga.....	20, 61
Naredba za pokretanje.....	28	Premosnik.....	18
Nazivna jakost struje.....	38	Prenapon.....	35, 46
Nazivna pločica.....	9	Priložene stavke.....	9
Nazivne snage.....	69	Pritezanje stezaljki.....	61
Nekontrolirani start.....	7, 21	Programiranje.....	18, 22, 23, 24, 37
Nesimetrija napona.....	37	Prošireni prikaz.....	5
Neuzemljena delta.....	16	Provođenje kabela.....	20
O			
Odobrenja.....	6	Provodnik.....	20
Odobrenje.....	6	Pulsni start/stop.....	31
Održavanje.....	34	R	
Ograničenje momenta.....	46	Rashladno tijelo.....	41
Oklopljen kabel.....	13	Razina napona.....	57
Oklopljena uvijena parica (STP).....	19	Referenca.....	22, 29, 34, 35, 36
Oklopljeni kabel.....	20	Referenca brzine.....	18, 28, 29, 34
Okruženja instalacije.....	9	Referenca brzine, analogna.....	29
Osigurač.....	11, 40	Releji.....	17
Osigurači.....	20, 44, 61	Resetiranje.....	42
Otpornik kočenja.....	37, 38	RMS struja.....	6
Otvorena petlja.....	18	RS-485.....	19
Ožičenje izlaznog napajanja.....	20	RS-485 mrežni priključak.....	32
Ožičenje motora.....	13, 20	RSO filter.....	16
Ožičenje ulaznog napajanja.....	20	Ručna inicijalizacija.....	25
S			
PELV.....	33	Serijska komunikacija.....	16, 17, 23, 34, 35, 36
Podaci o motoru.....	26, 28, 38, 42, 46	Servis.....	34
Podizanje.....	10	Shematski prikaz ožičenja.....	12
Pohrana.....	9	Sigurnosni moment isključen.....	19
Pokretanje.....	25	Simboli.....	70
Poništavanje.....	22, 23, 25, 36, 39	Sklopka.....	18
Poništavanje vanjskog alarma.....	32	Sklopka za prekid.....	21
Poništenje greške zaključano.....	36	Sklopna frekvencija.....	35
Poništiti.....	38, 43	Sleep Mode (Hibernacija).....	36
Postavljanje.....	23, 28	Snaga motora.....	42
Postavljena vrijednost.....	36	Spojevi na uzemljenje.....	20
		Start/stop naredba.....	30
		Status motora.....	3

Upute za upotrebu

Stezaljka 53.....	18	Vanjski kontrolери.....	3
Stezaljka 54.....	18	Veličina žice.....	11
STO.....	19	Veličine žica.....	14
Stražnja ploča.....	10	Vibracije.....	9
Struja motora.....	6, 22, 27, 42	Više frekvenčijskih pretvarača.....	11, 14
Strujno ograničenje.....	46	Visoki napon.....	7, 21
Struktura glavnog izbornika.....	71	Vrijeme pražnjenja.....	8
Struktura izbornika.....	23	Vrijeme trajanja usporavanja.....	46
T		Vrijeme trajanja zaleta.....	46
Termistor.....	16, 33	Vrtnja motora.....	28
Termistor motora.....	33	VVC+.....	27
Težina.....	69		
Tipka izbornika.....	22, 23	Z	
Tipka za navigaciju.....	22, 23, 25	Zapisnik kvarova.....	23
Tipka za rad.....	22	Zaštita motora.....	3
Tipke za navigaciju.....	34	Zaštita od prekostruje.....	11
Toplinska zaštita.....	6	Zaštita od tranzijenata.....	6
Tvornička postavka.....	24	Zatvorena petlja.....	18
U			
Udar.....	9	Ž	
Ugradnja.....	10, 17, 20	Žica uzemljenja.....	11
Ulaz izmjenične struje.....	6, 16		
Ulazna jakost struje.....	16		
Ulazna snaga.....	21		
Ulazna stezaljka.....	16, 18, 21, 37		
Ulazni napon.....	21		
Ulazni signal.....	18		
Ulazno napajanje.....	6, 11, 13, 16, 20, 36, 44		
Upozorenja.....	36		
Upravljačka kartica.....	37		
Upravljačka kartica, USB serijska komunikacija.....	60		
Upravljačka stezaljka.....	23, 26		
Upravljačke stezaljke.....	34, 36		
Upravljački signal.....	34		
Upravljanje kočnicom.....	39		
Uvjjeti okoline.....	57		
Uzemljena delta.....	16		
Uzemljenje.....	14, 16, 20, 21		
V			
Valni oblik izmjeničnog napona.....	6		
Vanjska blokada.....	18		
Vanjska naredba.....	6		
Vanjske komande.....	6, 36		



www.danfoss.com/drives

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalima tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovome materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
www.danfoss.com/drives

130R0083

MG11AK37



Rev. 06/2014.